
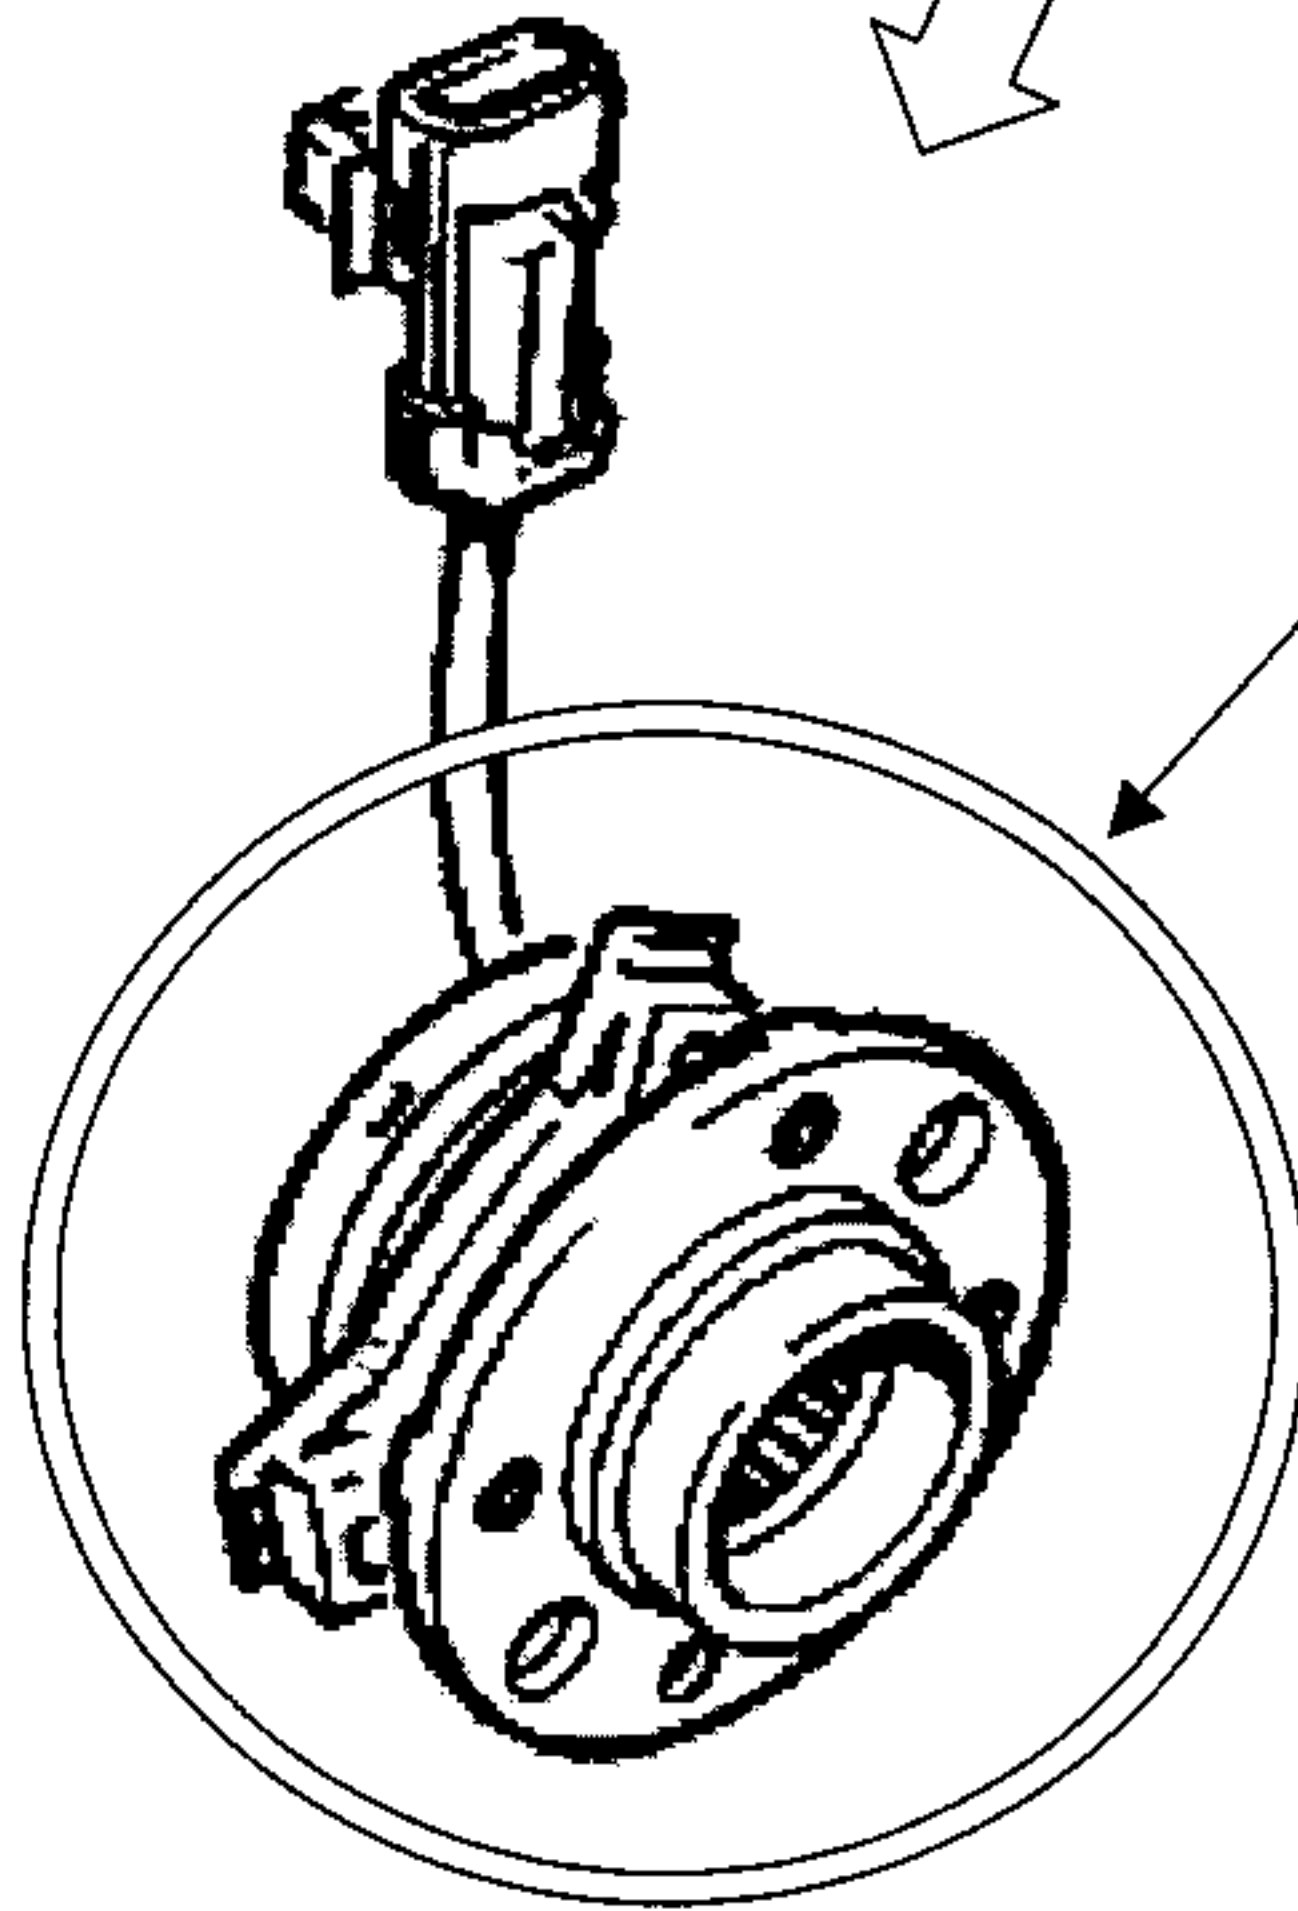


改善箇所説明図

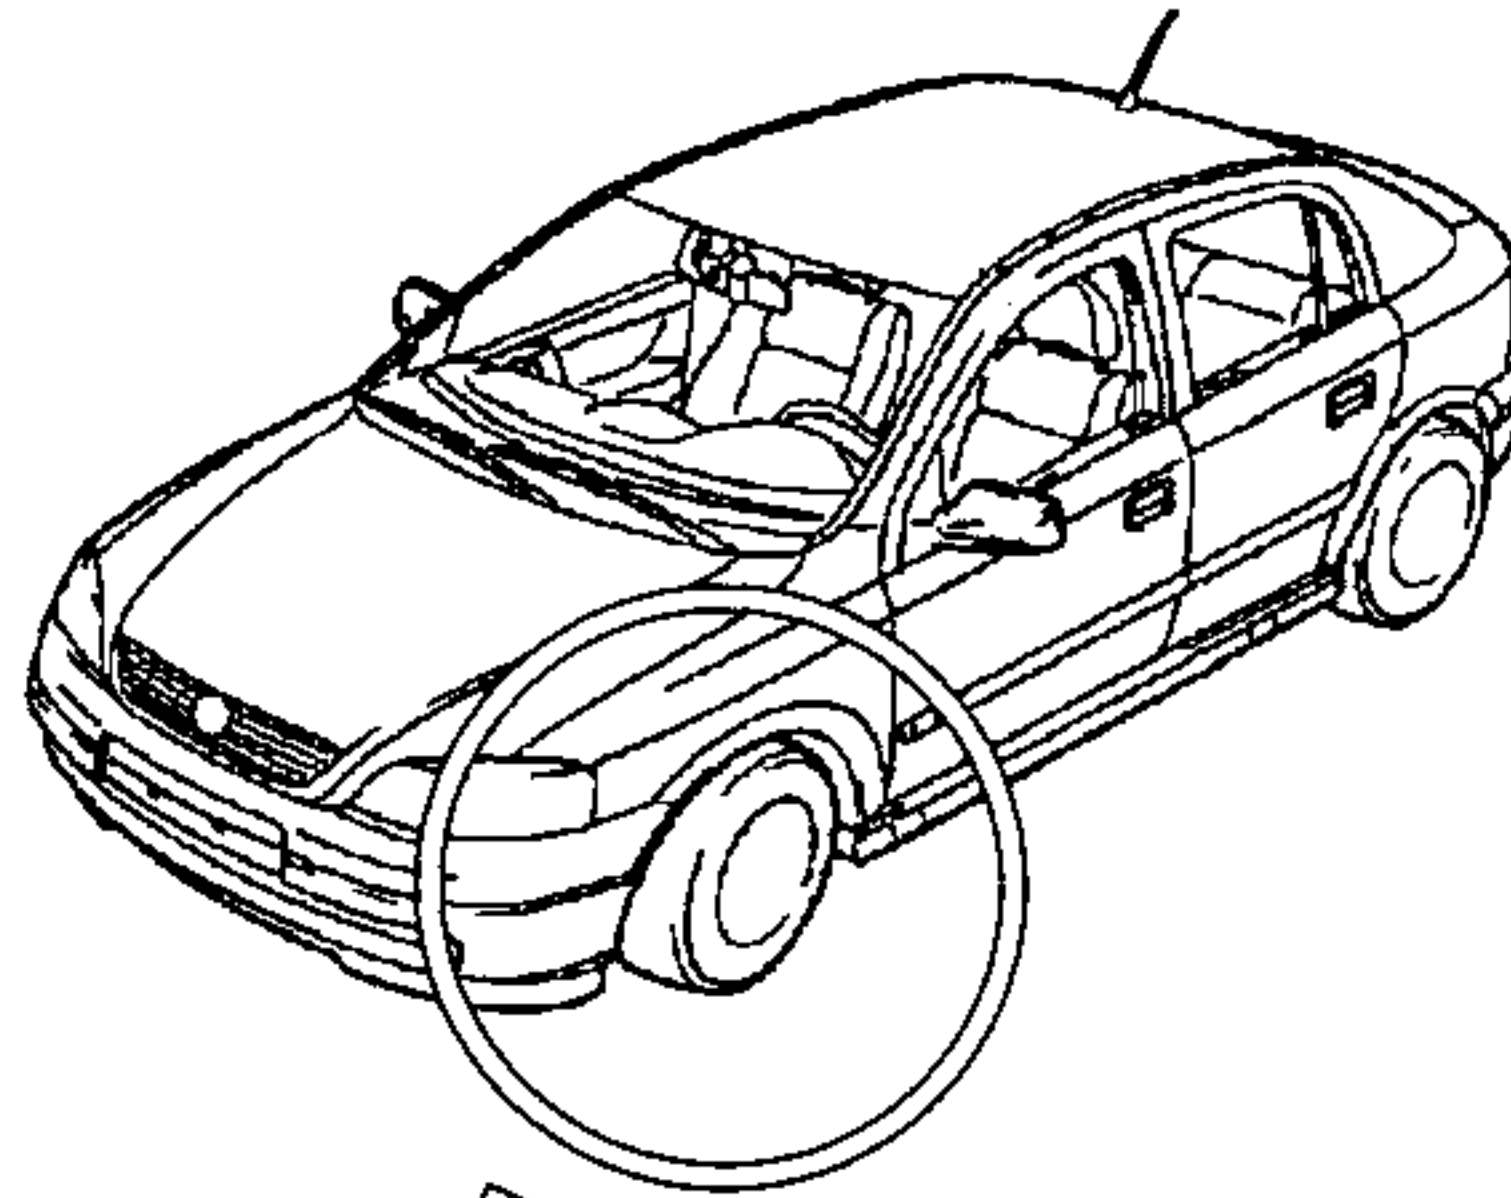

基準不適合発生箇所

左前ホイールハブ


速度計及び制動装置において、左前ホイールハブ内に組み込まれた車速センサーの内部ターミナルの加工方法が不適切なため、走行時の振動により、当該ターミナル部で接触不良を起こし、速度信号がコンピューターに送信されなくなり、ABS、トラクションコントロール機構及び速度計が作動しなくなるおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、左前ホイールハブを良品と交換する。

＜識別＞

左前ストラットのアップーストッパーに白ペイントを塗布する。

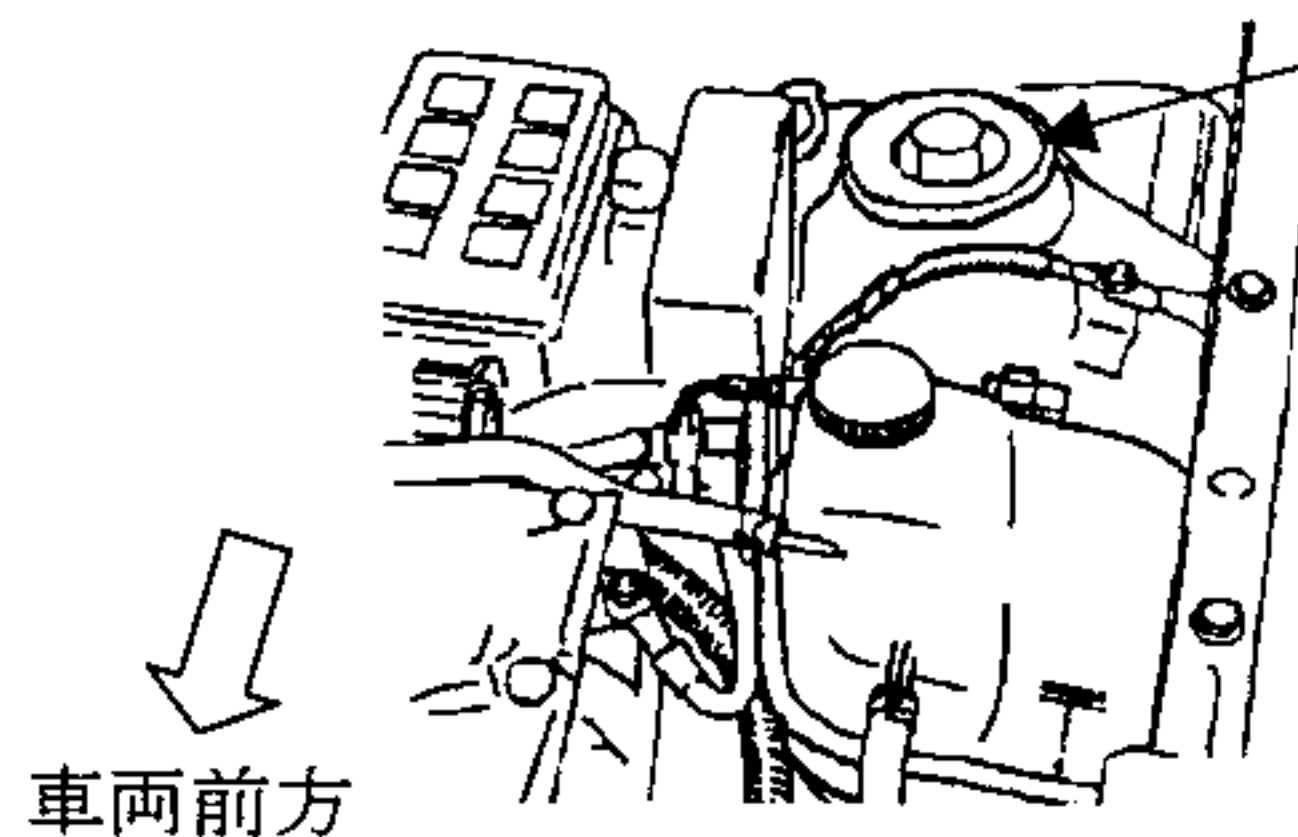

車両前方

内は、交換部品を示す。