


改善箇所説明図

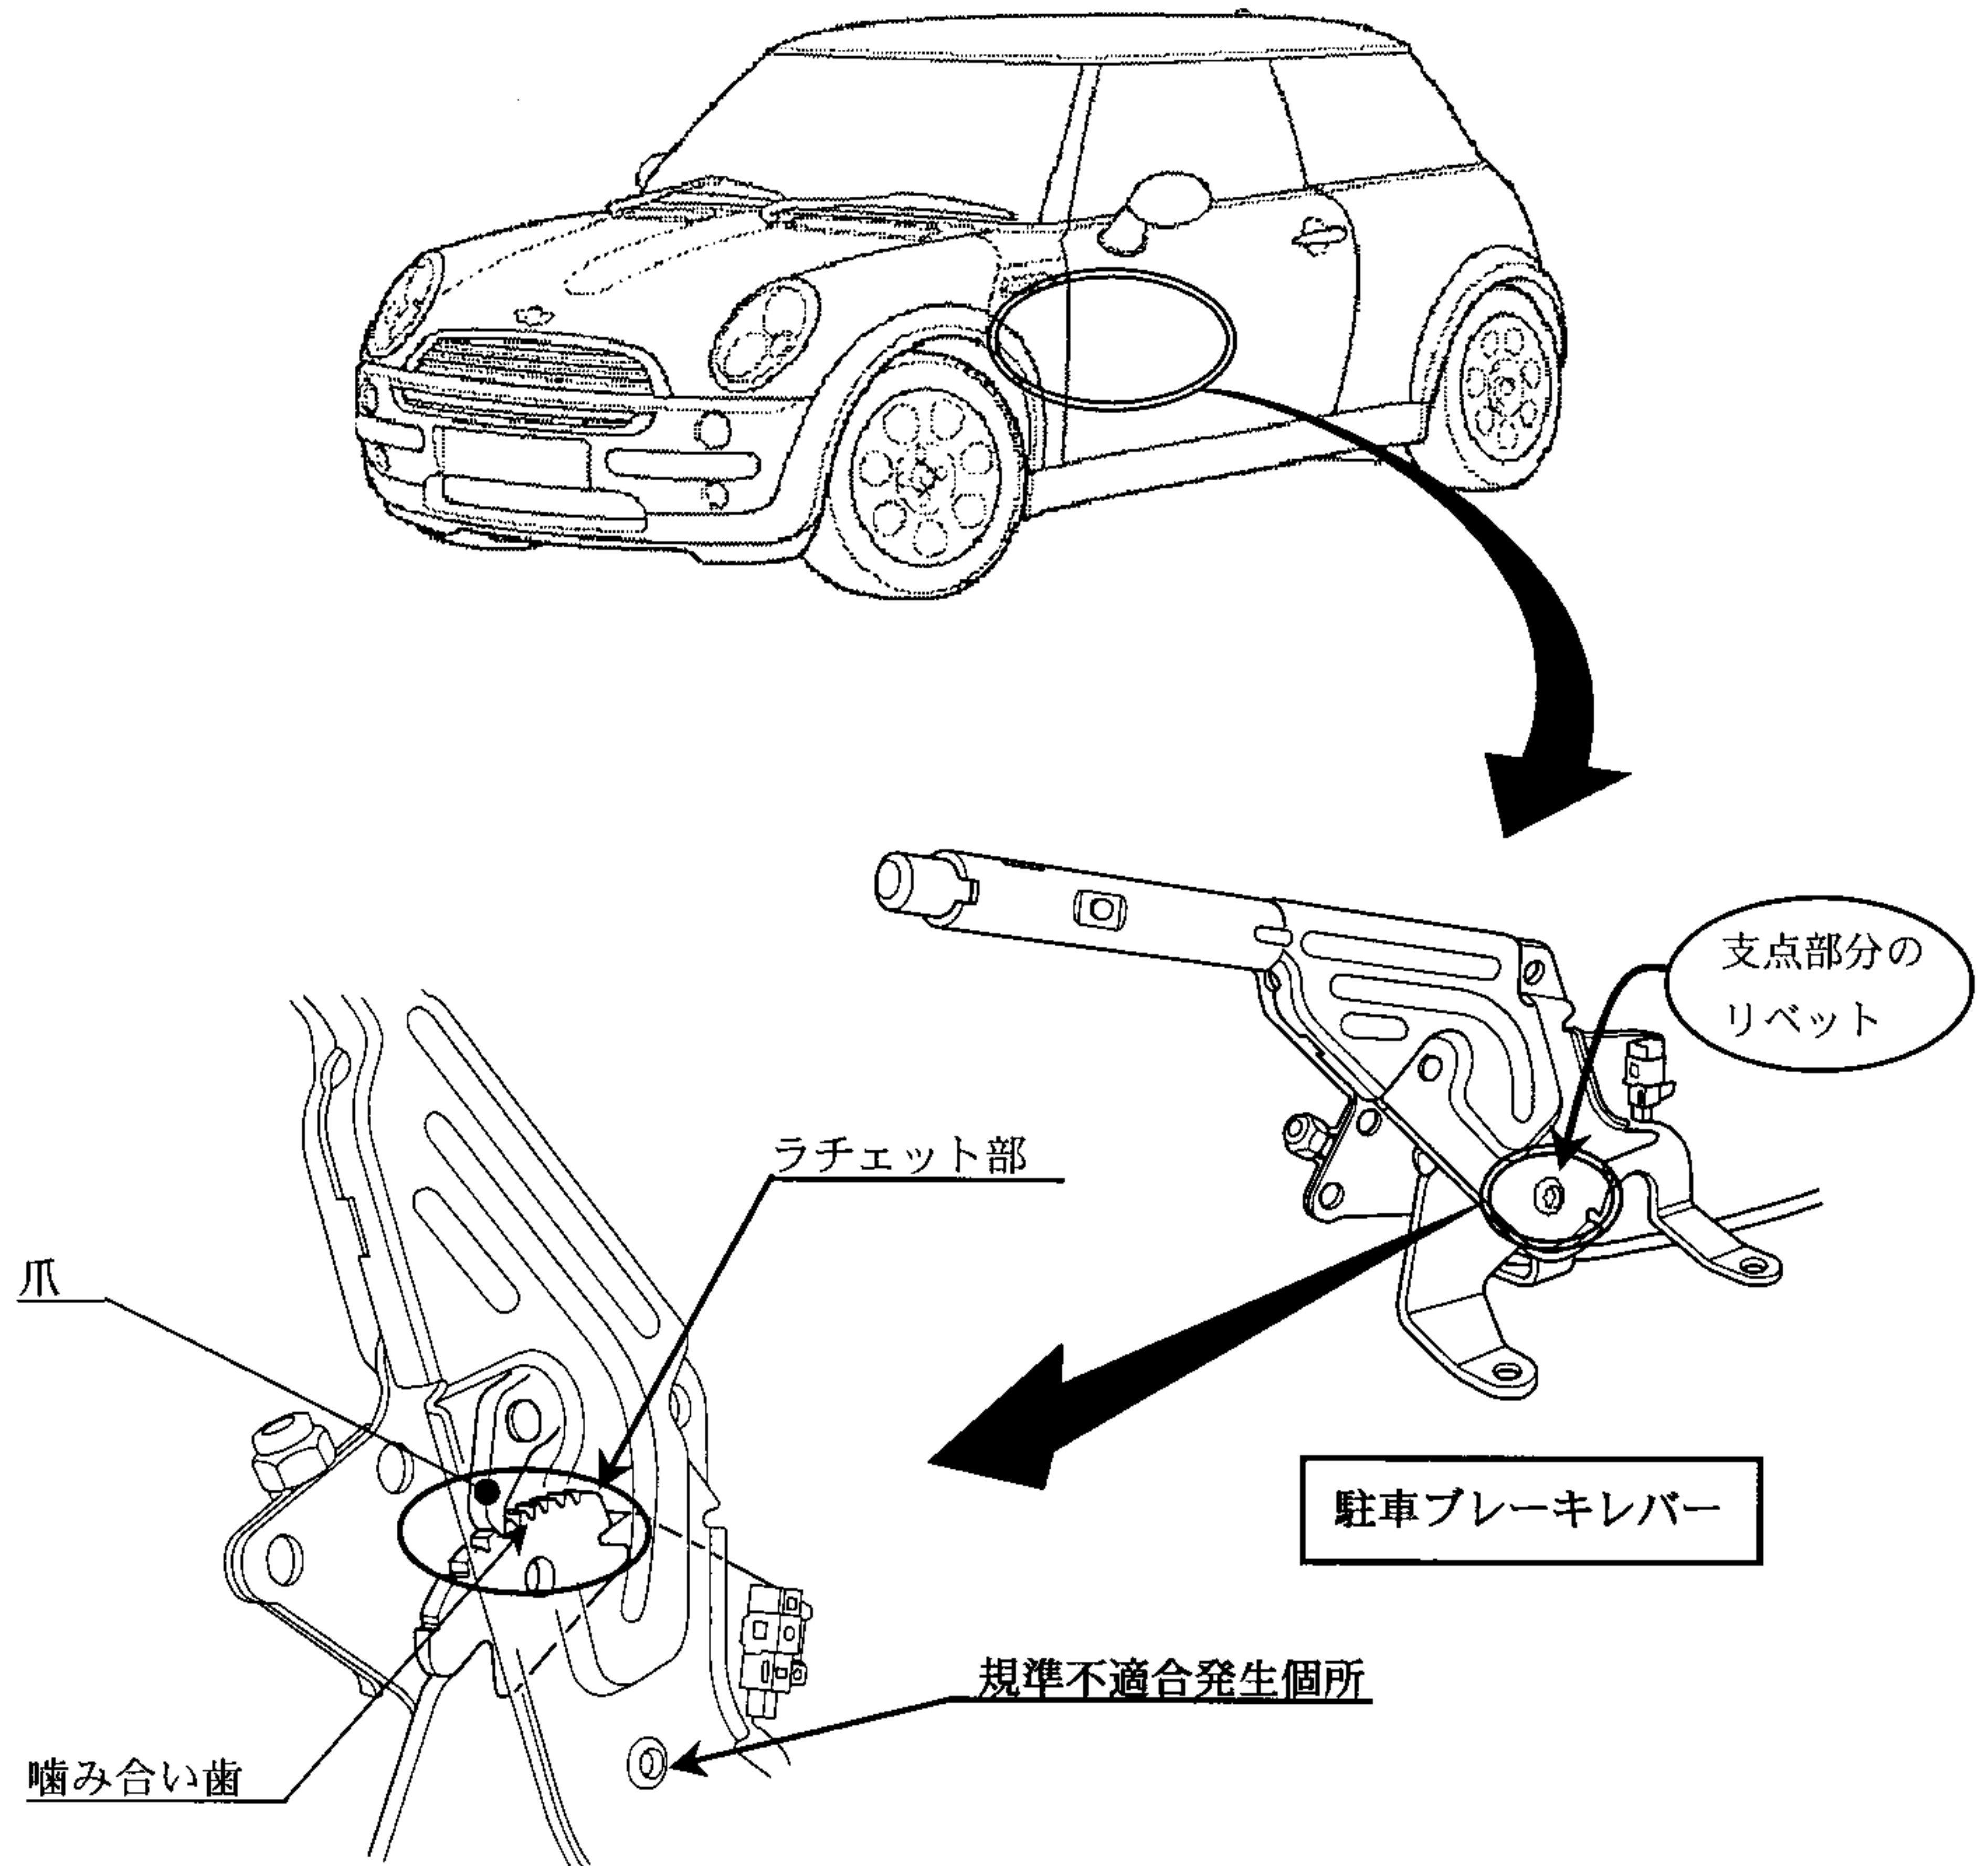

改善の内容

全車両、当該部品を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

制動装置において、駐車ブレーキレバーの支点部分のリベットの固定方法が不適切なため、駐車ブレーキを操作した際に当該部位がねじれ、ラチェットの噛み合いが不十分となることがあり、駐車ブレーキが解除されるおそれがある。

識別：エンジン ルーム内右側ストラットの
車台番号打刻付近に黄色のペイントを塗布する。