


改善箇所説明図

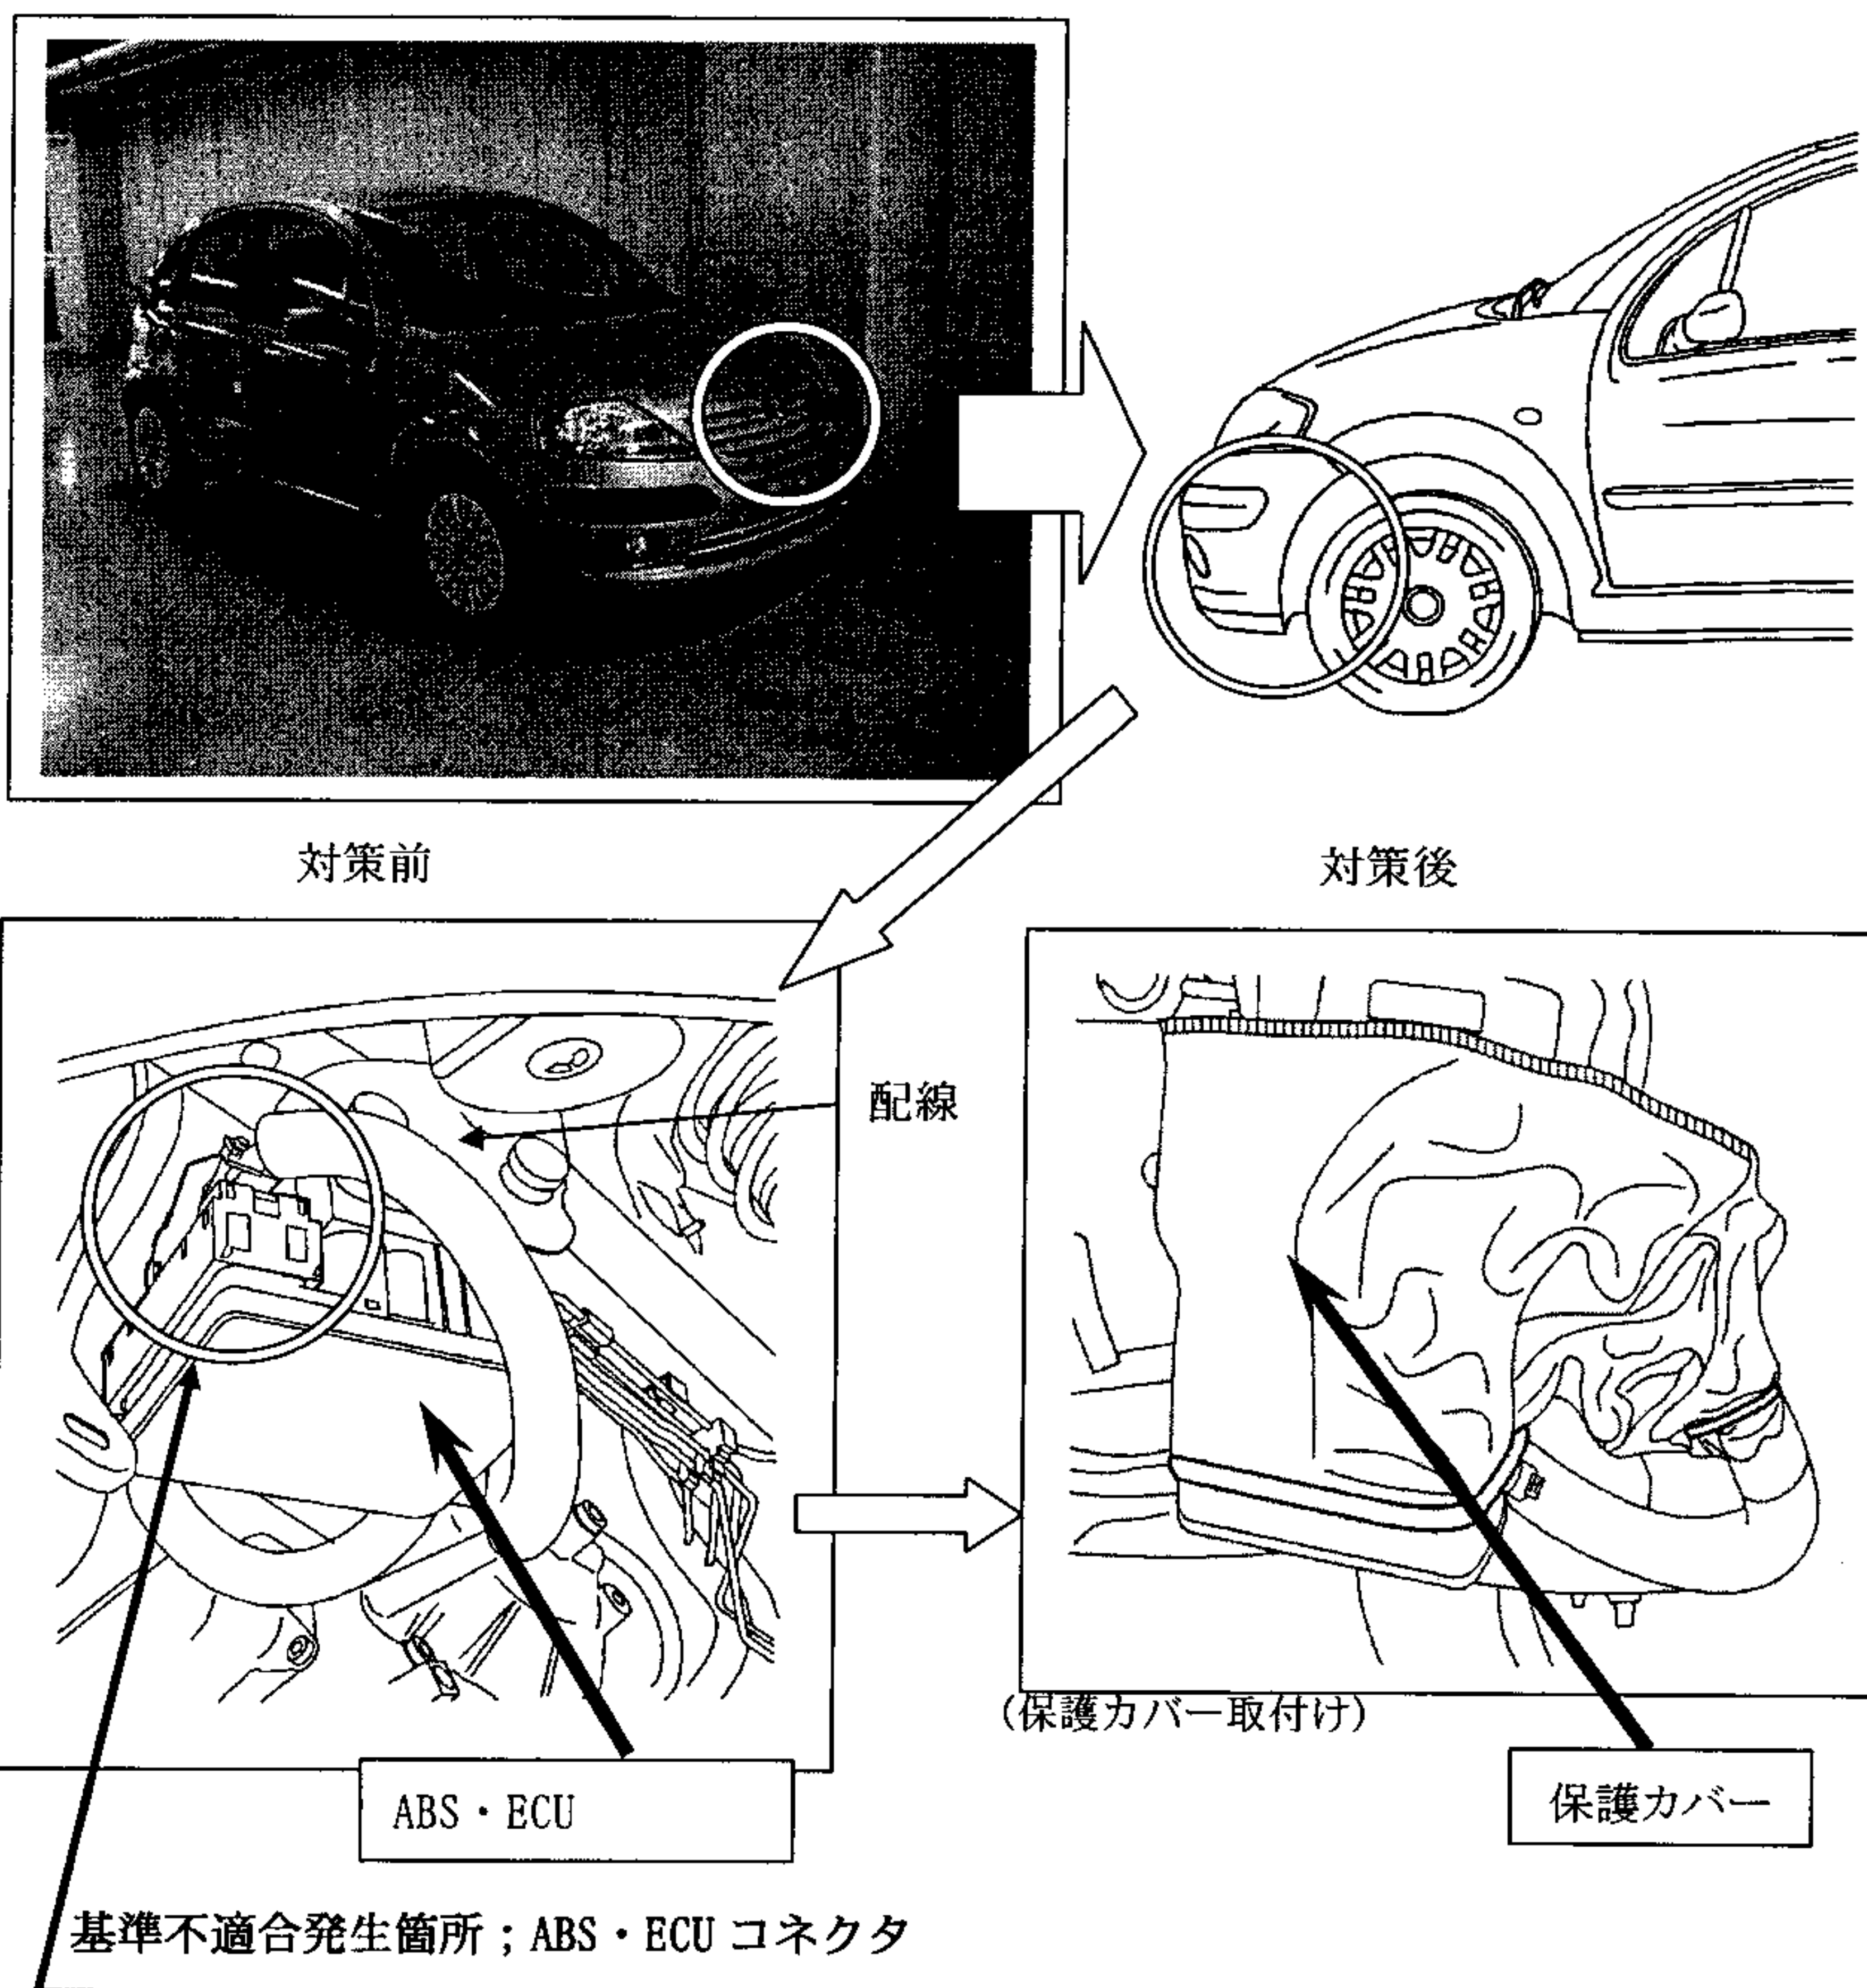

制動装置において、ABS システムのコントロールユニット(ABS・ECU)と車両側配線の接合部コネクタに防水が不完全なものがあるため、当該接合部に水が浸入することがあり、電気回路が短絡して ABS 警告灯が点灯するとともに ABS の機能が停止し、最悪の場合、短絡箇所が発熱して火災となるおそれがある。

＜改善方法＞

全車両、当該コネクタにシーリングを施したうえ保護カバーを取り付ける。また、ABS・ECU を確認し、ABS・ECU に水の浸入形跡のある車両は ABS・ECU を交換する。

注 は追加部品及び交換部品を示す