
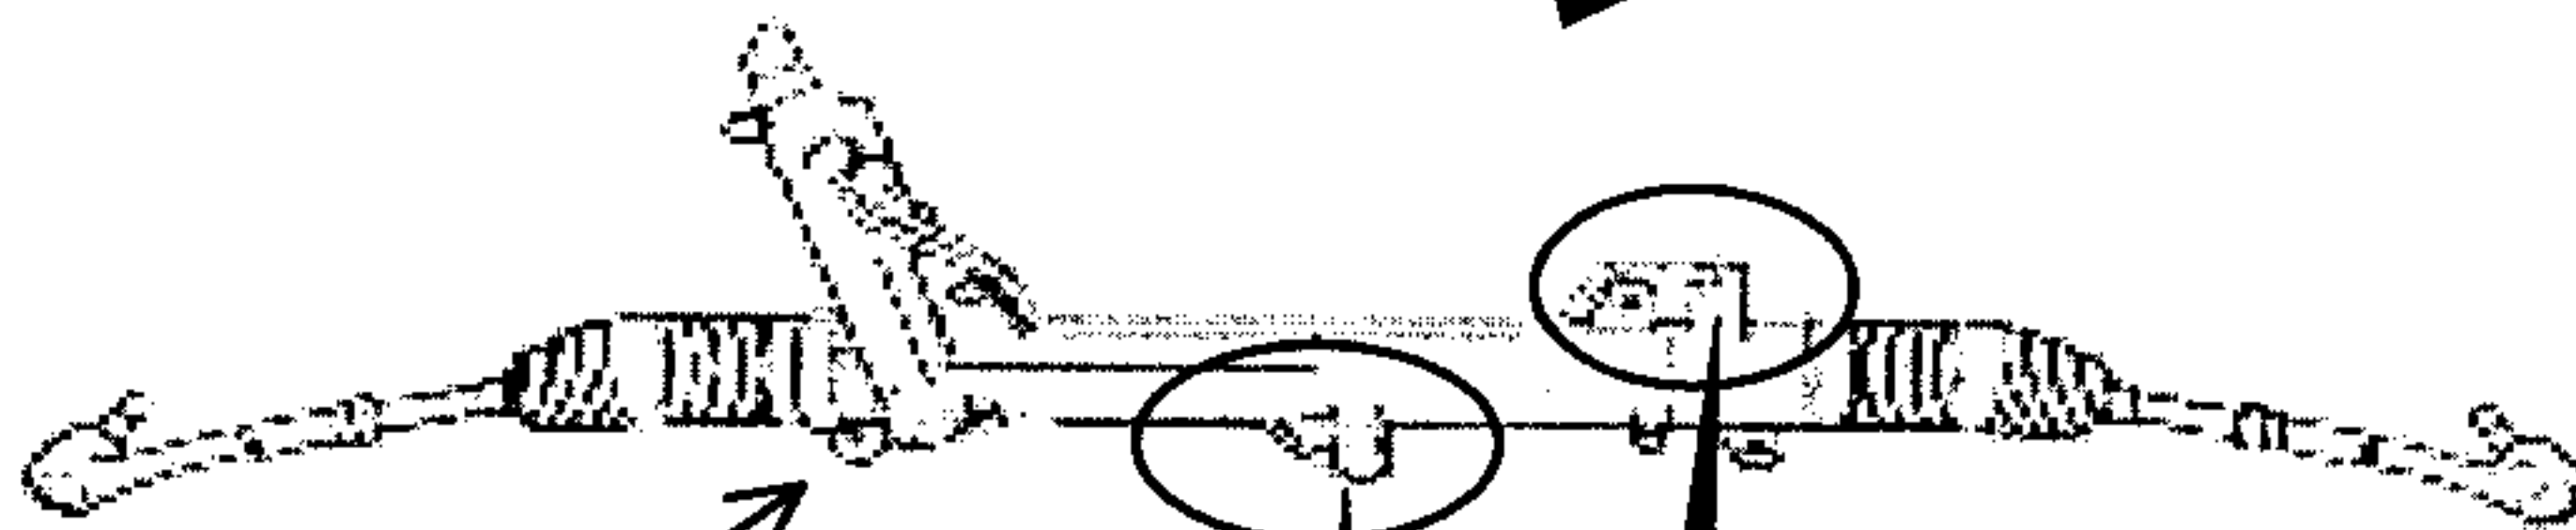


改善箇所説明図

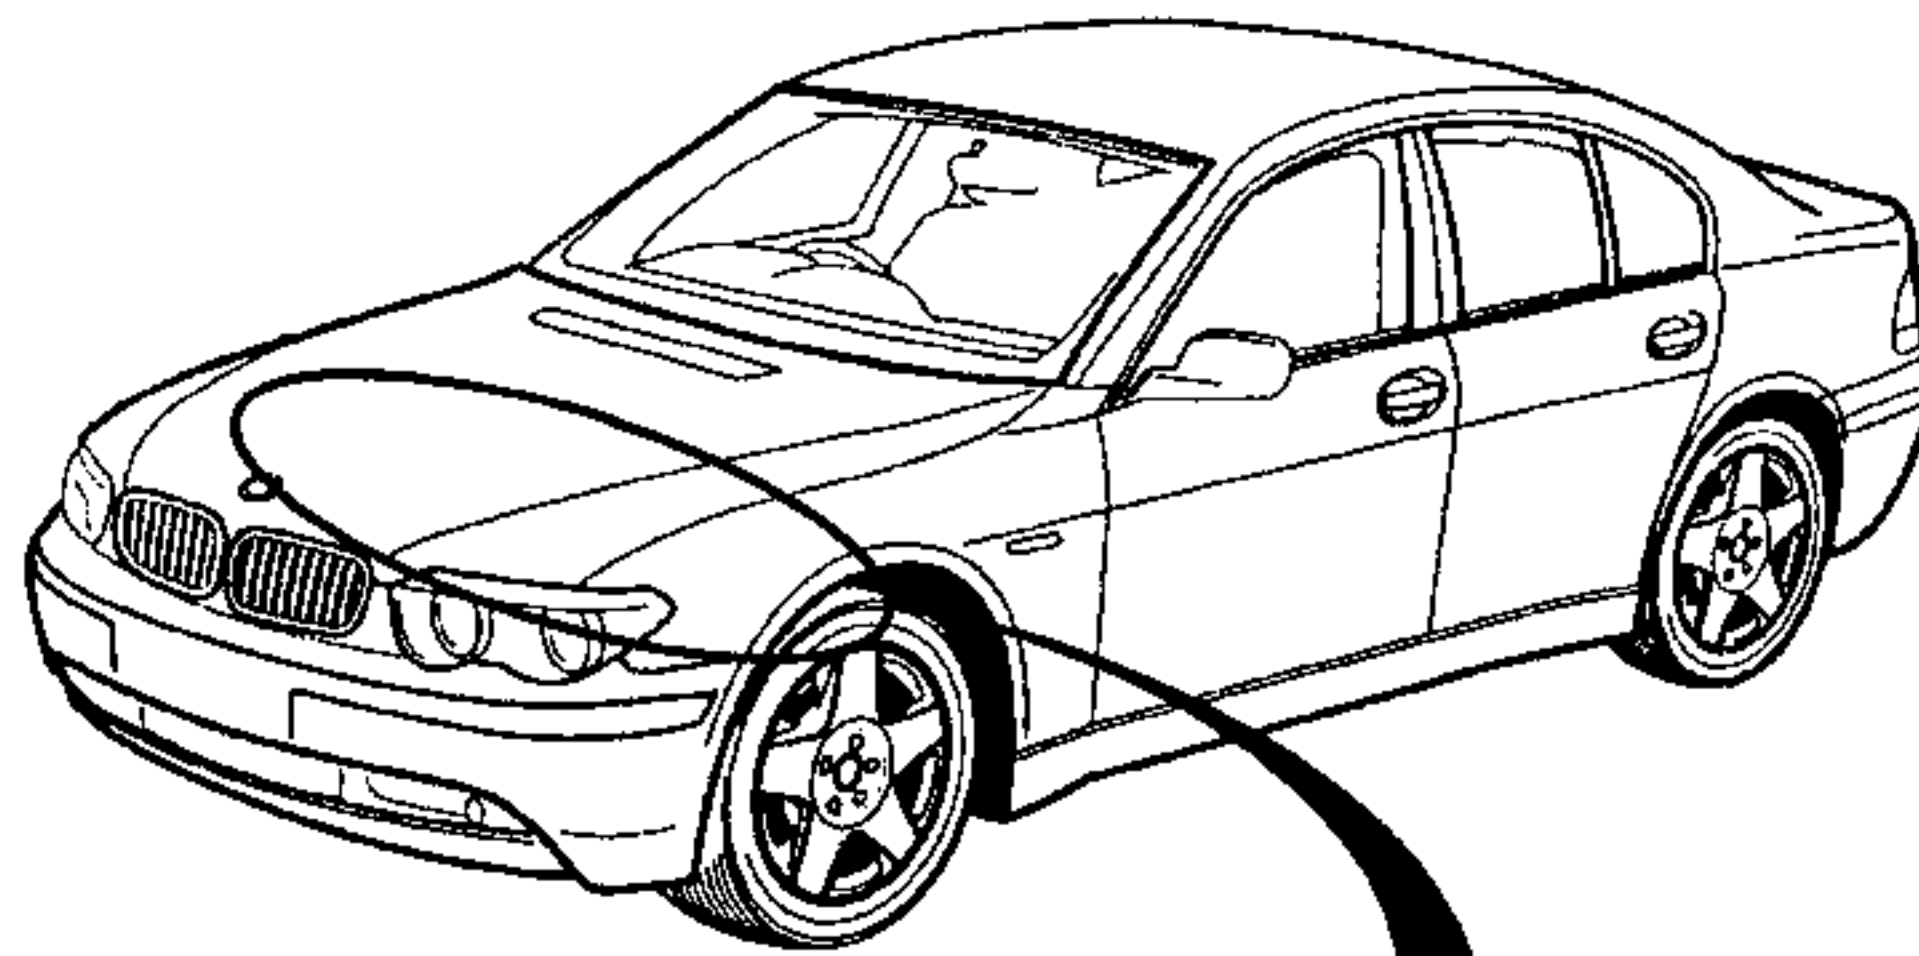


ステアリング ギアボックス

標準不適合発生箇所

取り付けボルト

油圧パイプ

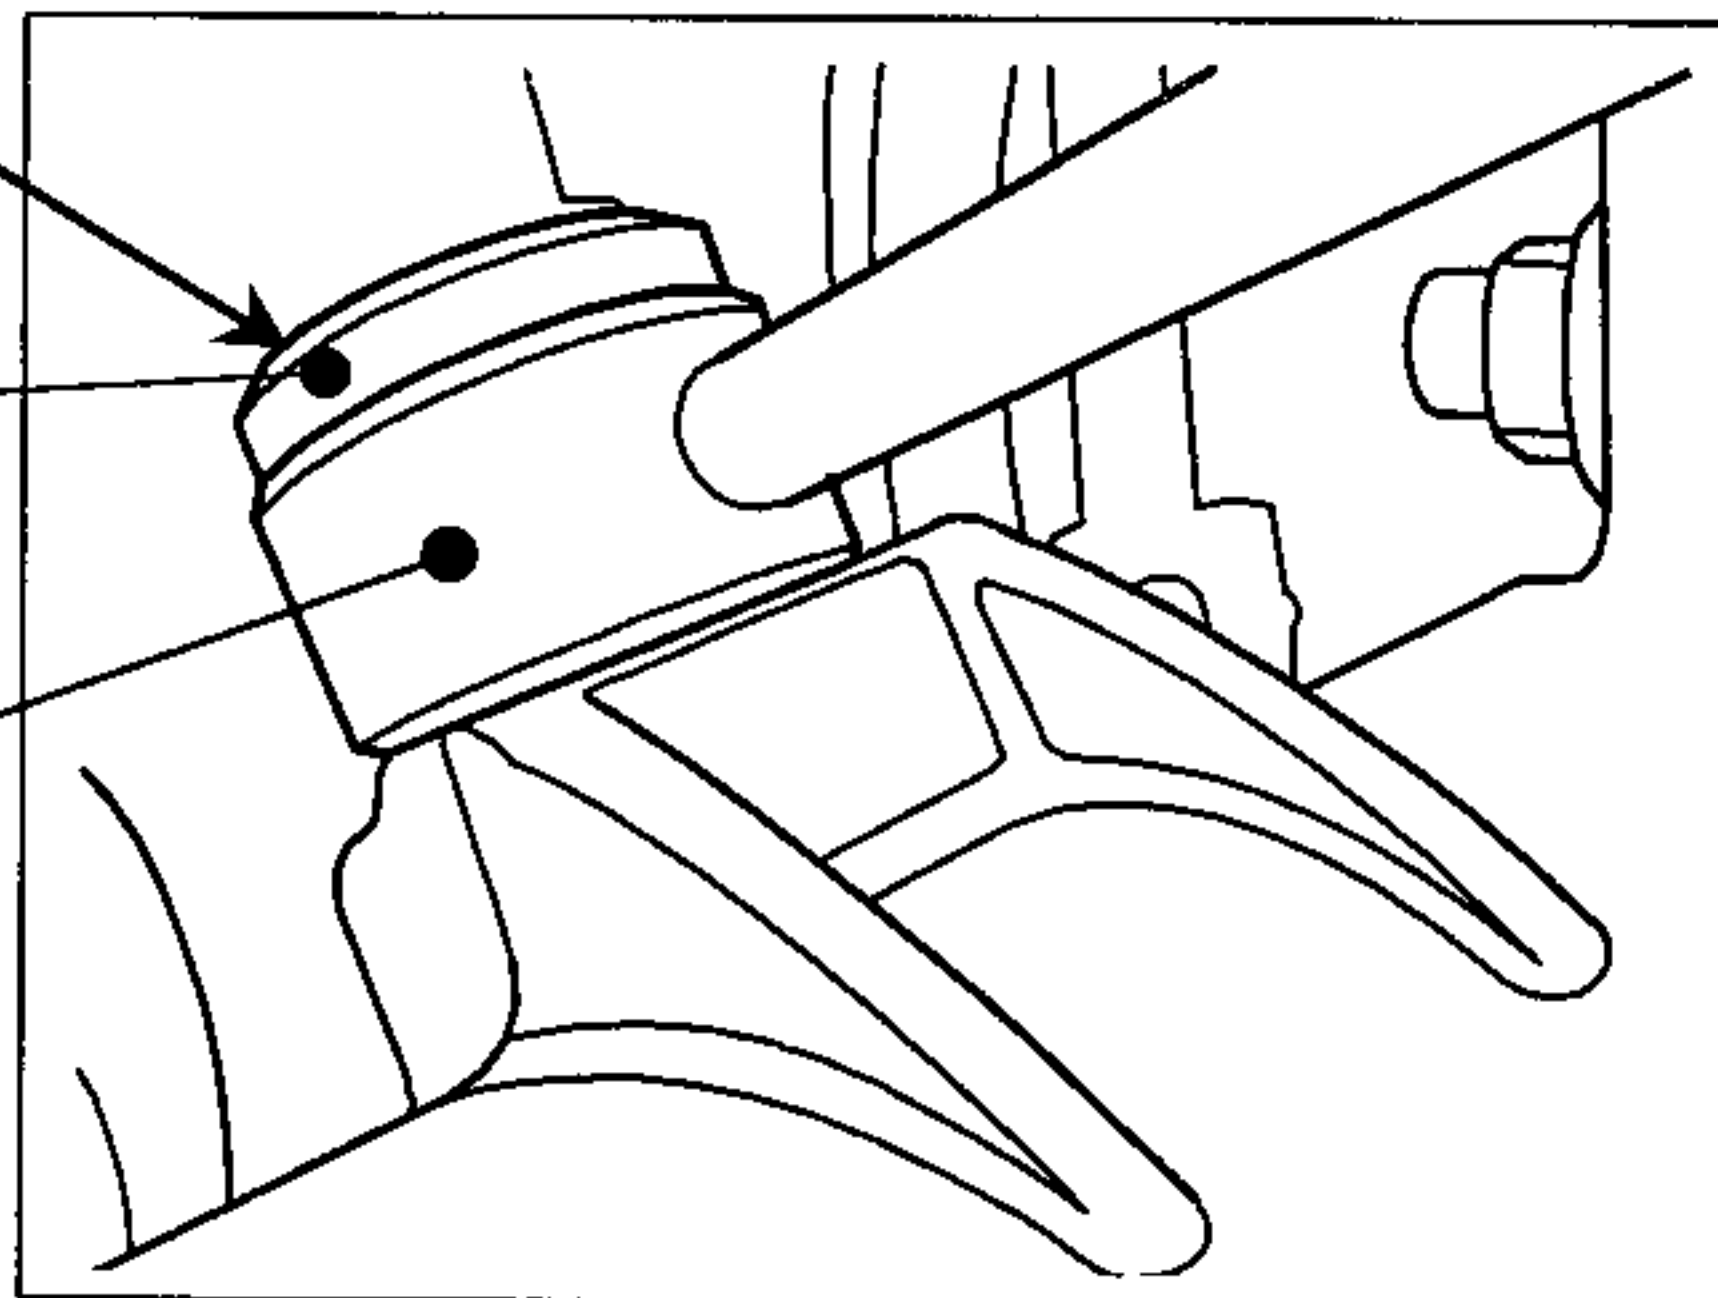

改善措置の内容

全車両、当該ボルトの締め付けトルクを点検し、漏れを確認した場合はギアボックスを交換する。

注：□ は交換部品を示す。

不具合内容

かじ取り装置において、ギアボックスにある油圧パイプの取り付けボルトの締め付けトルクが不適切なため、走行時の振動等で当該ボルトがゆるむものがあり、そのままの状態で使用を続けると、パワーステアリングの作動油が漏れてかじ取りハンドルの操舵力が増大し、最悪の場合、漏れた作動油が着火して火災に至るおそれがある。