


改善箇所説明図

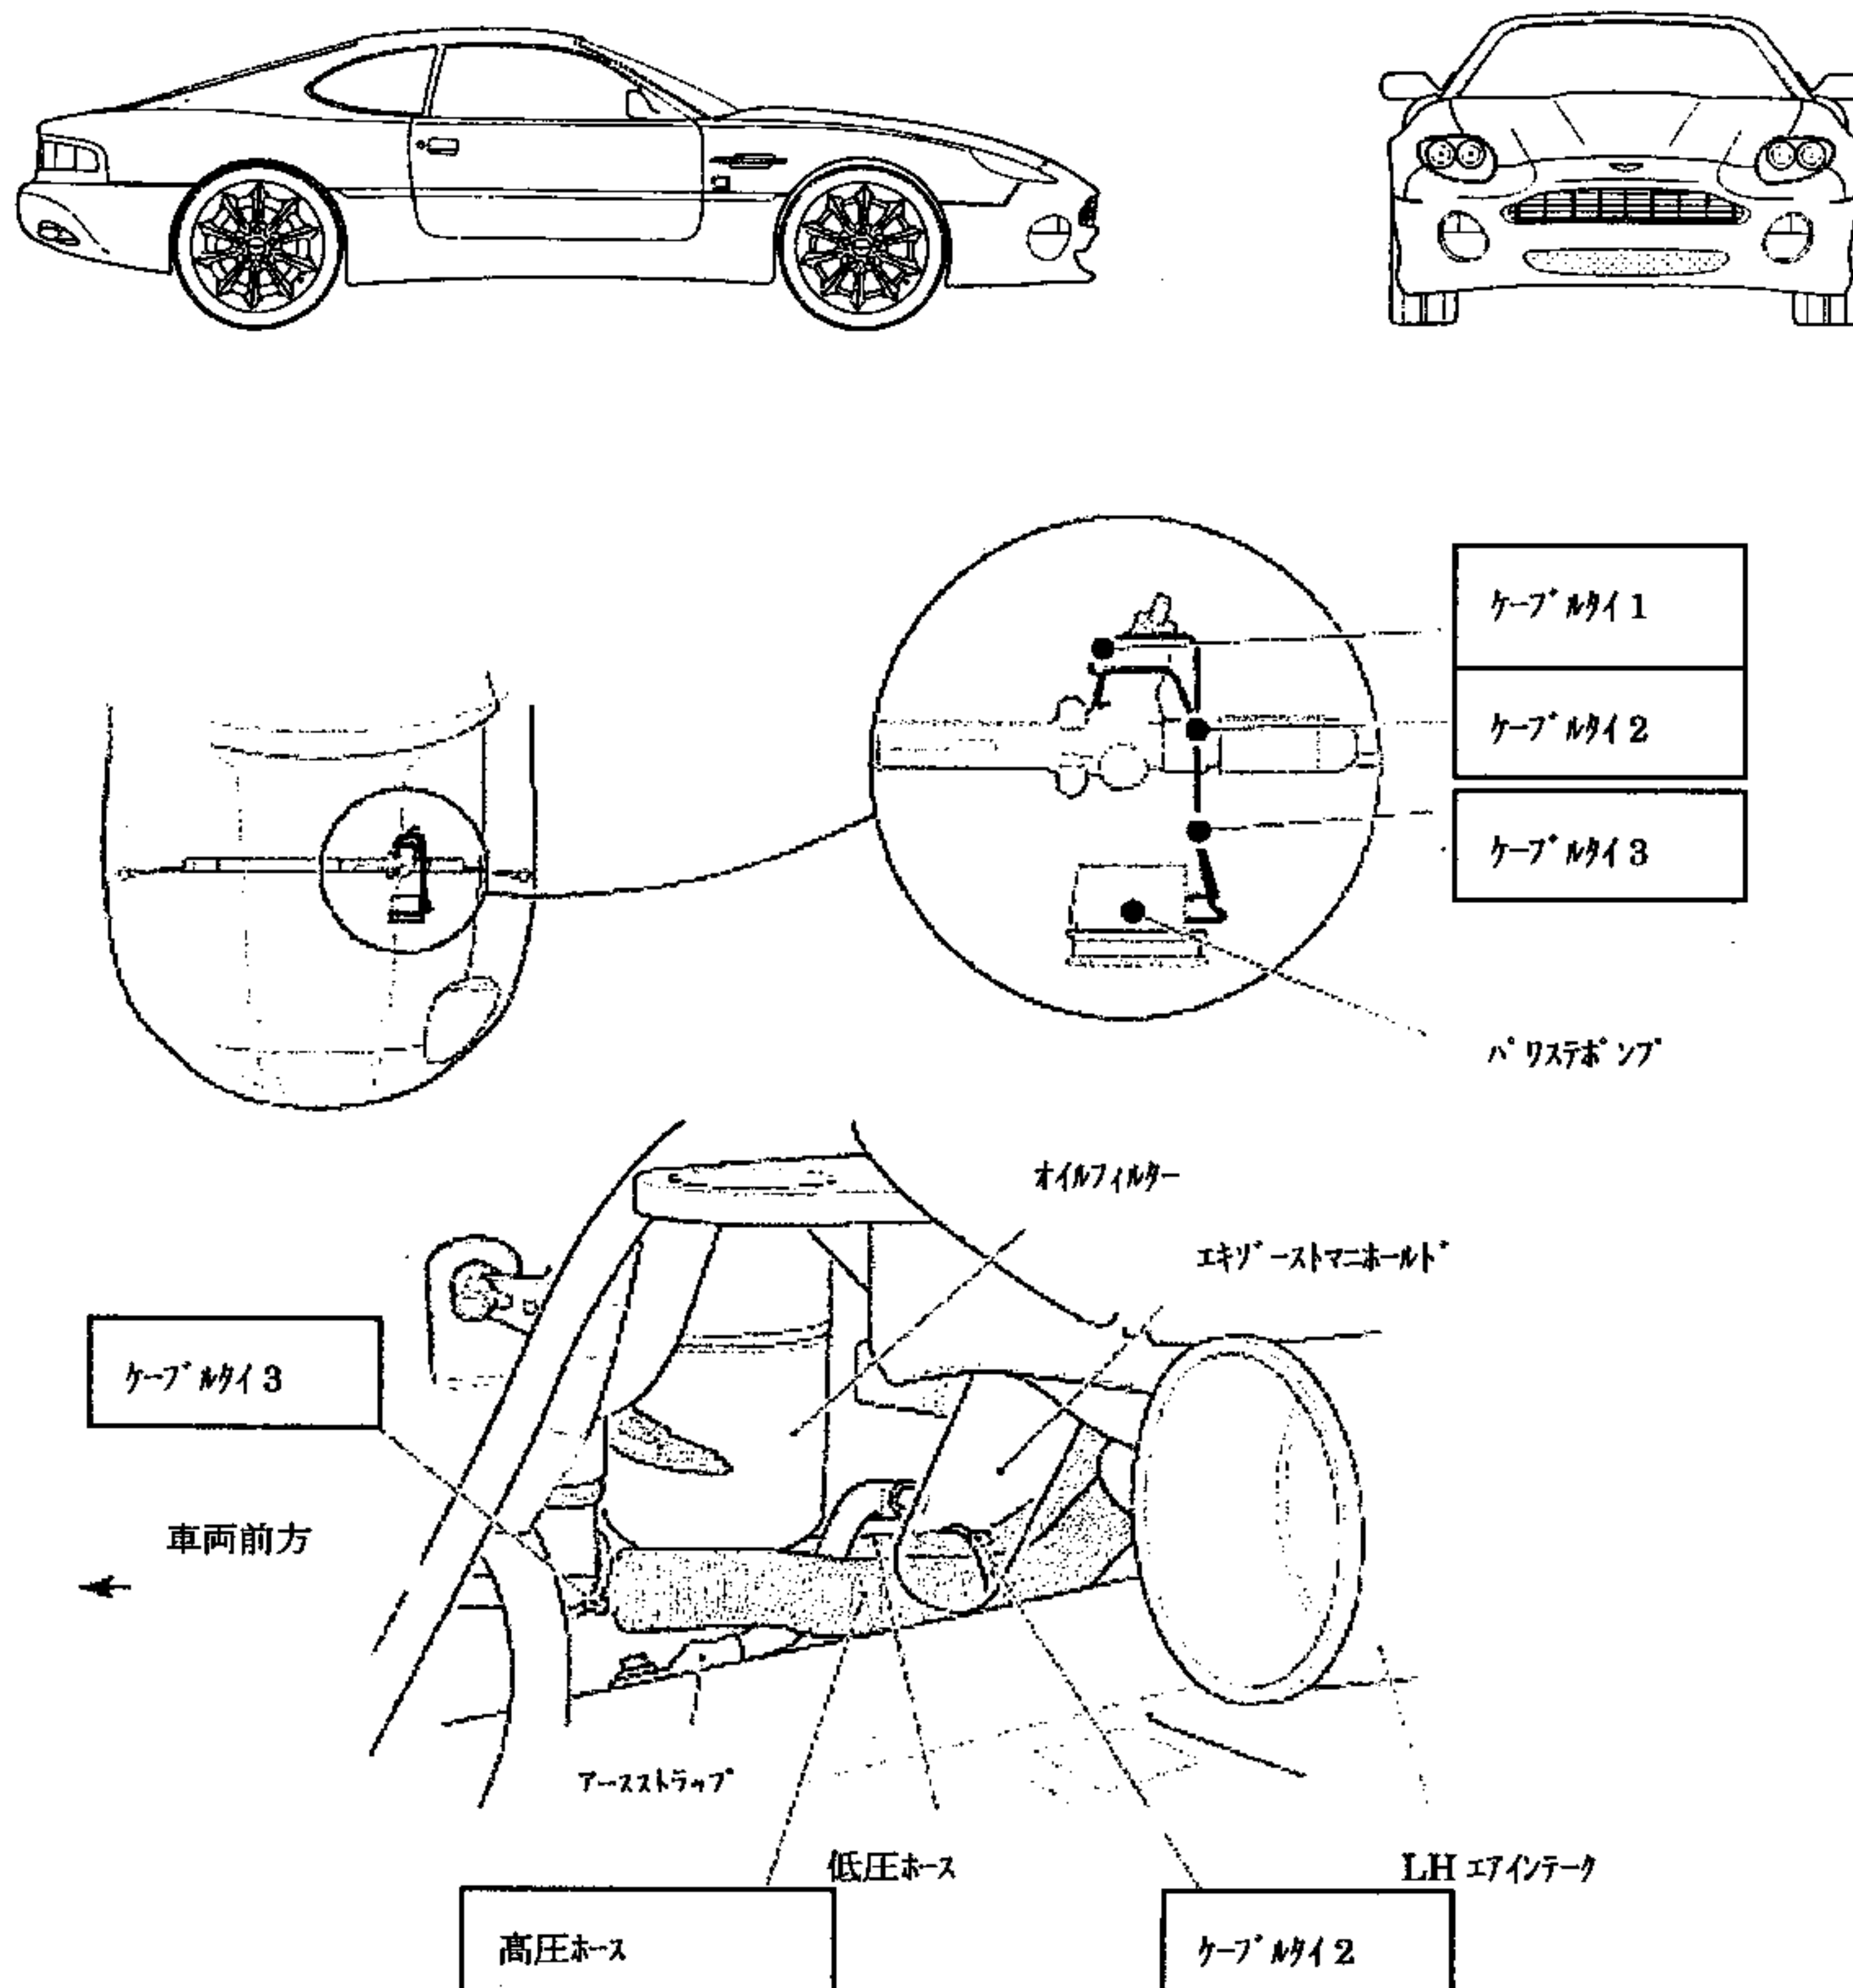

改善箇所

かじ取り装置において、パワーステアリング高圧ホースの取り回しが不適切なため、エンジンの振動等により当該ホースとエキゾーストマニホールドが接触し、当該ホースが破損してパワーステアリングの作動油が漏れ、かじ取りハンドルの操舵力が増大し、最悪の場合、漏れた作動油が着火して火災に至るおそれがある。

注： は、交換及び追加部品を示す

改善の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換すると共に、ケーブルタイを用いて取り回しを変更する。

識別

エンジンルーム左側前方サイドパネルの内側に白いペイントにて印をつける。