


改善箇所説明図

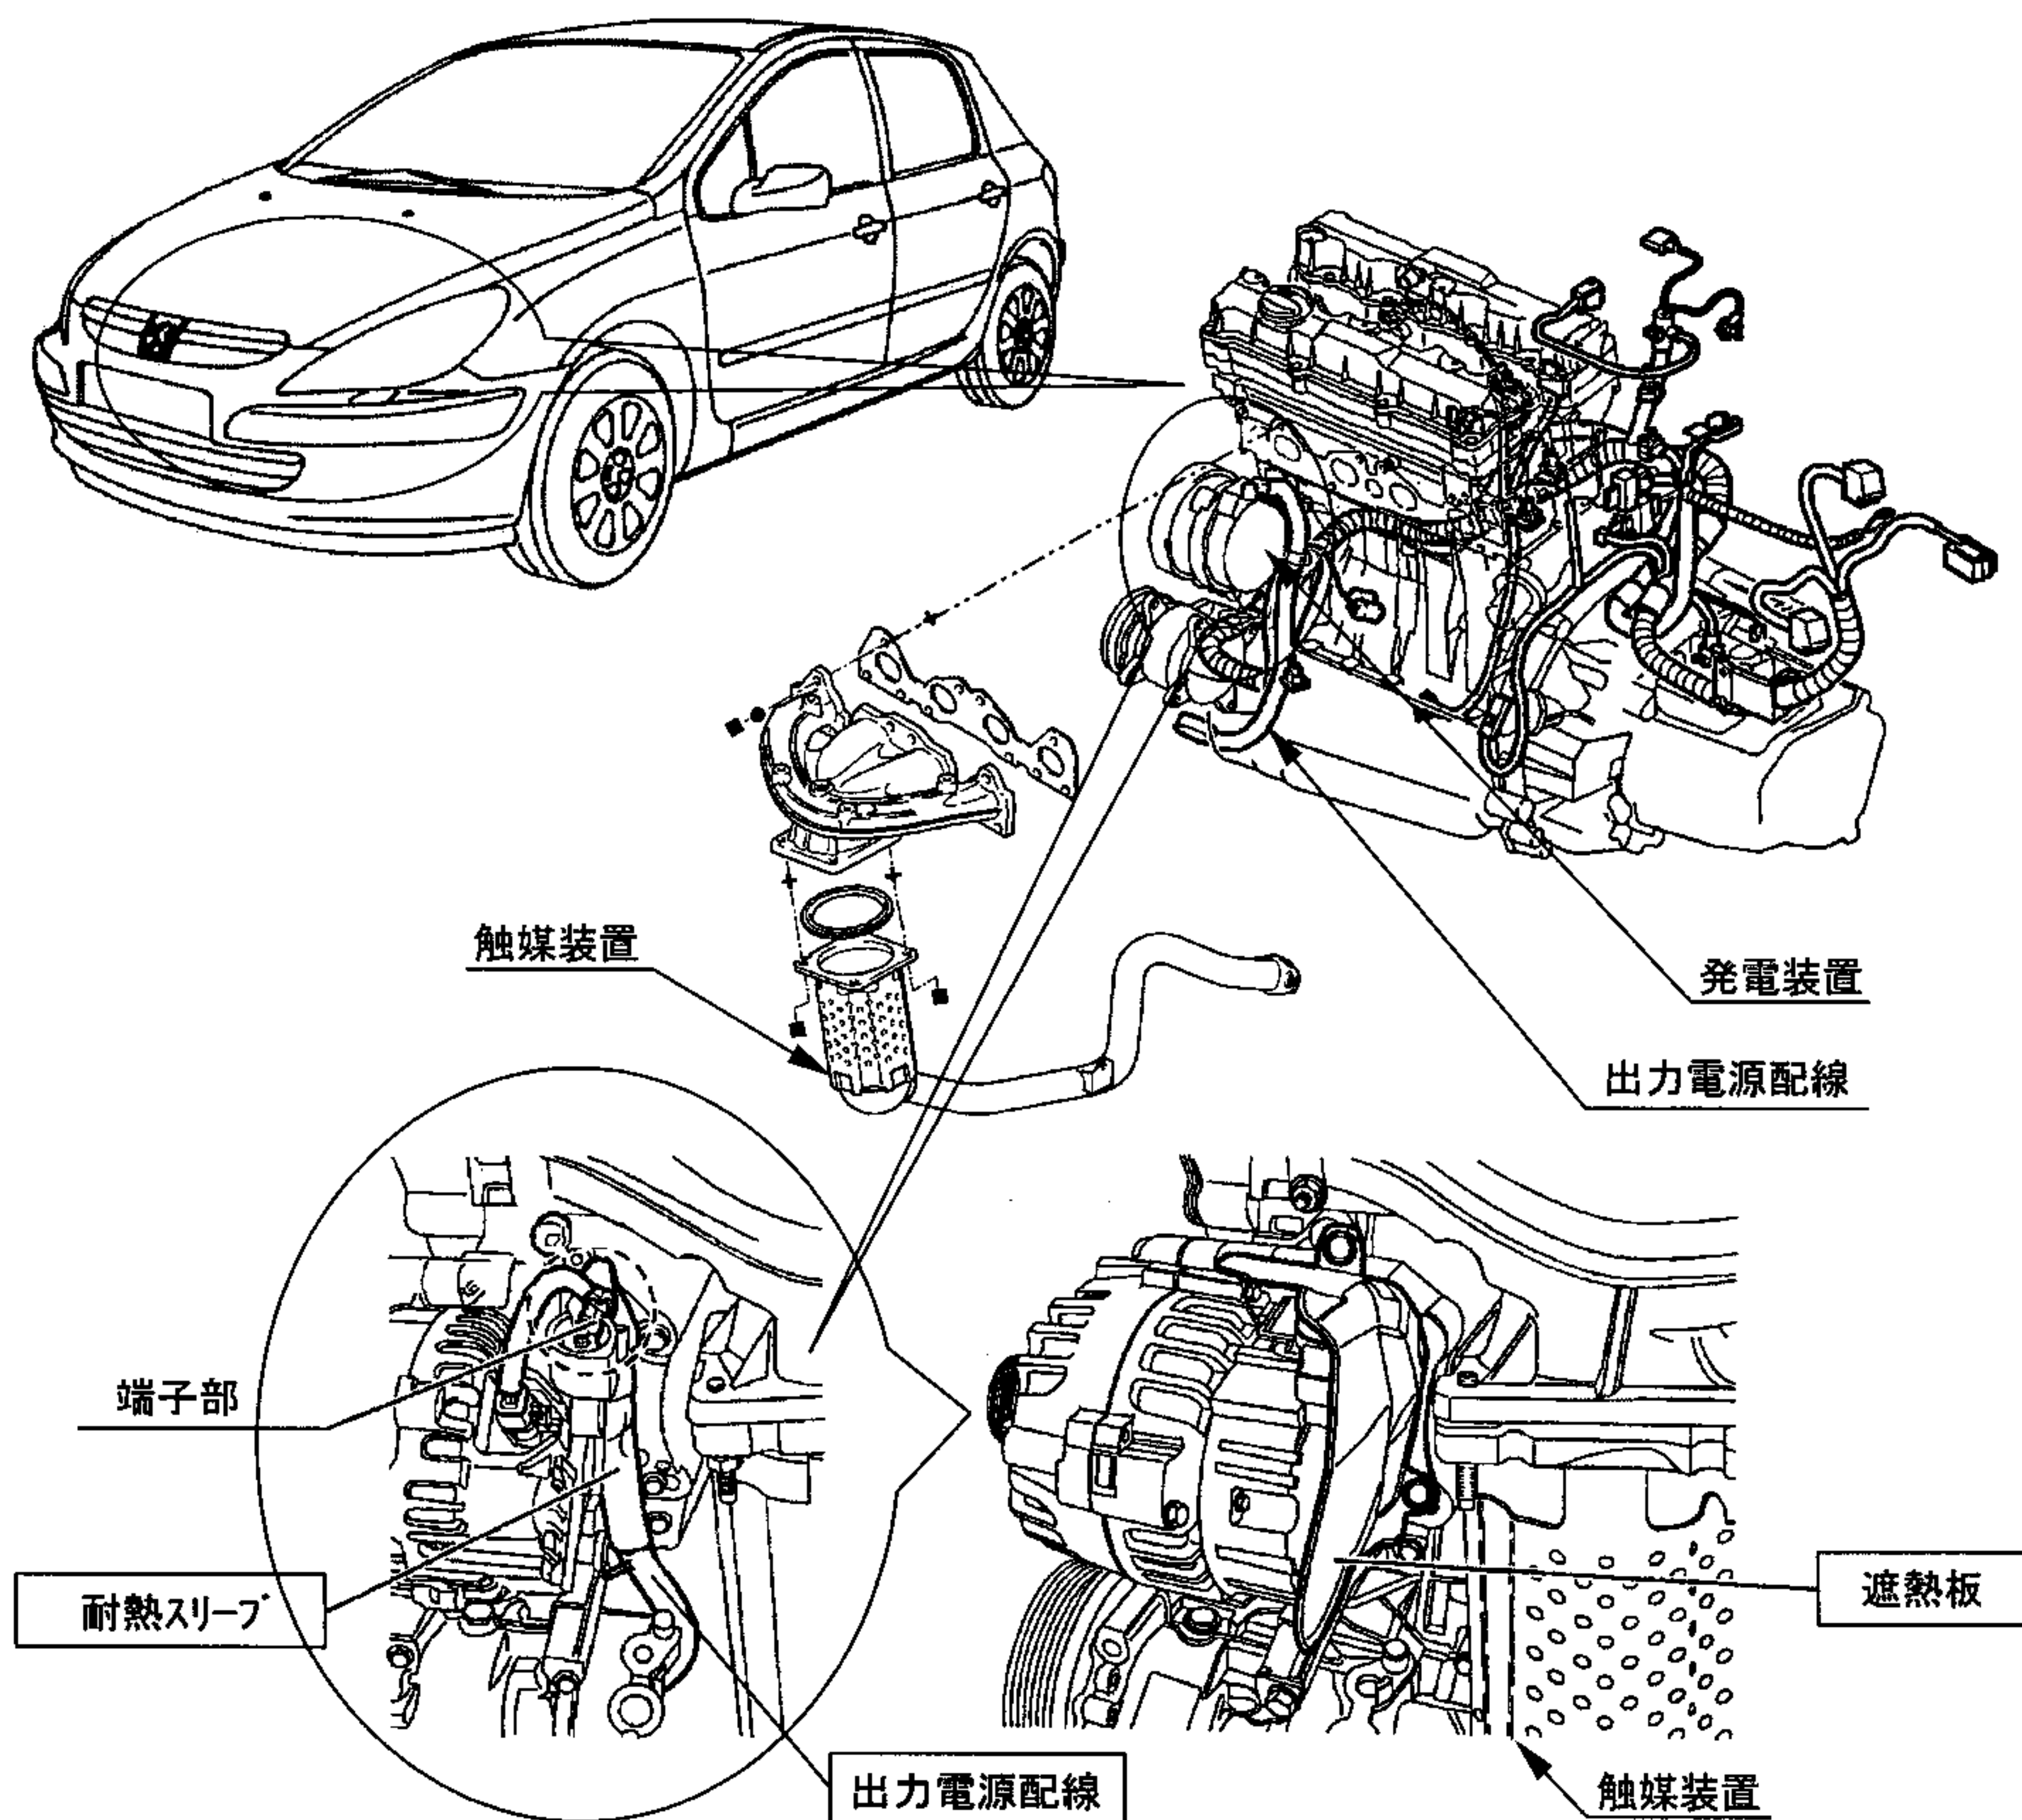

不具合発生箇所

電気装置において、発電機の出力電源配線の耐熱措置が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、触媒装置からの輻射熱により当該配線の被膜が溶損することがあり、最悪の場合、露出した出力電源線が発電機等に接触して短絡し、火花が発生して車両火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、当該配線を点検し、損傷のあるものは新品と交換する。

全車両、当該配線に耐熱スリーブを追加するとともに配線保護の遮熱板を追加する。

識別表示

当該配線保護の遮熱板が装着済みであることによって識別する。

注: ☐ 内は交換、及び追加部品を示す