
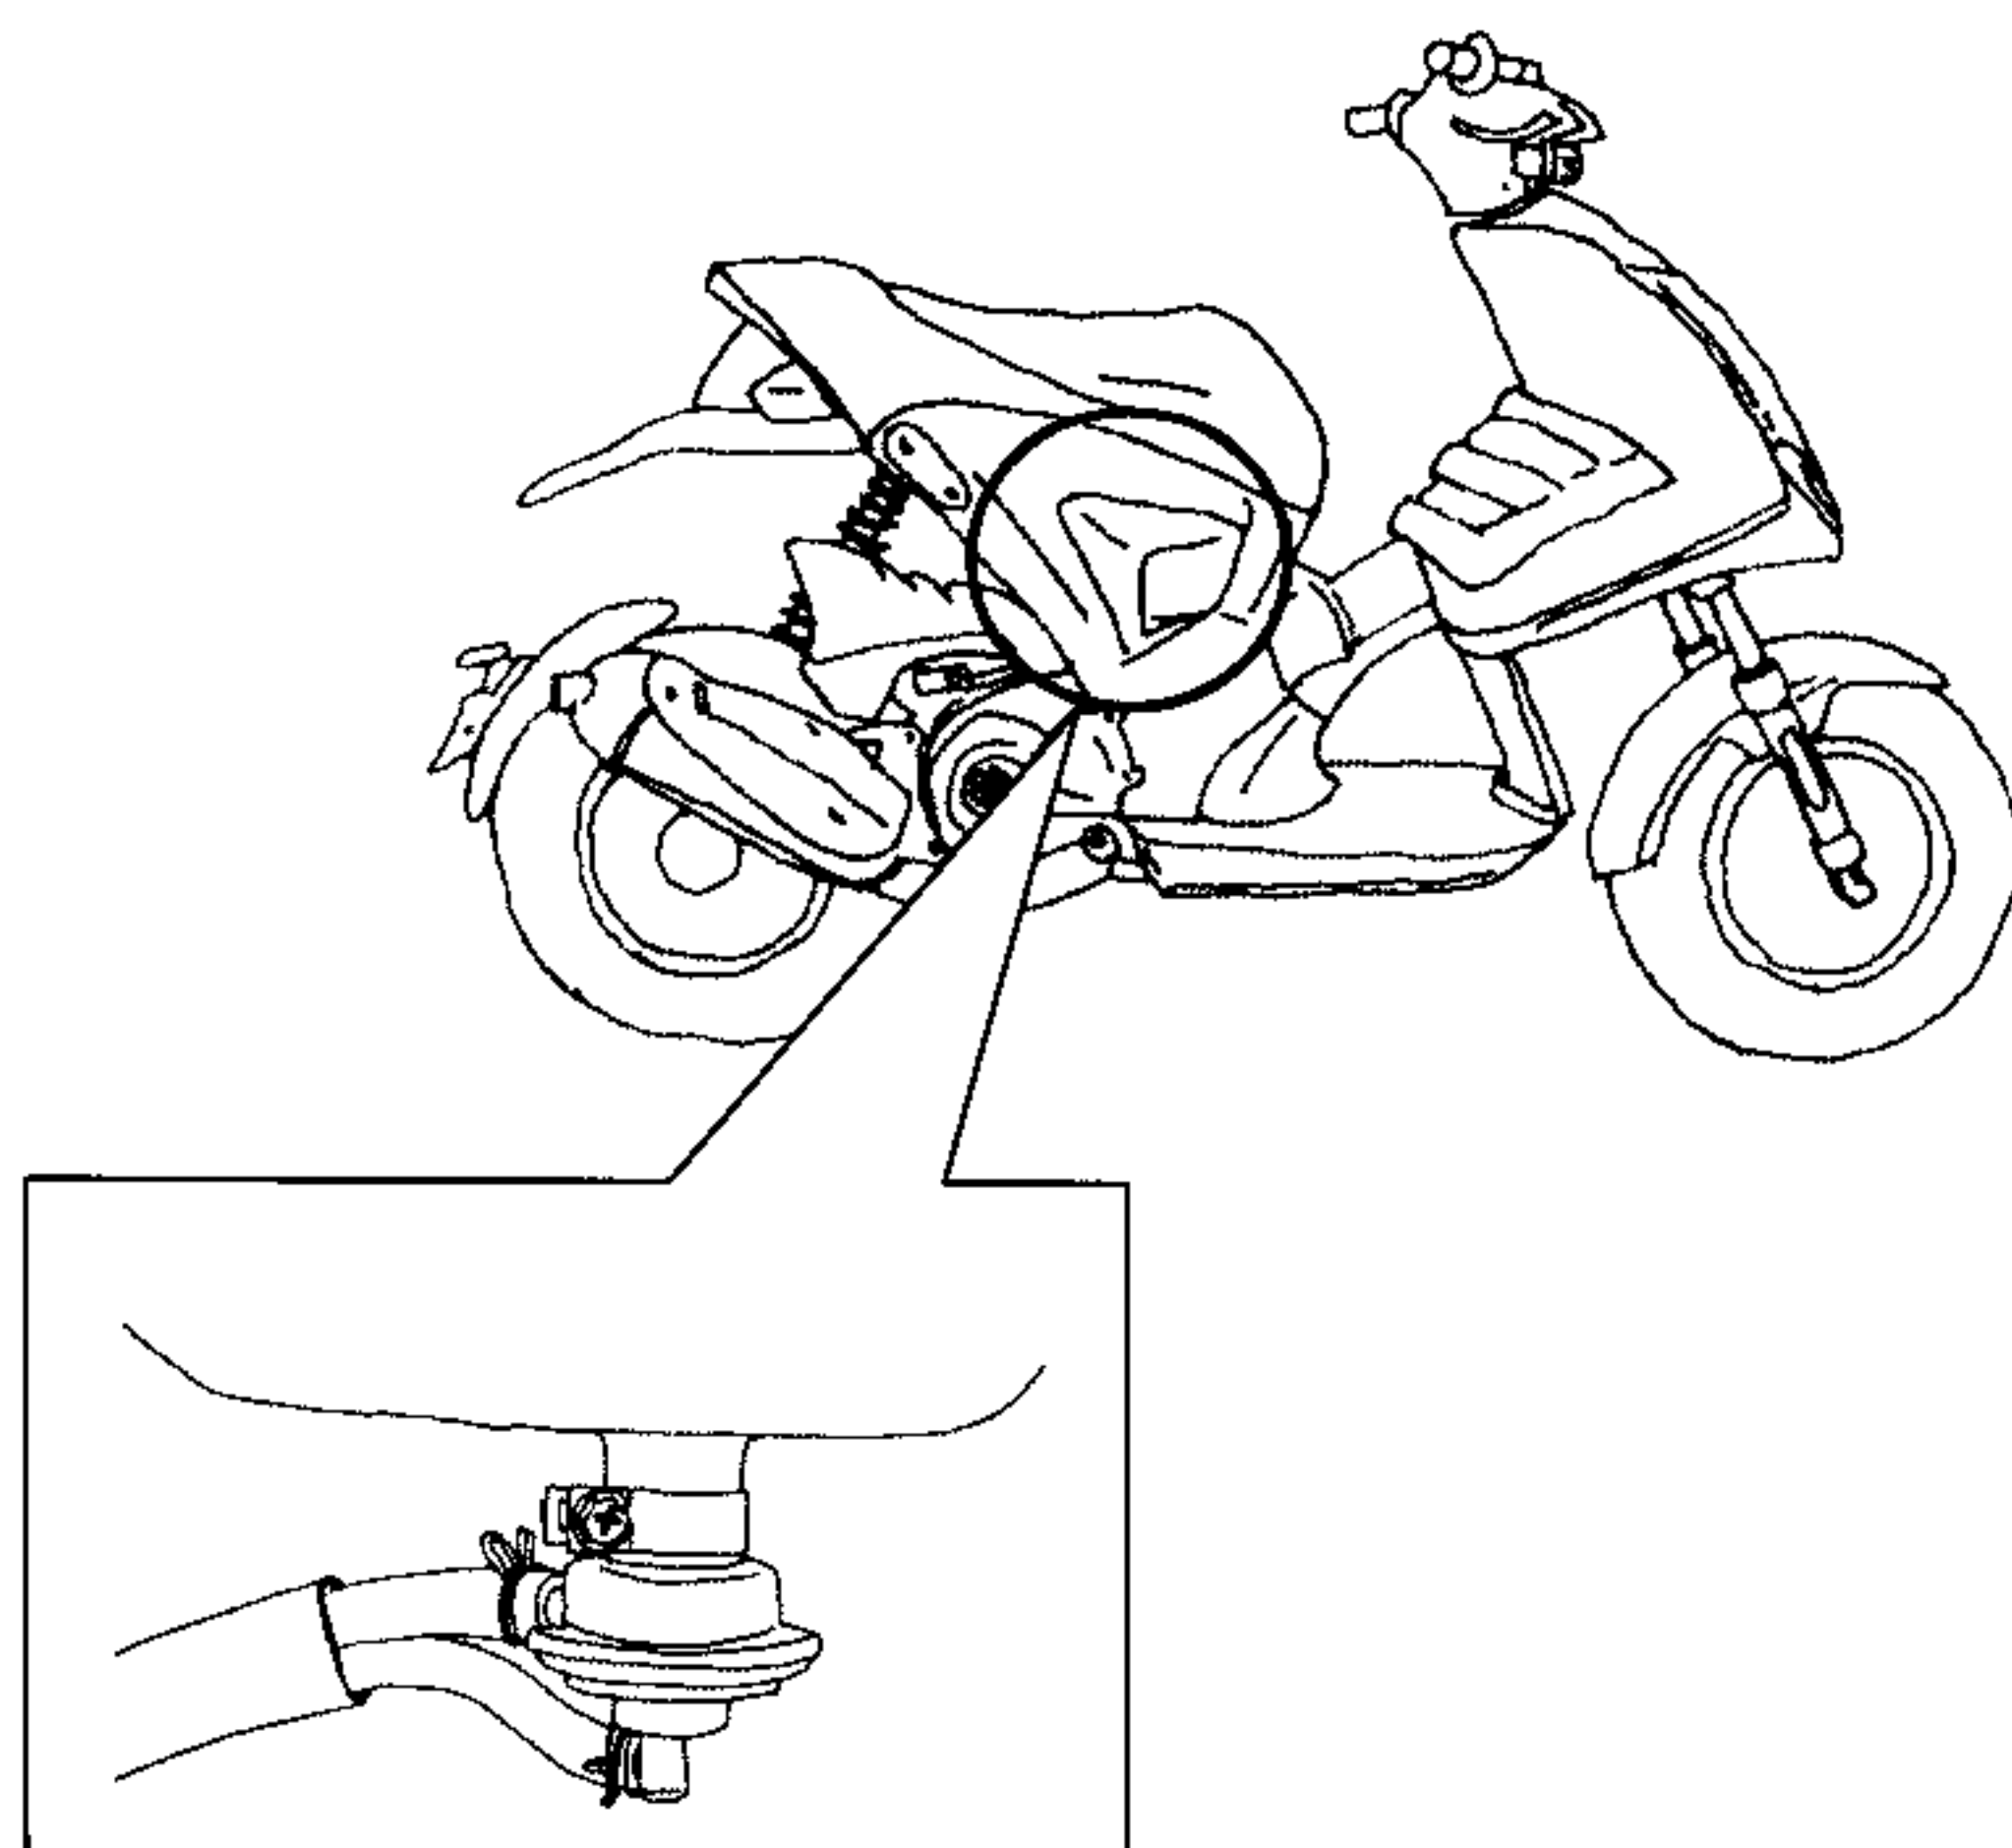
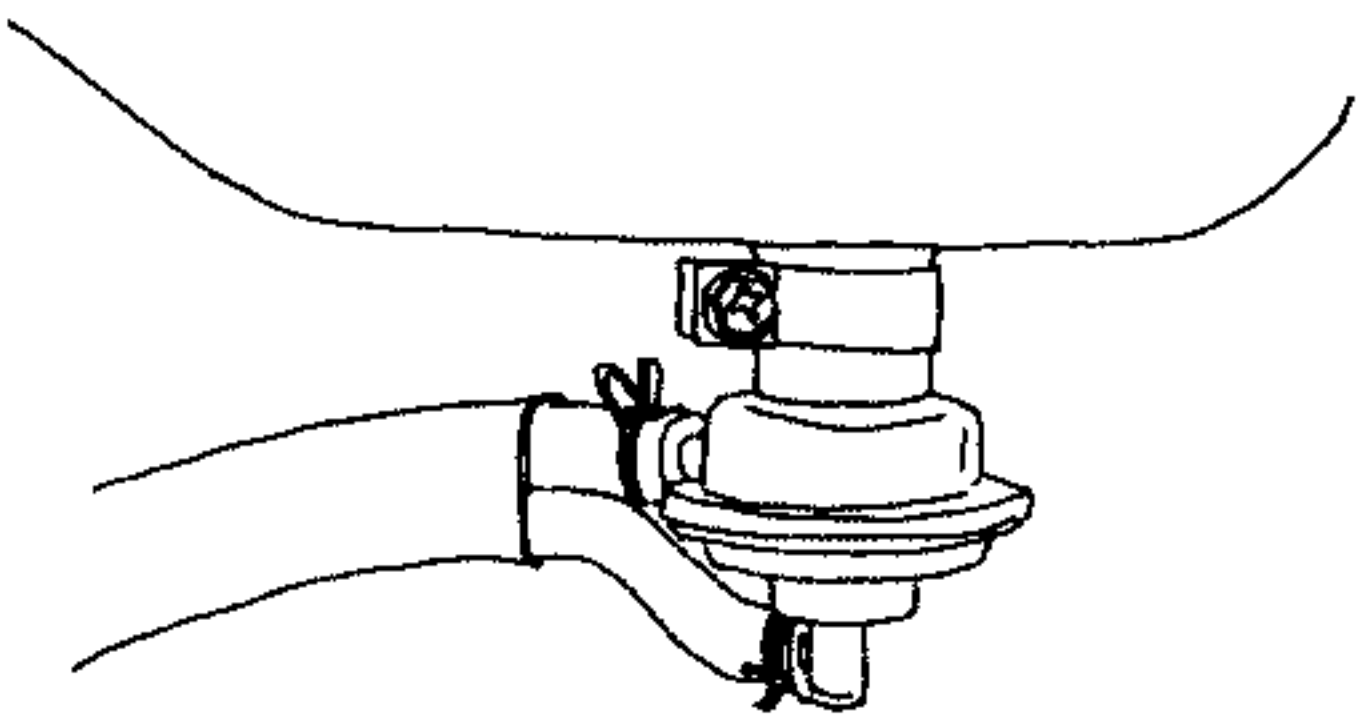


改善箇所説明図

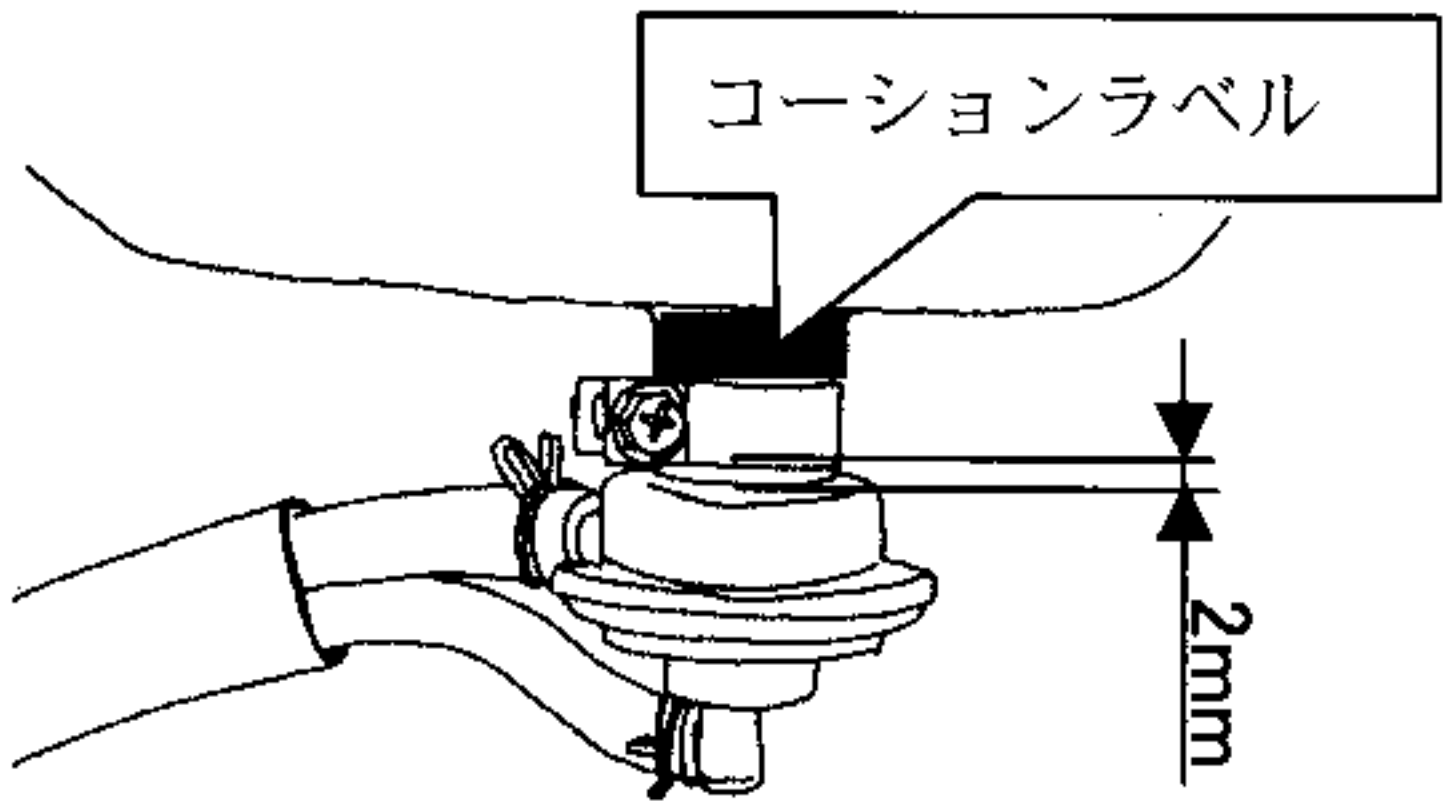

基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料タンクと燃料コックとの接続部の締付バンドに組付けの不適切なものがあるため、当該接続部が外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

点検時組付け不良	点検時良品及び不良修正後
	 締付バンドを、タンクチューブ部下端(燃料コック組付時上面)より2mmの位置に1.3Nmで締付ける。

改善の内容：全車両、燃料コックの組付け状態を点検し、不適切な組付けの車両は正規の位置及び締付トルクで組付ける。

識別：対策車は燃料タンクチューブ部に締付バンド取り付け位置用コーションラベルを貼付する。