


改善箇所説明図

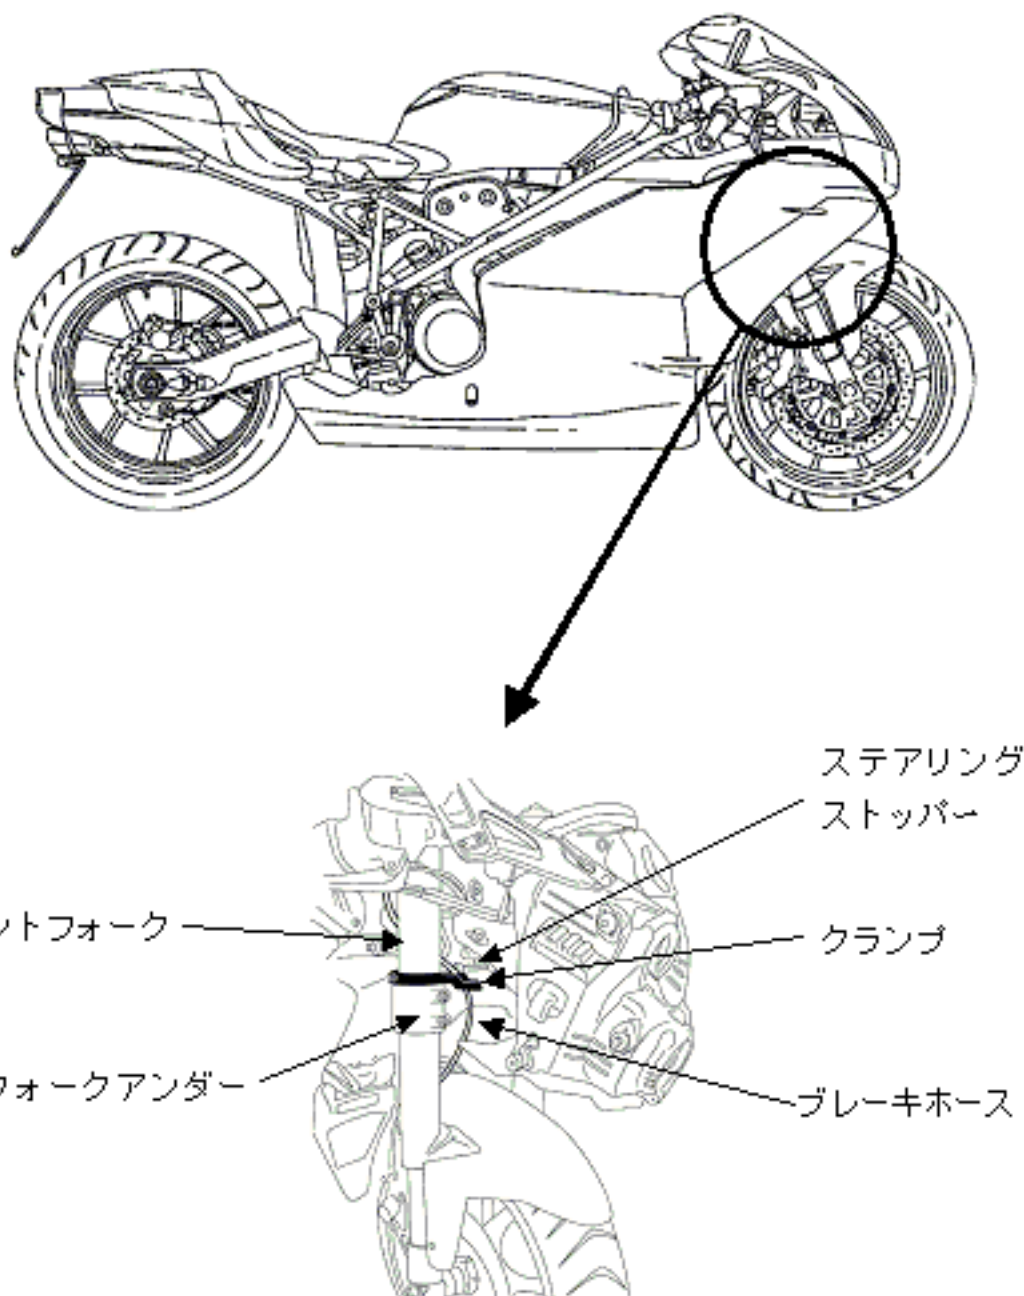

基準不適合箇所

前輪制動装置において、ブレーキホースの取りまわしが不適切なため、ハンドルを大きく左に切った場合、当該ホースがフロントフォークアンダーブラケットとステアリングストッパーとの間に挟まって損傷することがあり、最悪の場合、制動液が漏れて制動力が失われるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキホースを点検し、損傷のあるものは新品と交換する。

全車両、右側フロントフォークにクランプを追加してブレーキホースの取り回しを変更する。

注: | |は改善箇所を示す