


改善措置事項説明図②

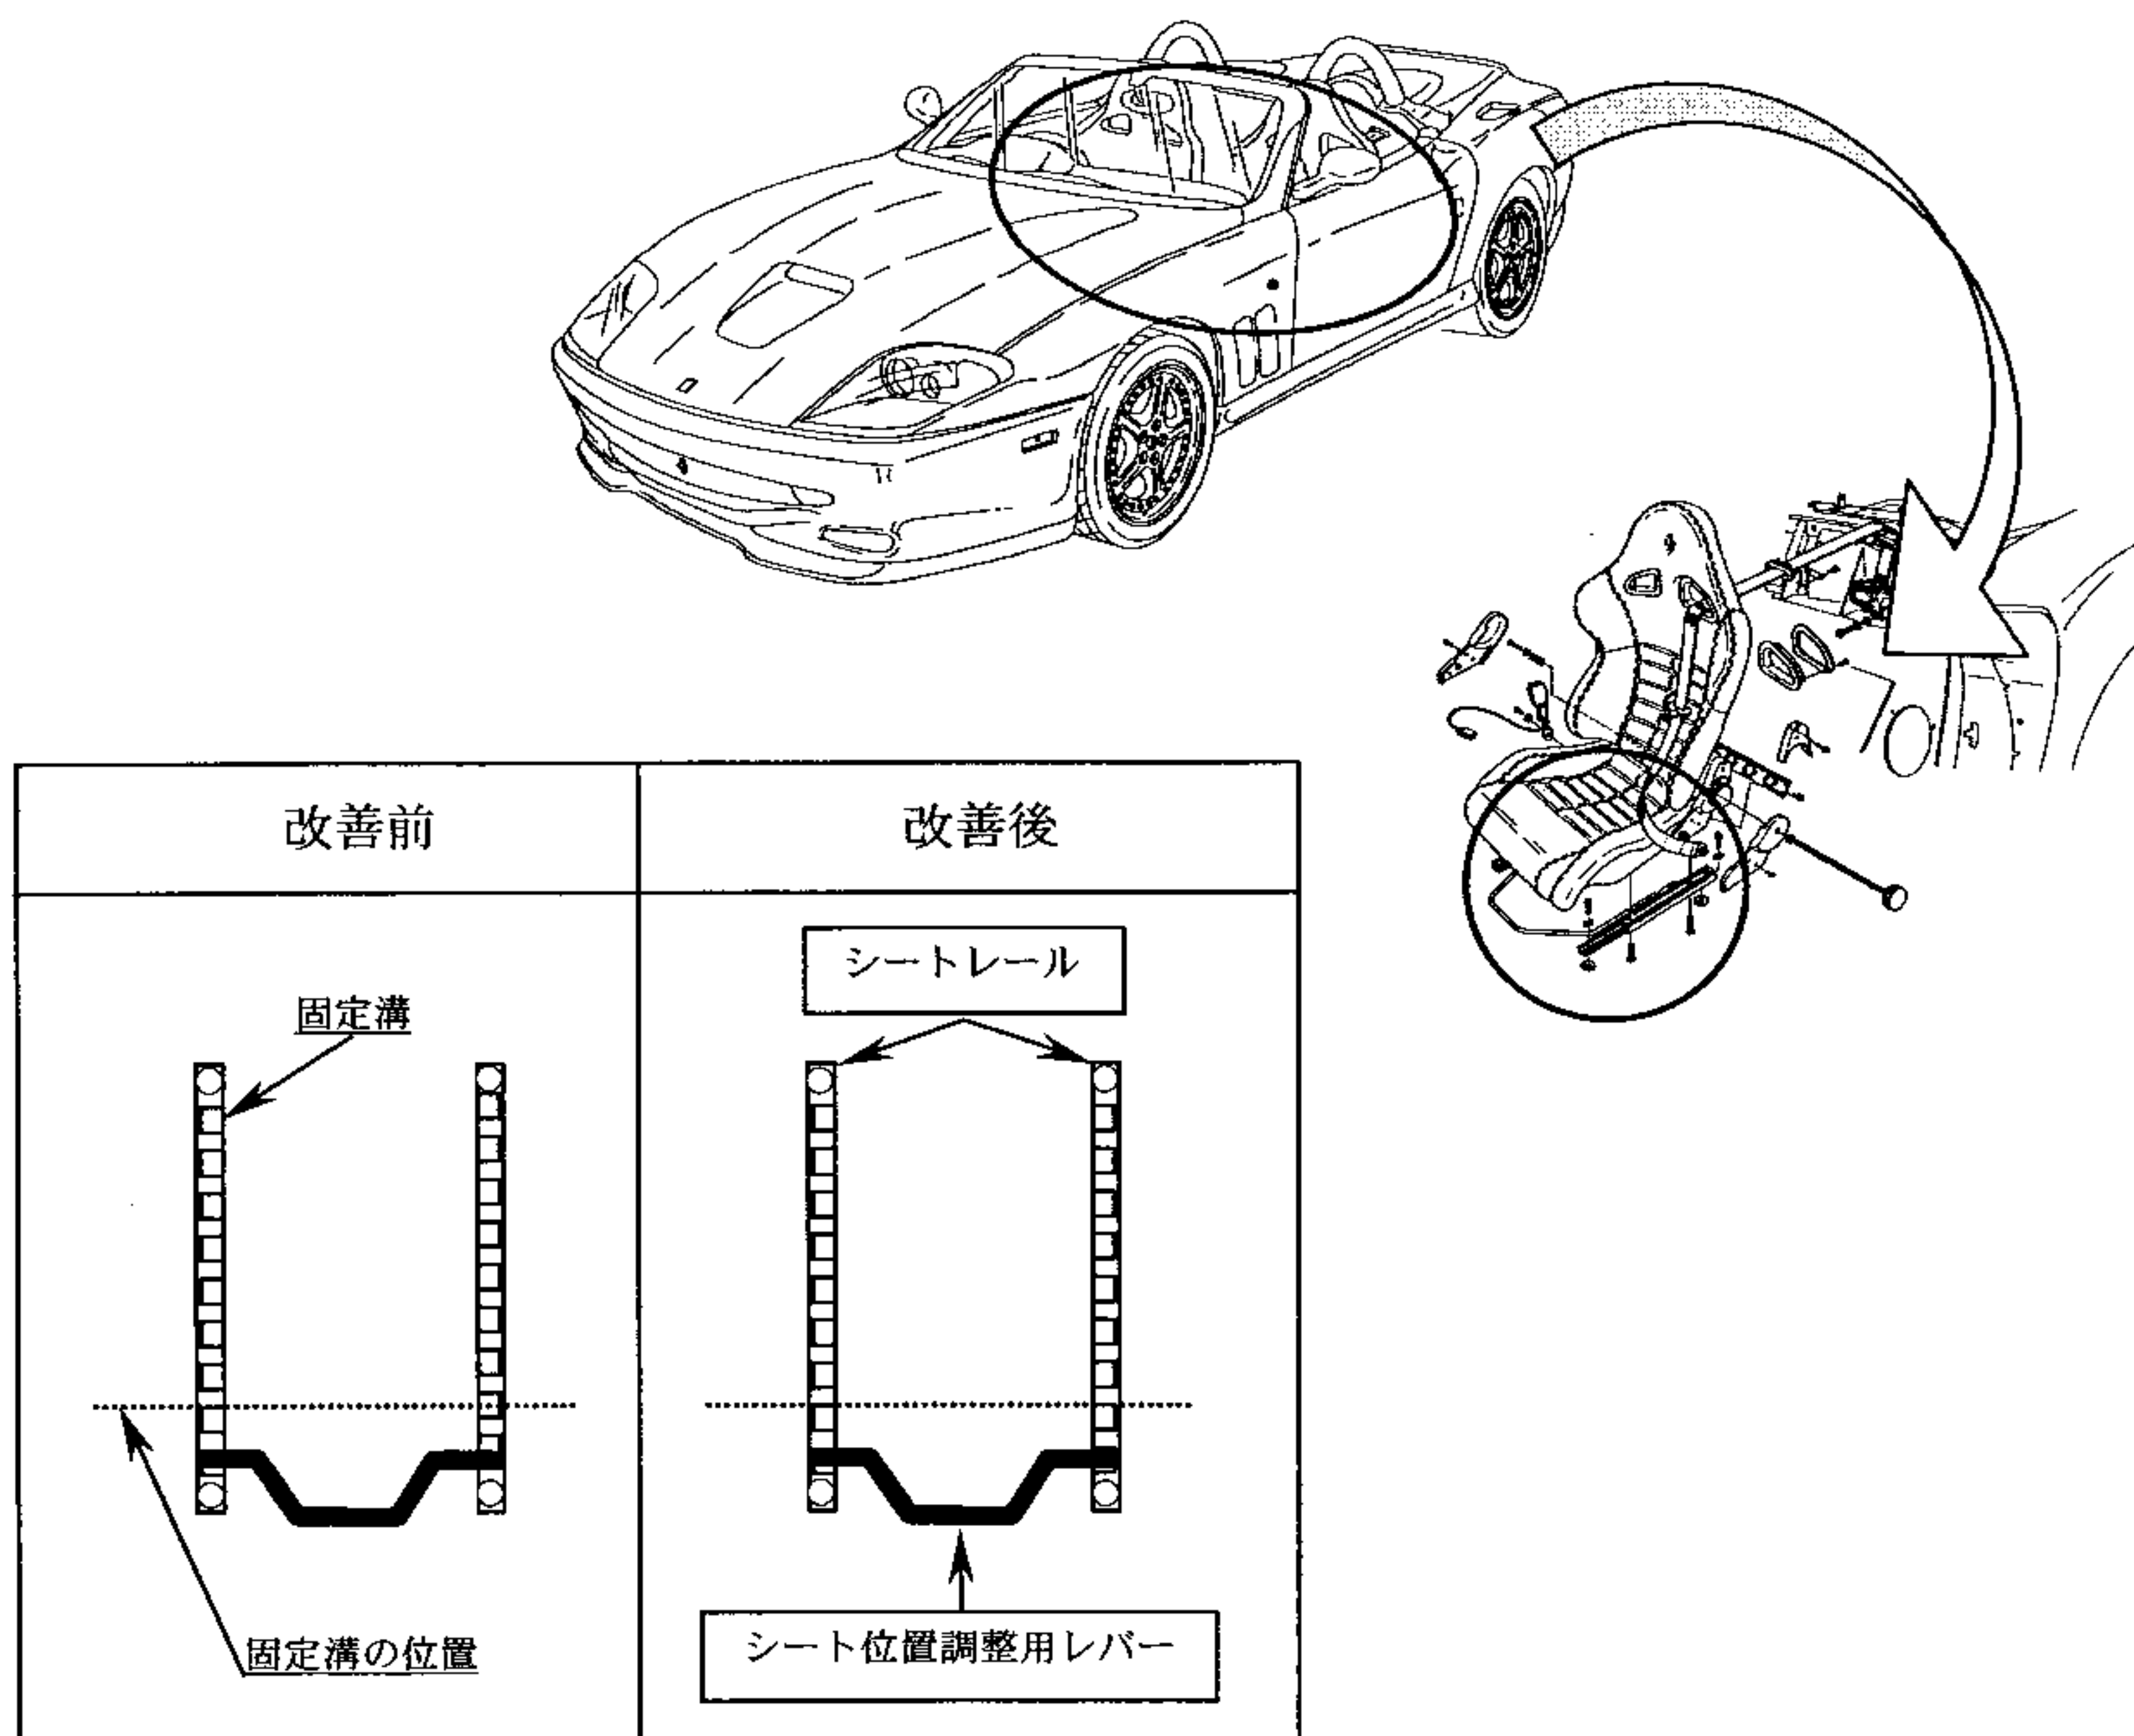

不具合発生箇所

乗車装置において、運転者席および助手席シートレールの座席位置固定溝の位置が不適切なため、座席位置を前後に調整した際座席が確実に固定されないことがあり、座席にガタが発生し、最悪の場合、加減速時に座席が動いて運転操作を妨げられるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品のシートレールに交換し、専用工具を使用して左右シートレールの位置決めを正しく行うとともに、シート位置調整用レバーを新品と交換する。

注意： は改善部品を示す。