


改善箇所説明図

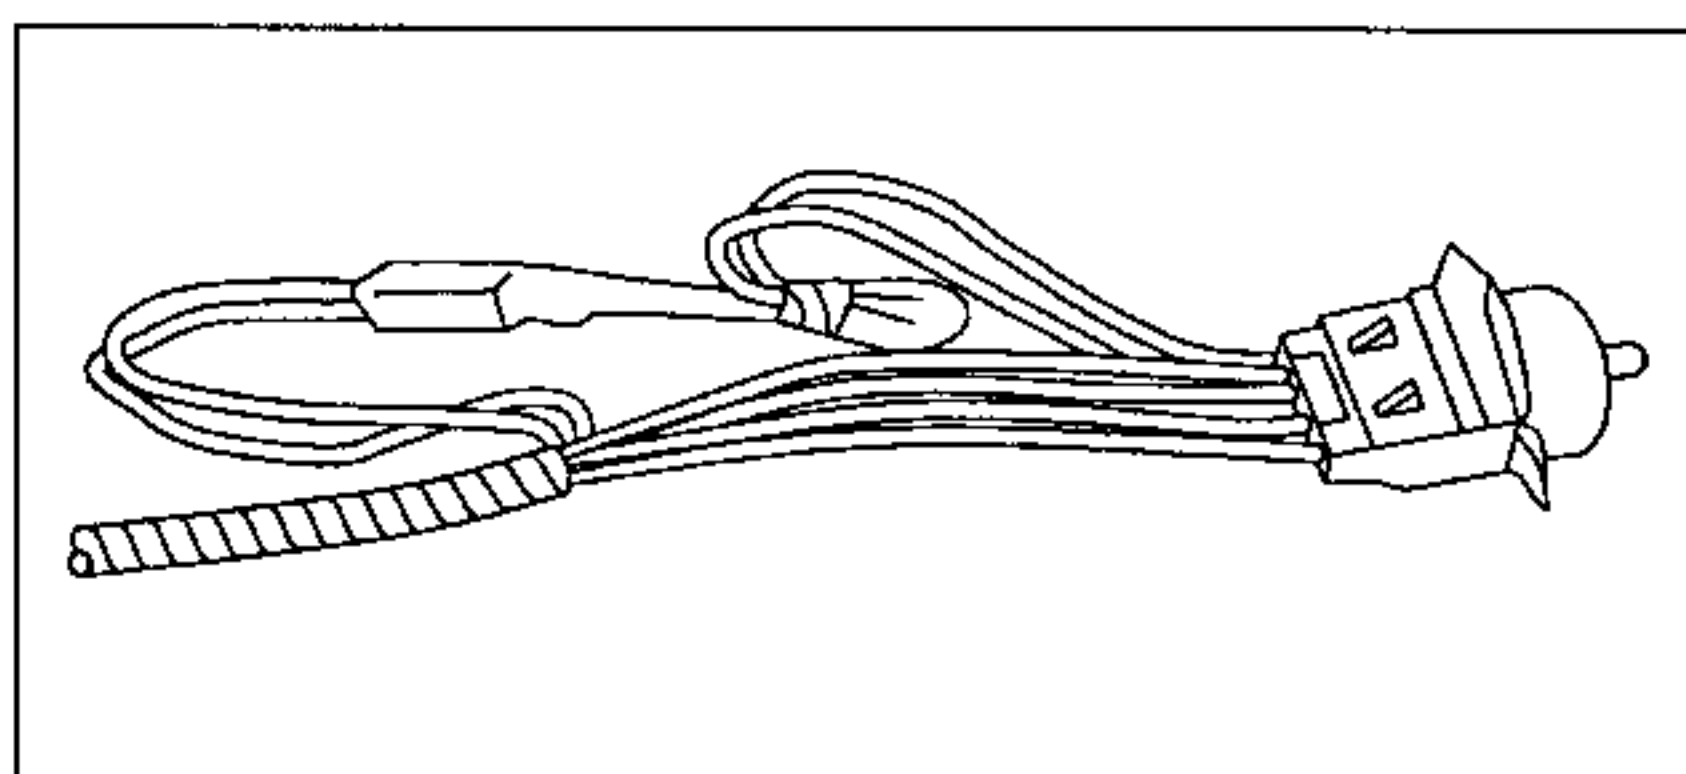


電動式後写鏡において、保護回路が不適切なため、後写鏡位置調整用スイッチ部で配線に短絡等が発生した場合に保護ヒューズが溶断しないことがあり、配線部が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

 
対策用ヒューズ

基準不適合発生箇所

〈改善内容〉

全車両、当該配線に対策用ヒューズを追加する。

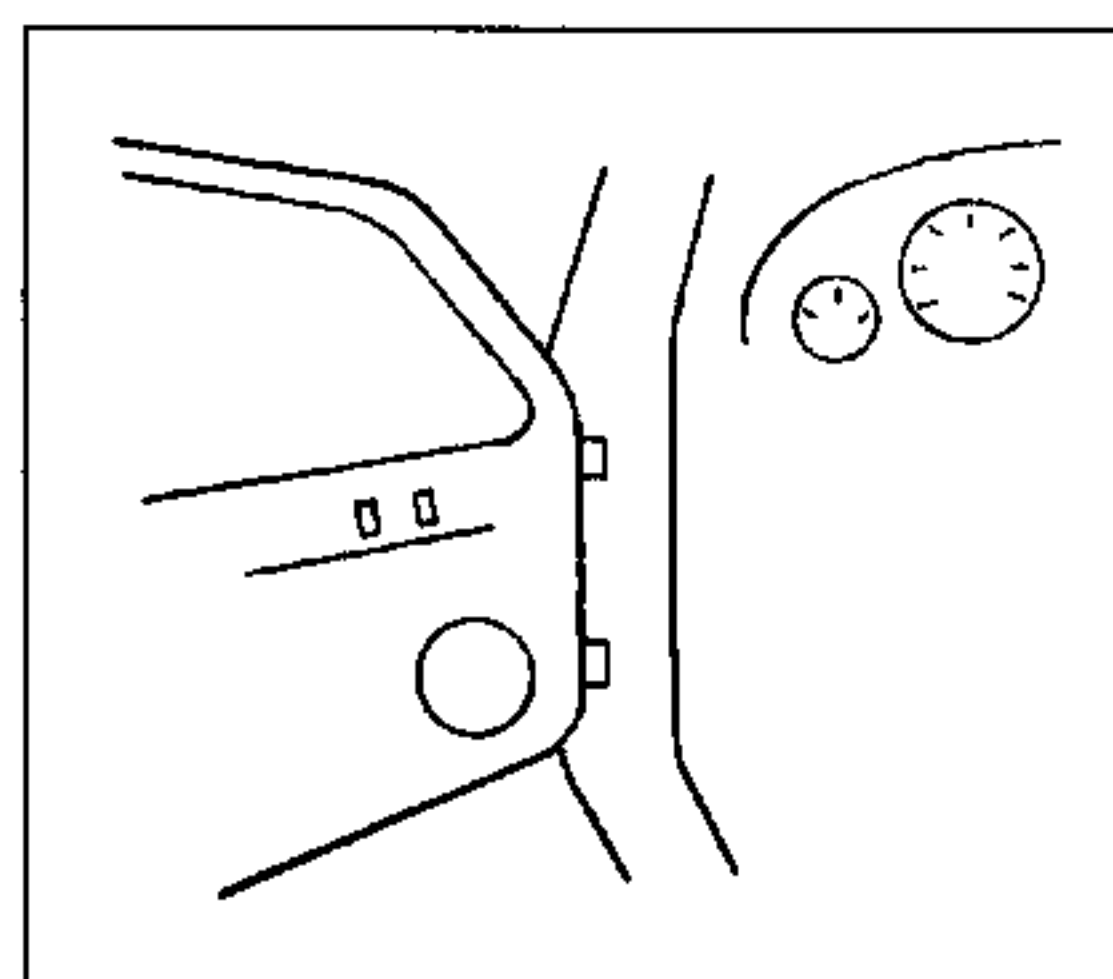

 内は、追加部品を示す。

〈識別〉 運転席前部側ドアピラー下部に黄ペイントを塗布