

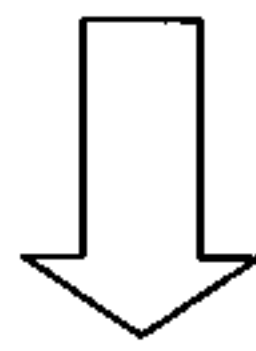


改善箇所説明図

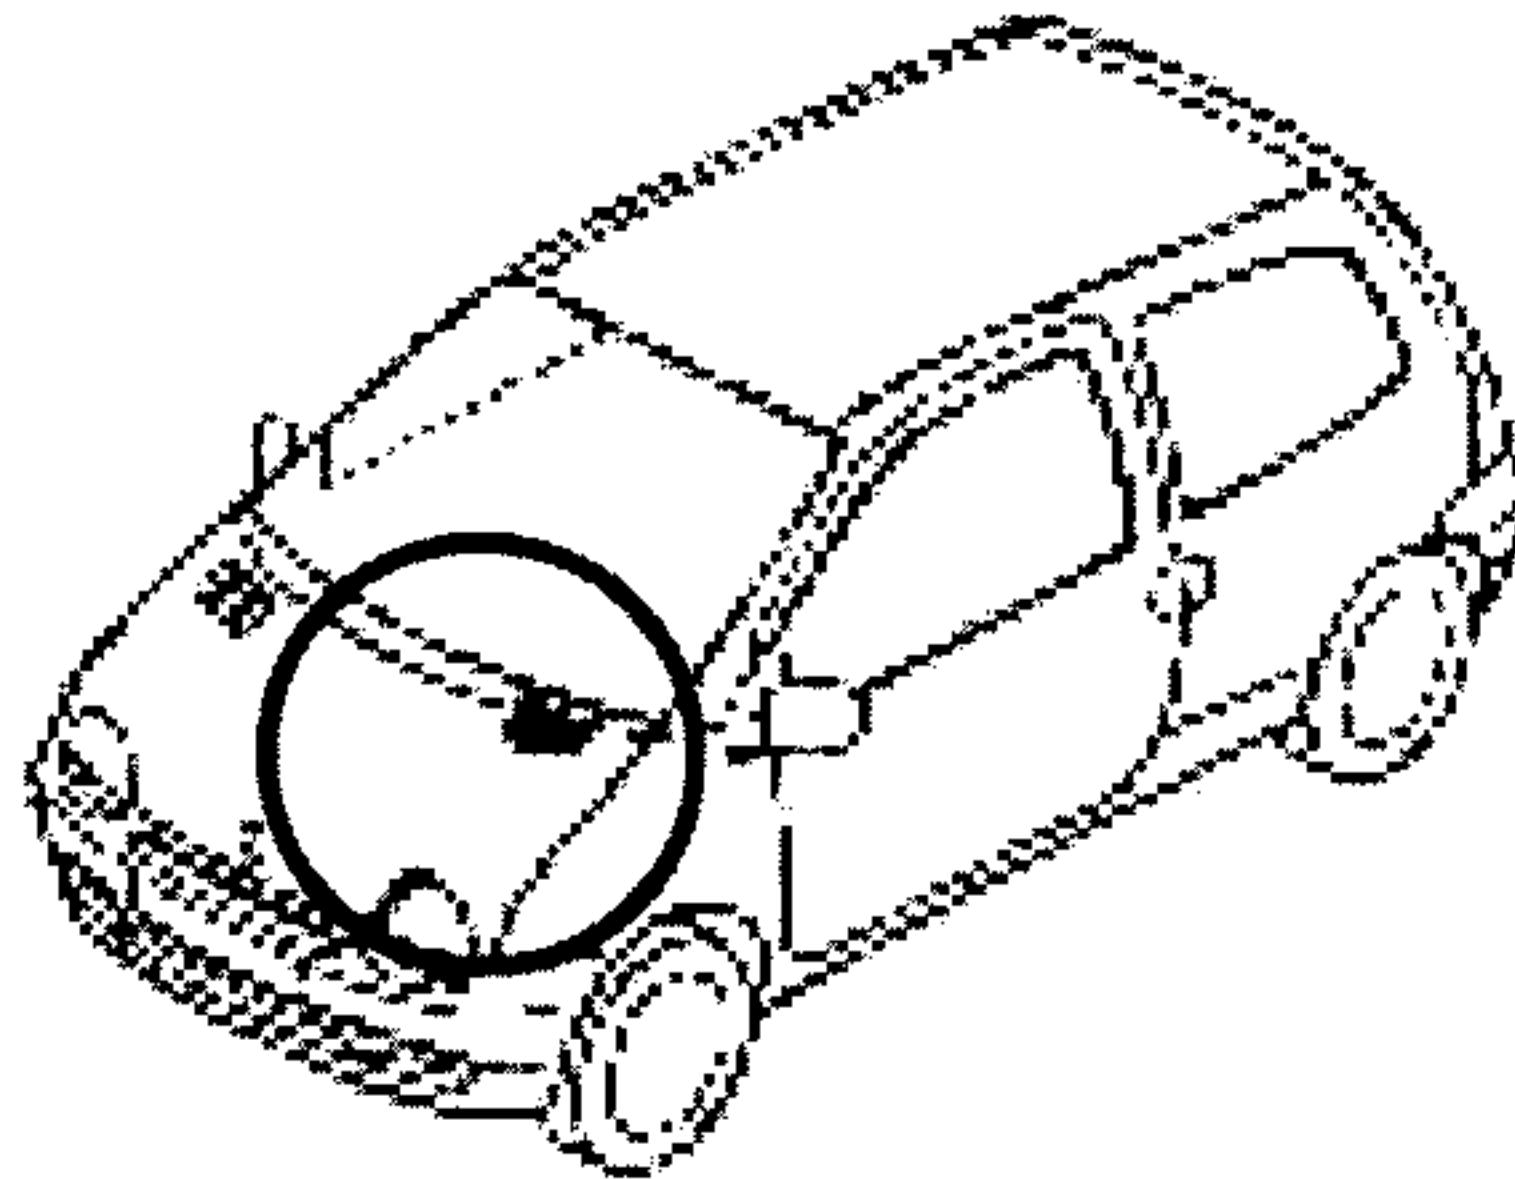

基準不適合発生箇所

電子制御式クラッチの油圧蓄圧器内部の隔壁の材質が不適切なため、そのまま使用を続けると、隔壁が劣化して蓄圧能力が低下し、クラッチの断続が不十分となるものがある。このため、変速時に異音が発生し、最悪の場合、変速ができなくなるおそれがある。

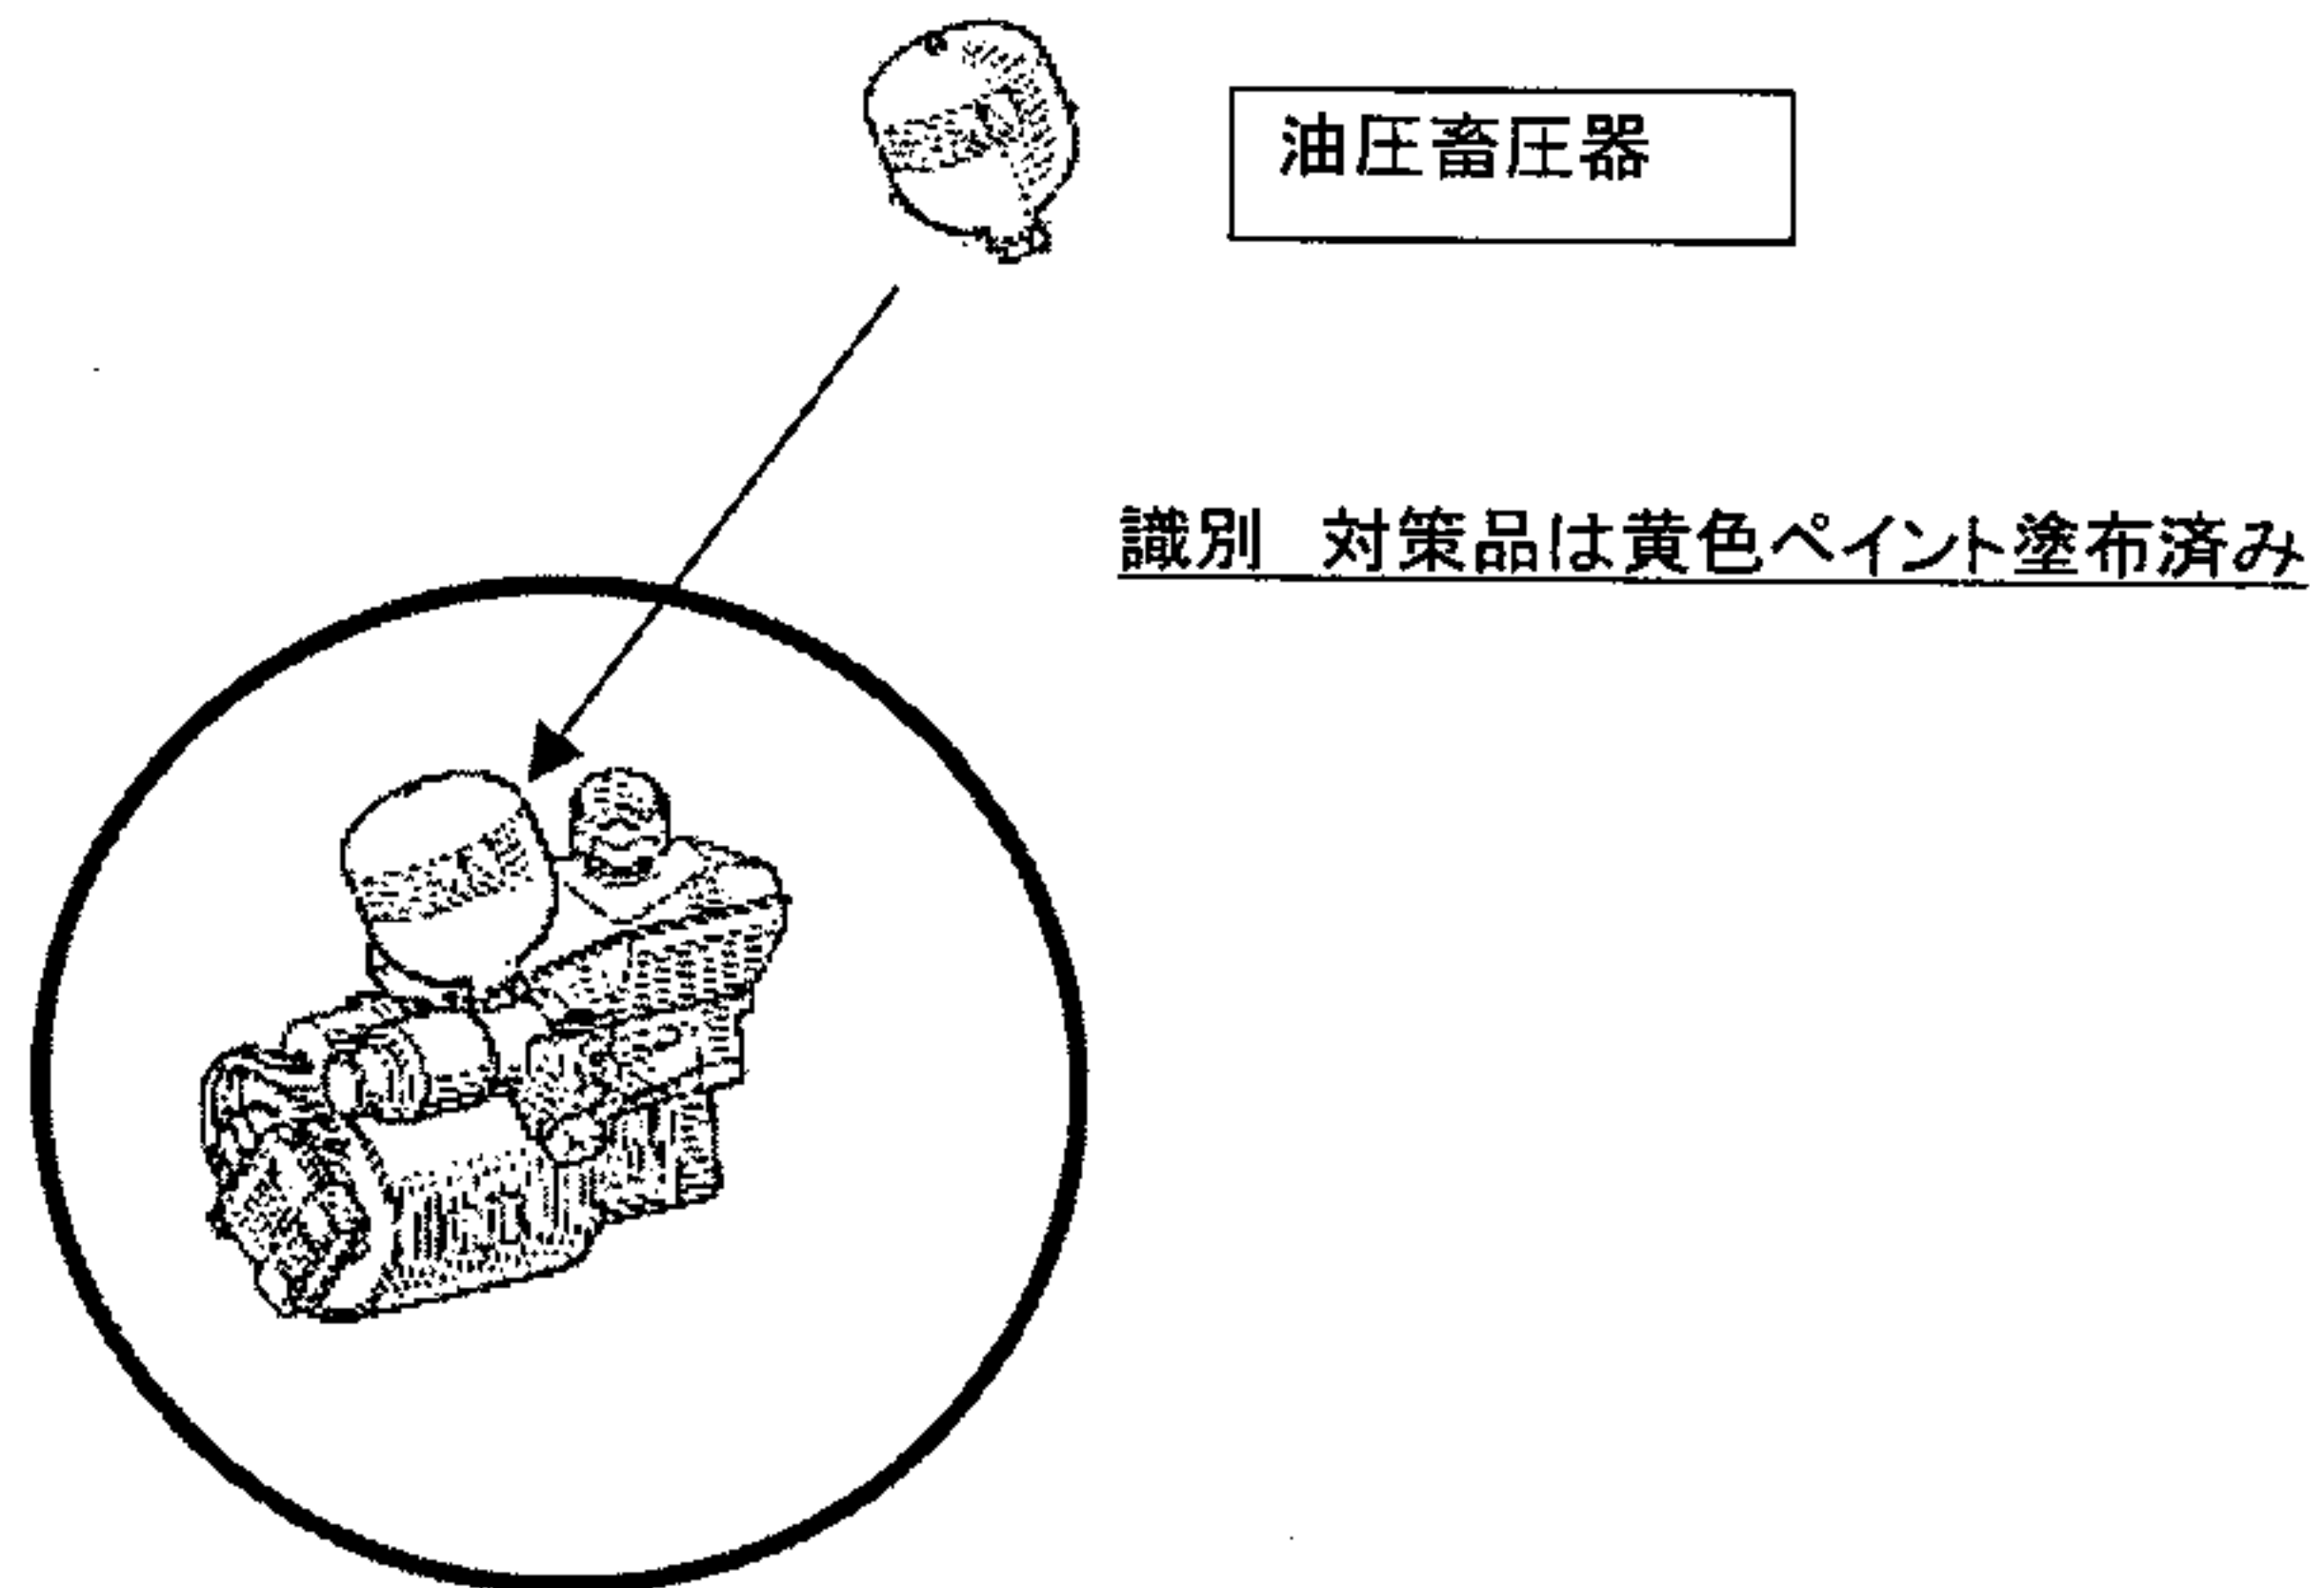

改善の内容

全車両、油圧蓄圧器を対策品に交換する

注:  は改善部品を示す