


改善箇所説明図

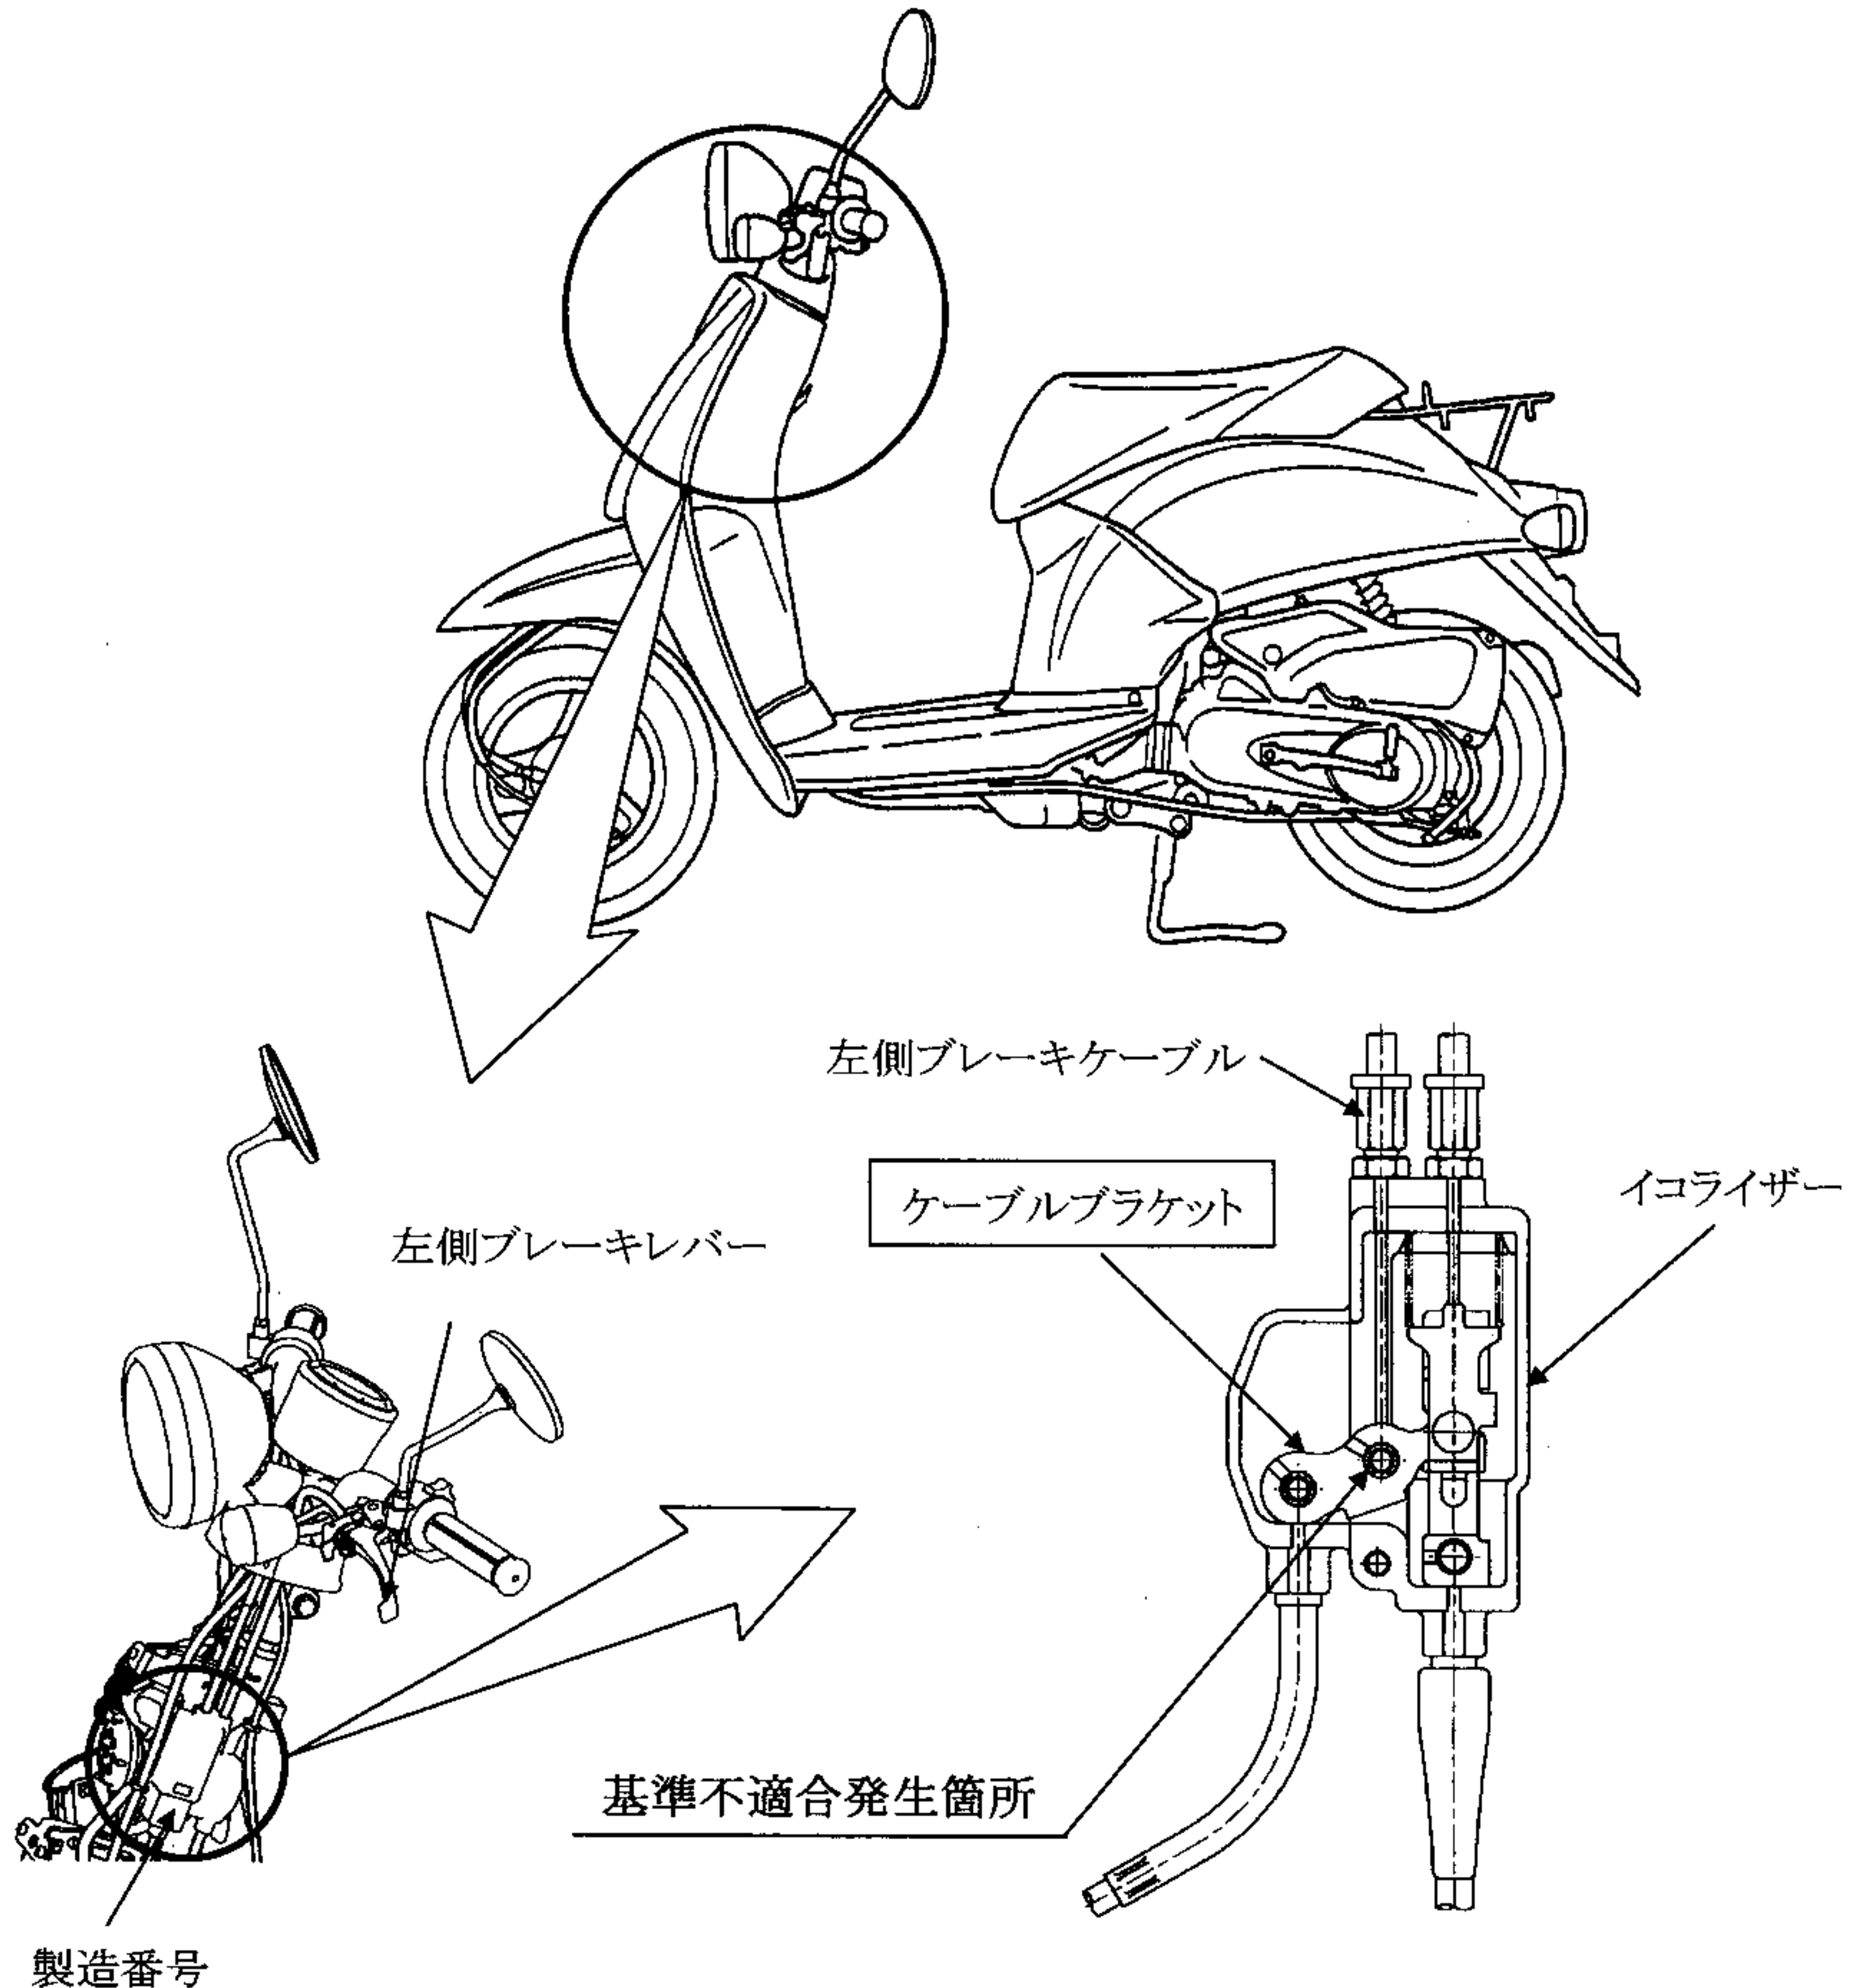

注: は交換部品を示す。

前、後輪にブレーキ力を伝える連動機構(イコライザー)内のケーブルブラケットに強度の不足しているものがあるため、左側ブレーキレバーを強い力で繰り返し操作をおこなうと、ケーブルブラケットが変形してブレーキケーブルがブラケットから外れることがある。そのため、左側ブレーキレバーを操作してもブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、イコライザーの製造番号を確認し、該当するものは(F6～H29)ケーブルブラケットを良品と交換する。

識別: 型式認定番号標付近に黄色ラベルを貼り付ける。