

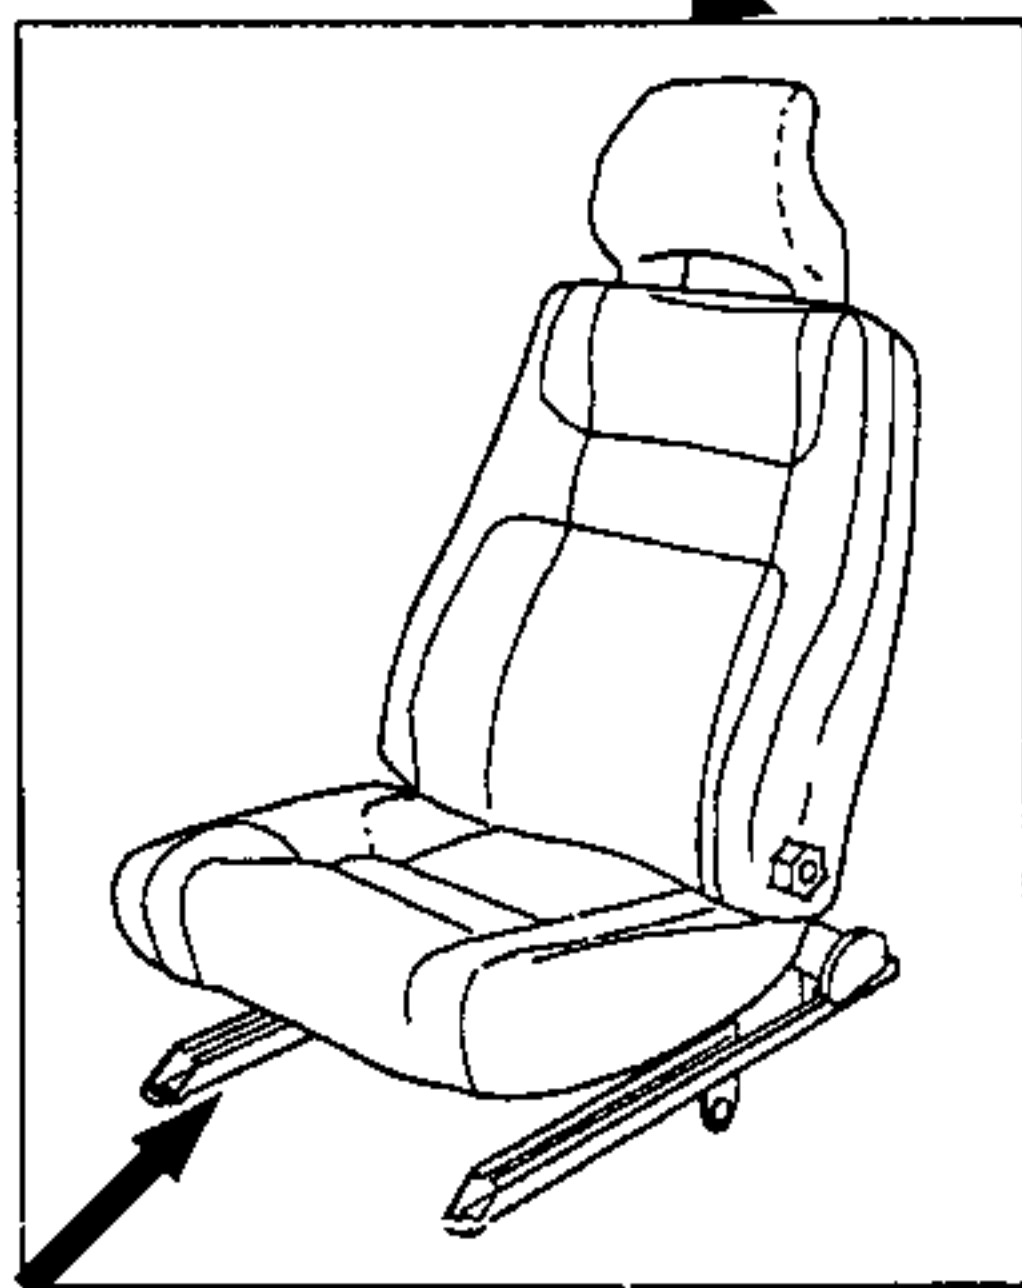


改善箇所説明図

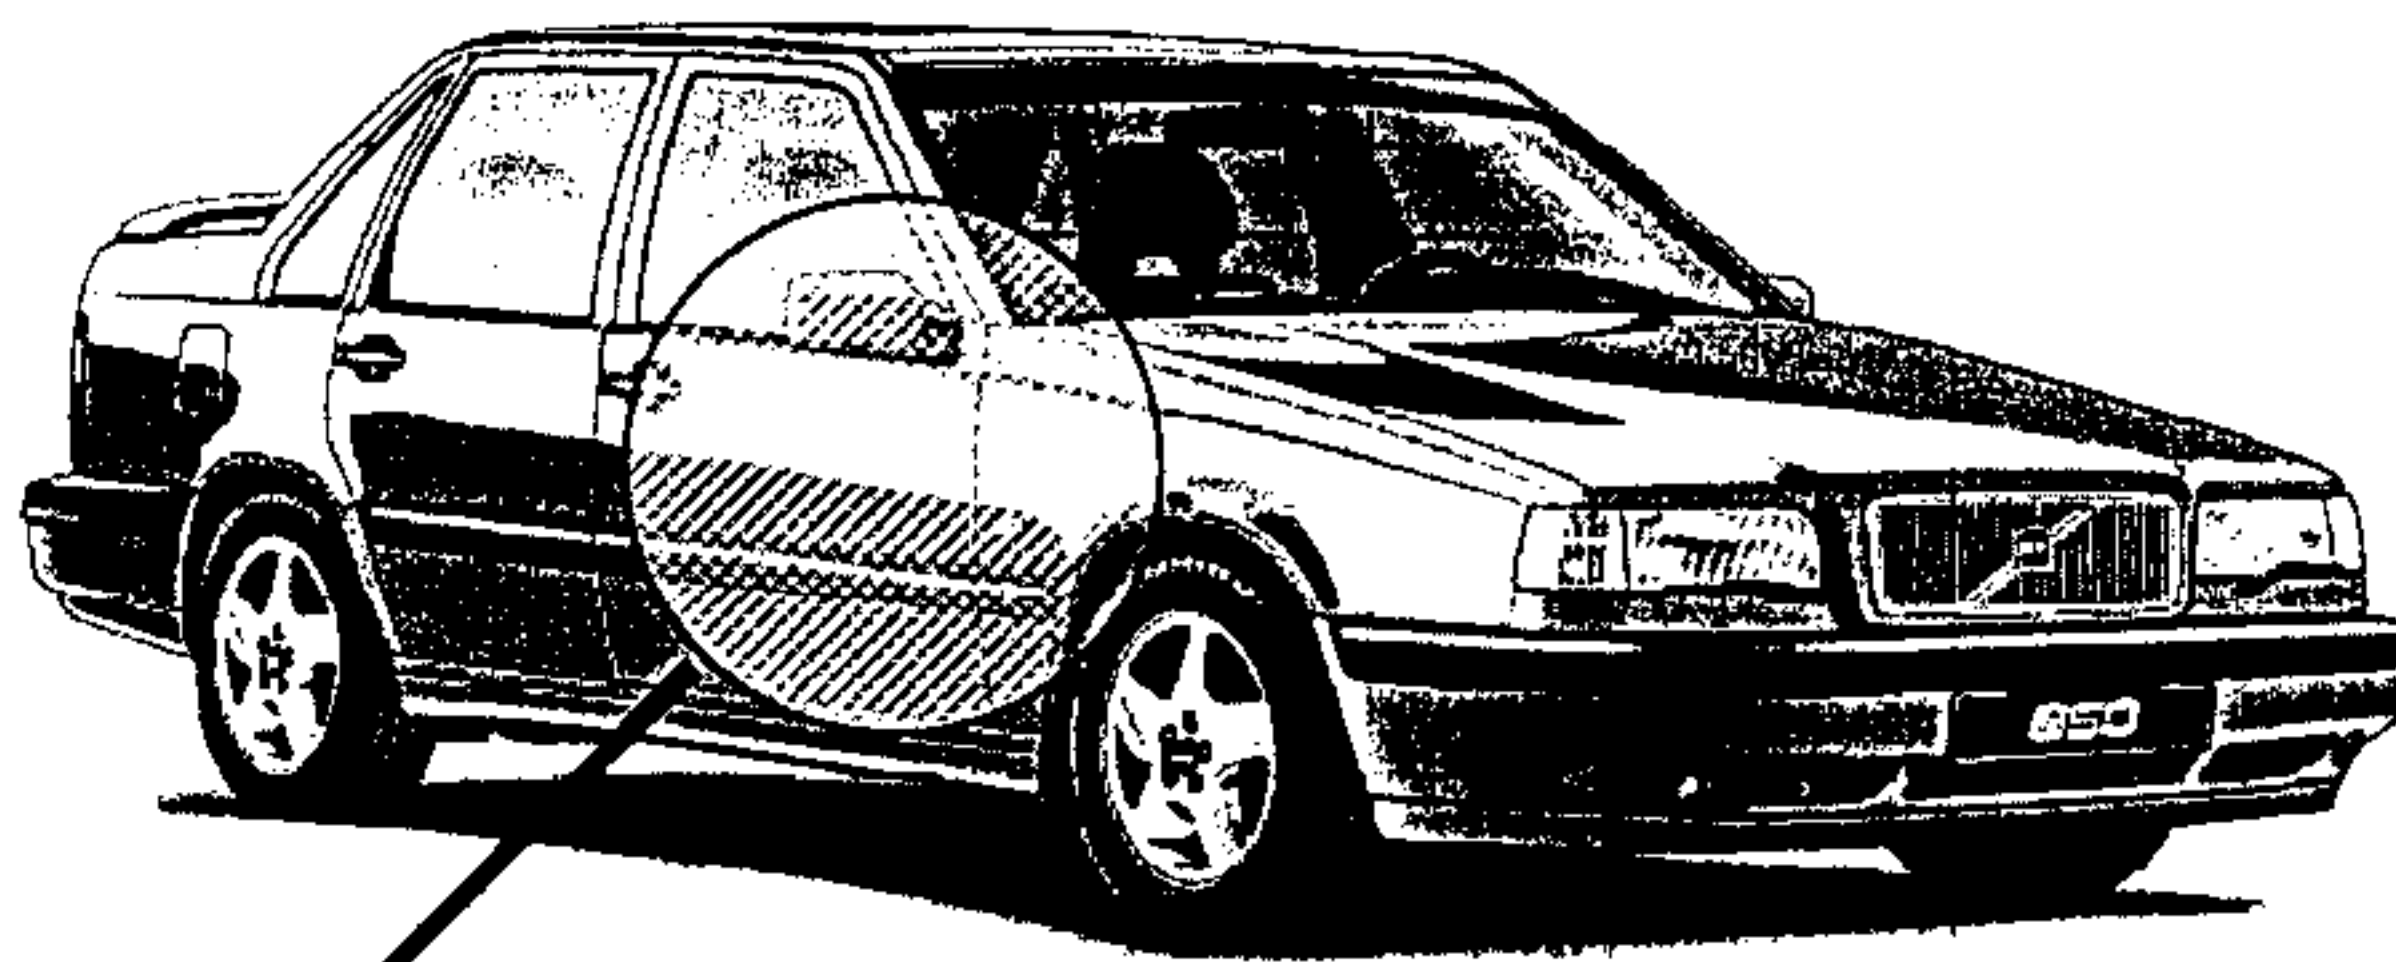

シート下部 矢視

改善前の矢視 (運転者席及び助手席のシートヒーター電気配線の取り付け箇所)

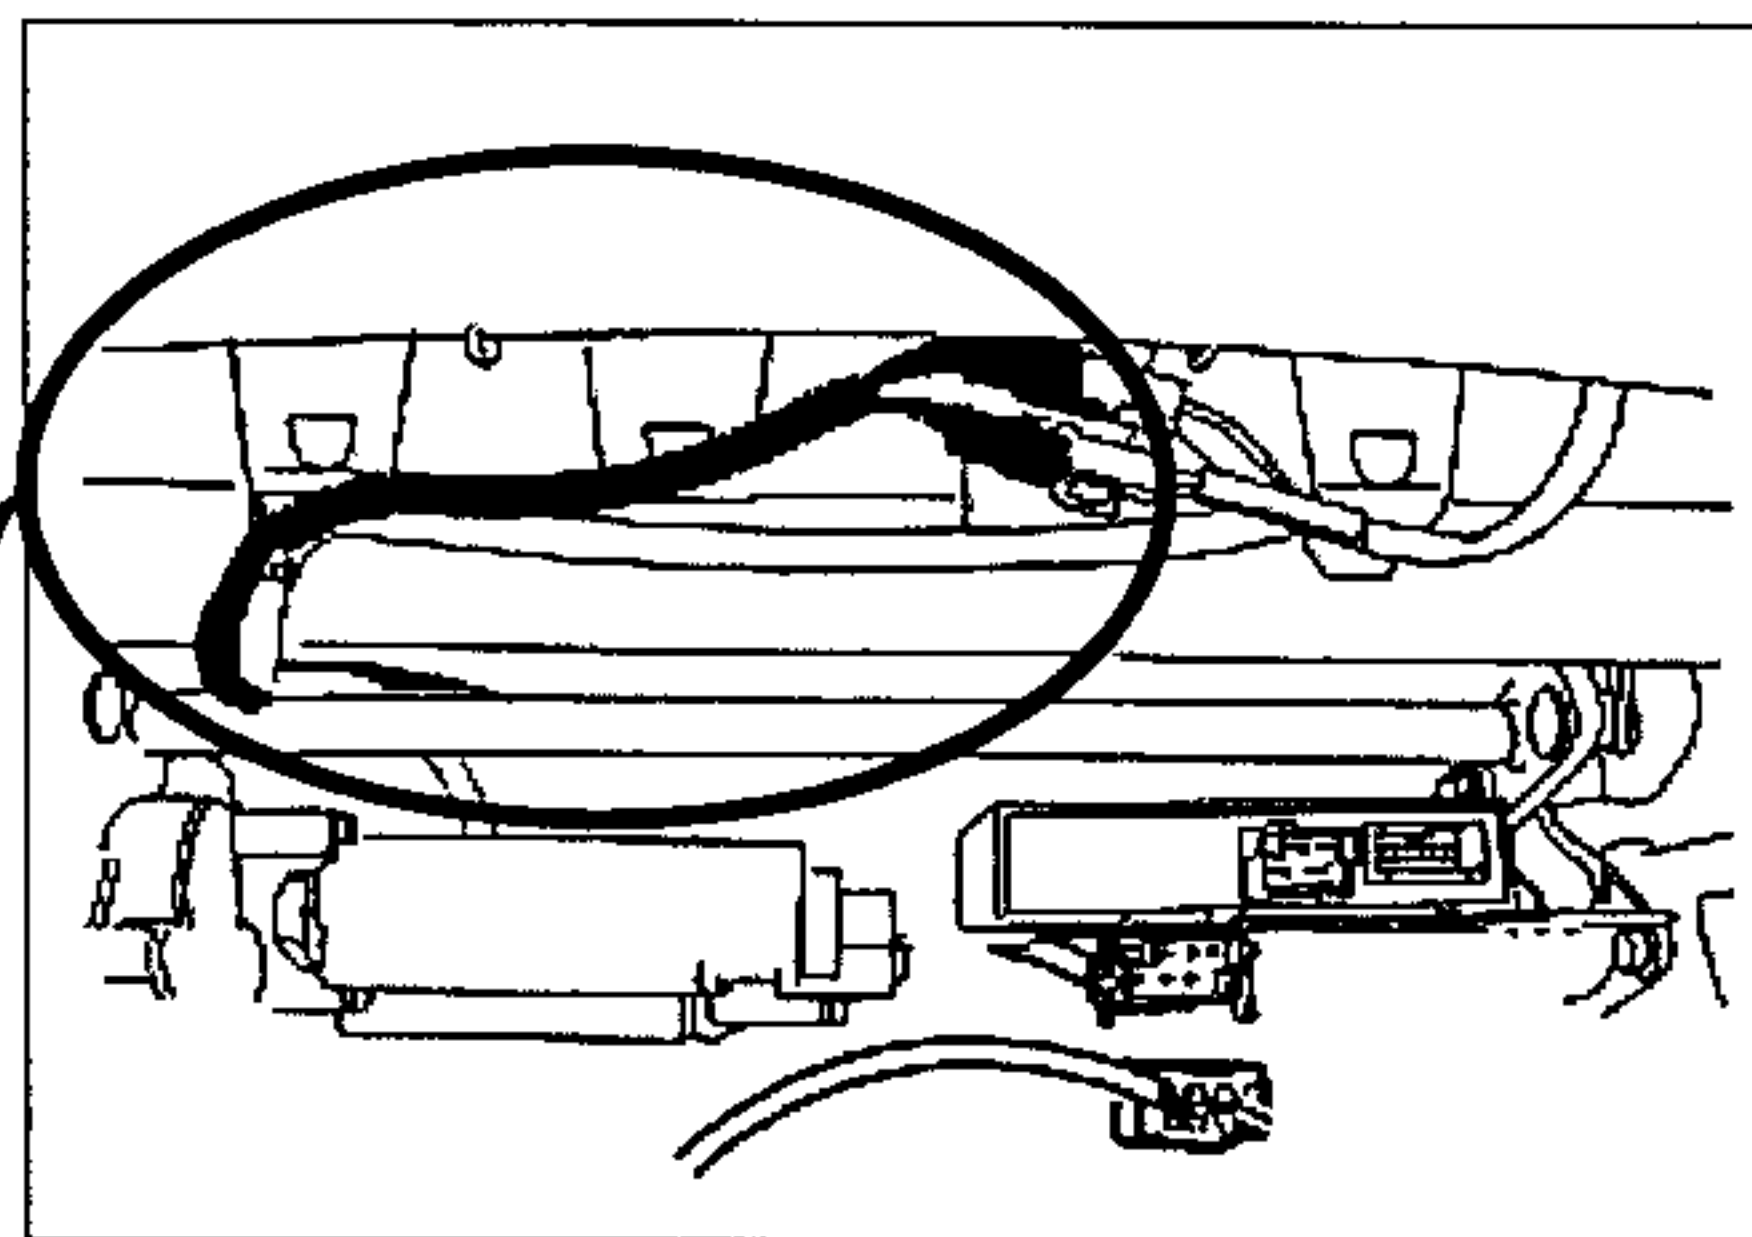

 
基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席下部とフロアー間に取り付けられたシートヒーター機構への電気配線の取り廻しが不適切なため、シートポジションが低い位置で、かつ、シートクッション中央部に荷重が集中した状態で長期間使用を続けると、当該配線がシート部材の金属部分に干渉することがある。そのため、当該配線が損傷し、最悪の場合、回路が短絡して火災に至るおそれがある。


識別：黄色のペイントを塗布する。

改善内容

全車両、既存の運転者席及び助手席シートヒーター電気配線の使用を取りやめ、新たに、対策されたシートヒーター電気配線を取り付ける。

注意：  は交換部品を示す

改善後の矢視 (対策品シートヒーター電気配線の取り付け箇所)

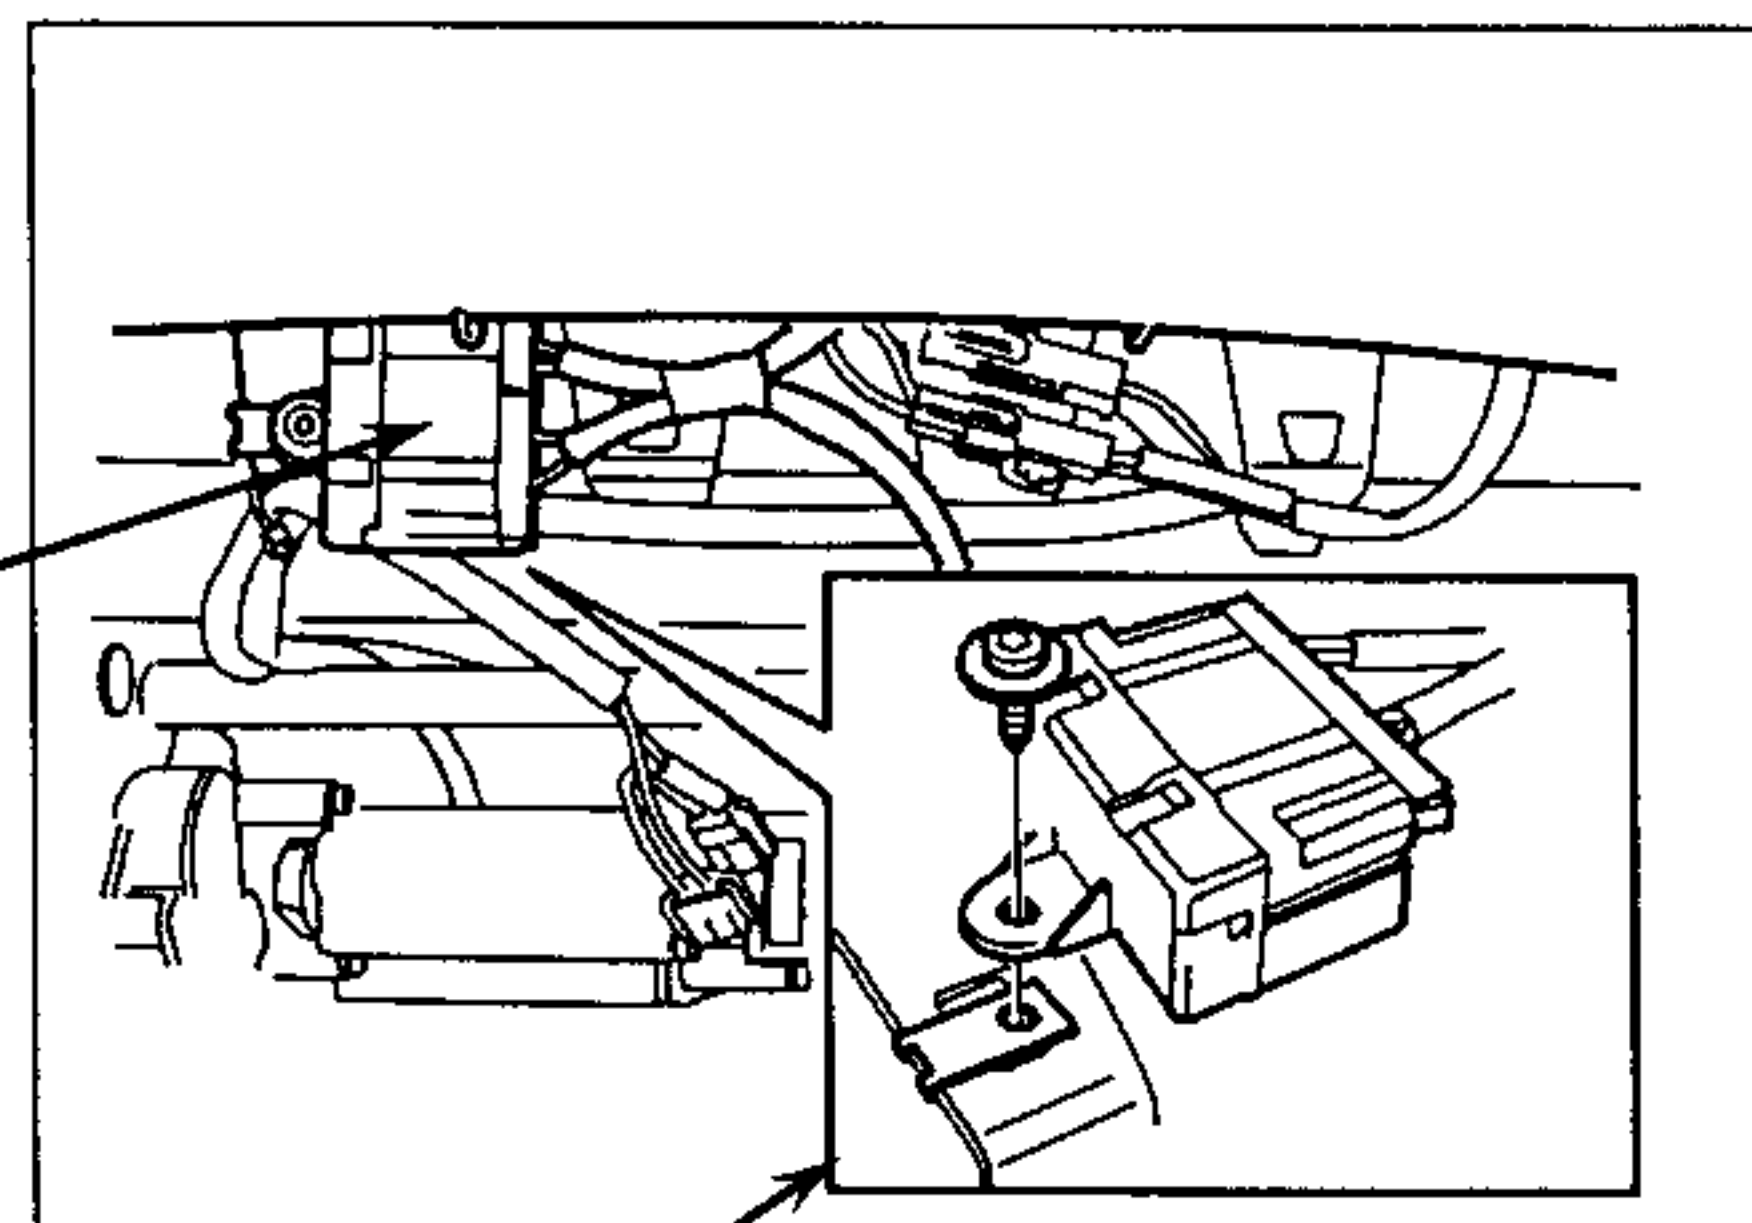

対策品シートヒーター電気配線