


改善箇所説明図

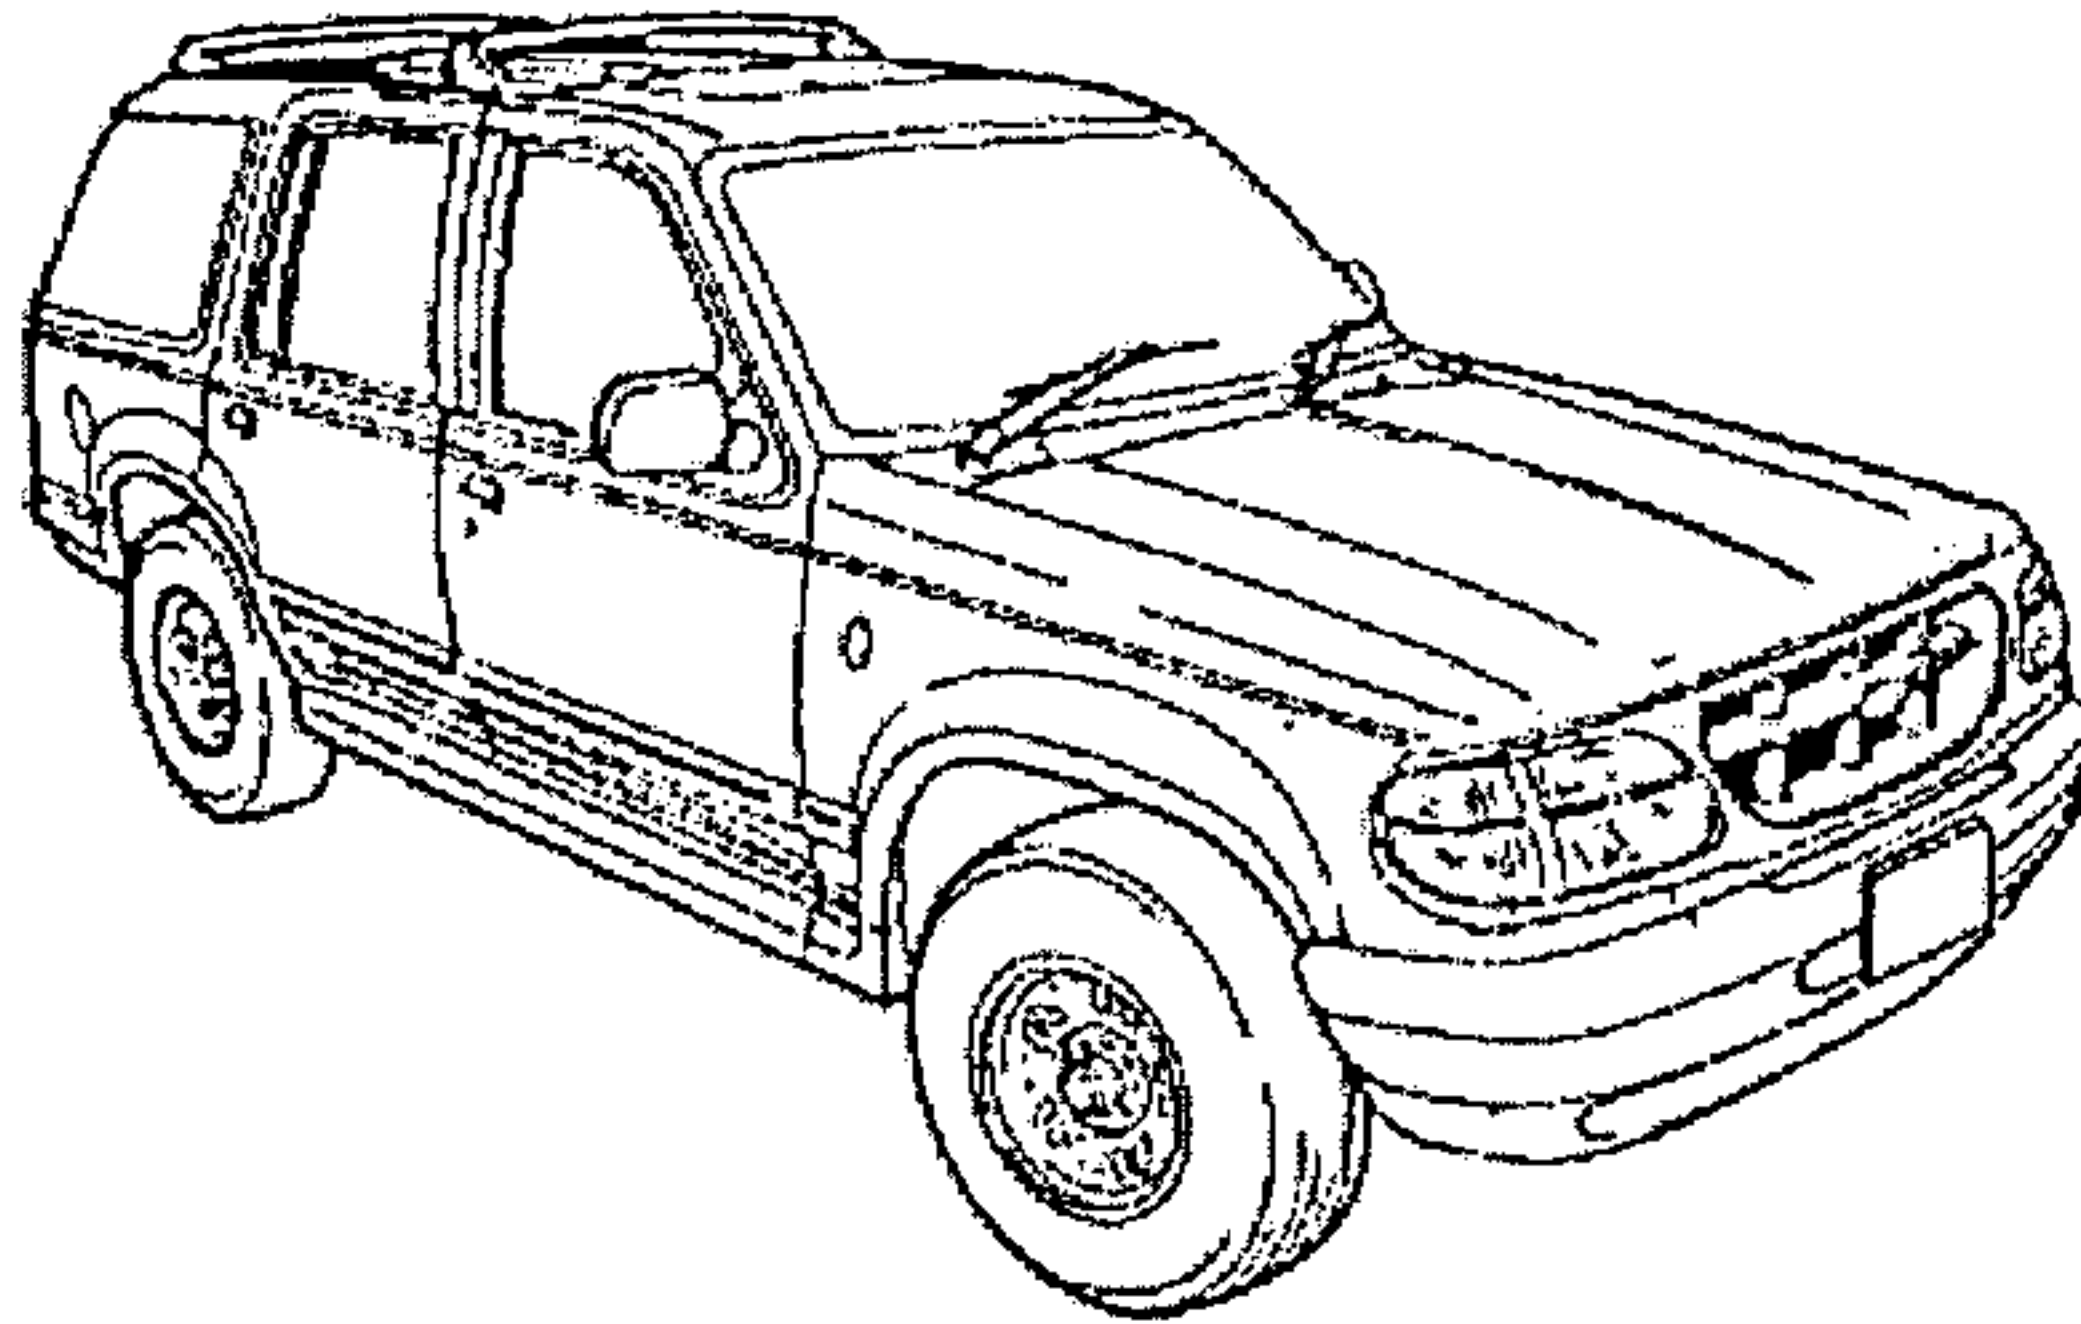


基準不適合発生箇所

運転者席の座面と背もたれの角度を調整するシートリクライナーのアップーボルトの取付方法及びロアボルトのネジ形状が不適切なため、背もたれへの高荷重が繰り返し与えられた場合、これらのボルトが変形し、背もたれのガタまたは異音が発生する。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、これらのボルトが折損して背もたれが後方へ倒れ運転操作が出来なくなるおそれがある。

シートリクライナー

シートバックフレーム

運転席シート

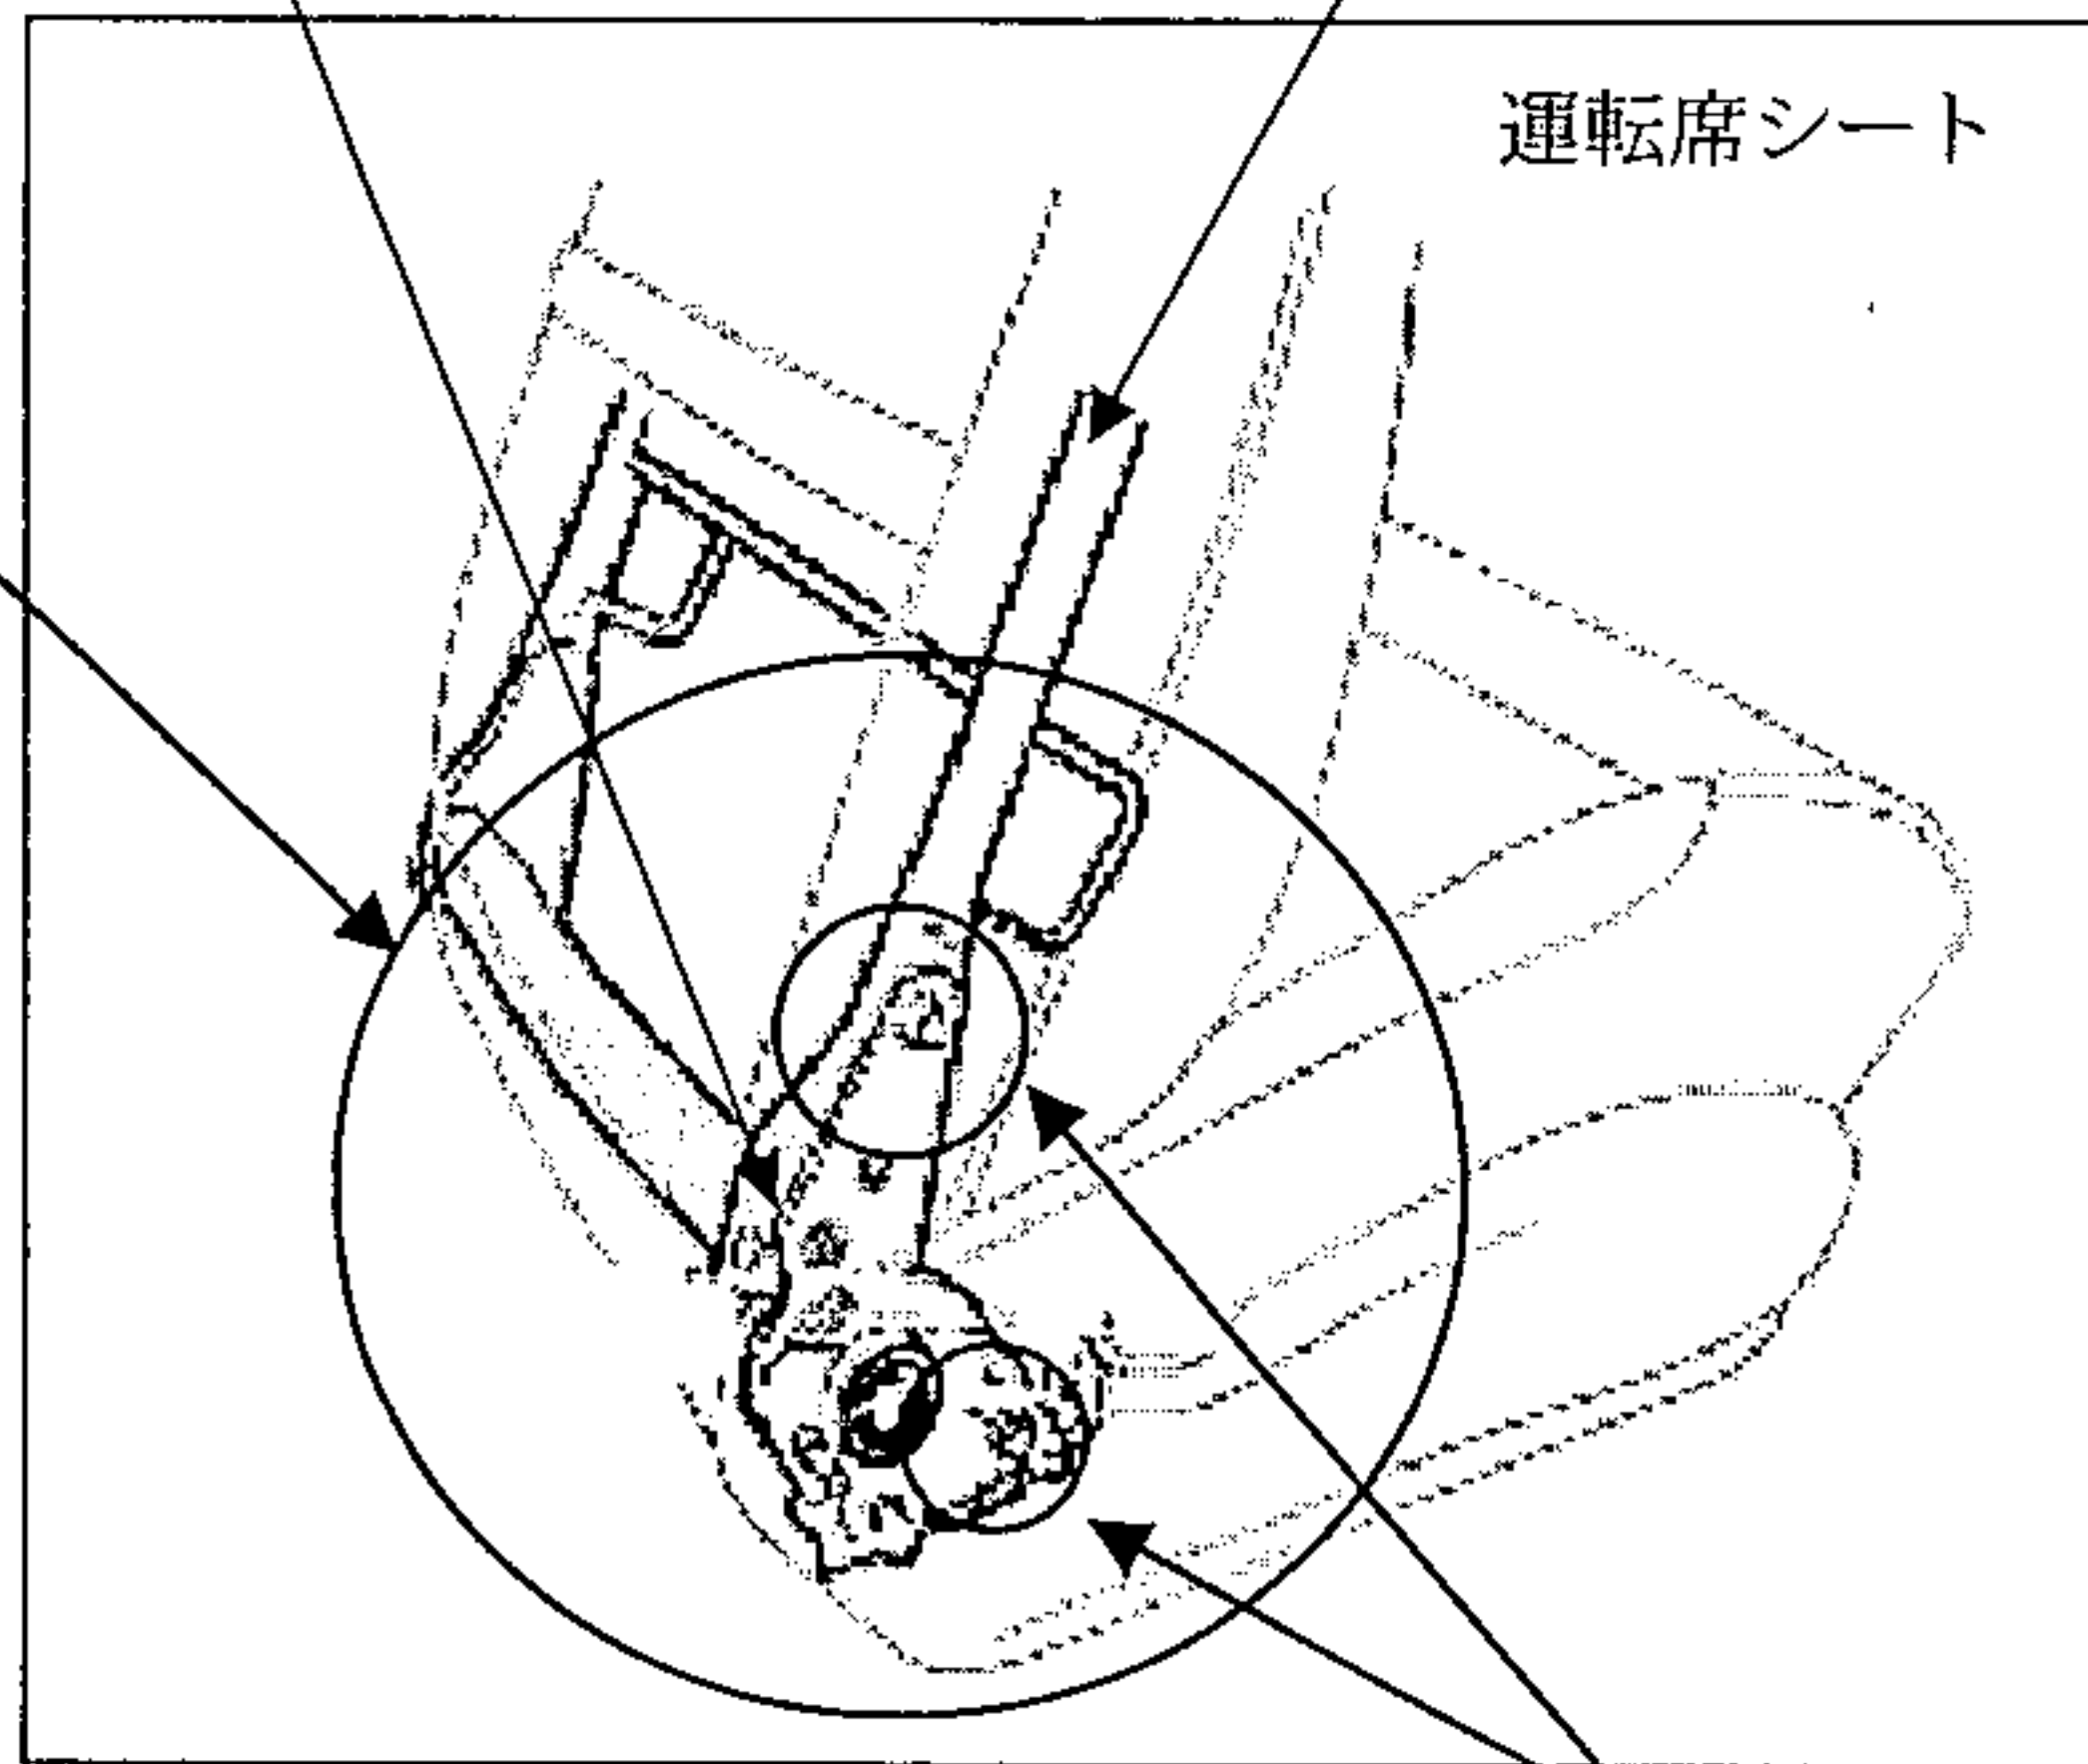

アップー／ロアボルトと
ブッシュ交換（対策品）

改善の内容

- 全車両、運転席シートリクライナーとシートバックフレームに取り付けているアップーボルト、ロアボルト、ブッシュを対策品に交換する。

注： は追加部品または修理箇所を示す。