


改善箇所説明図

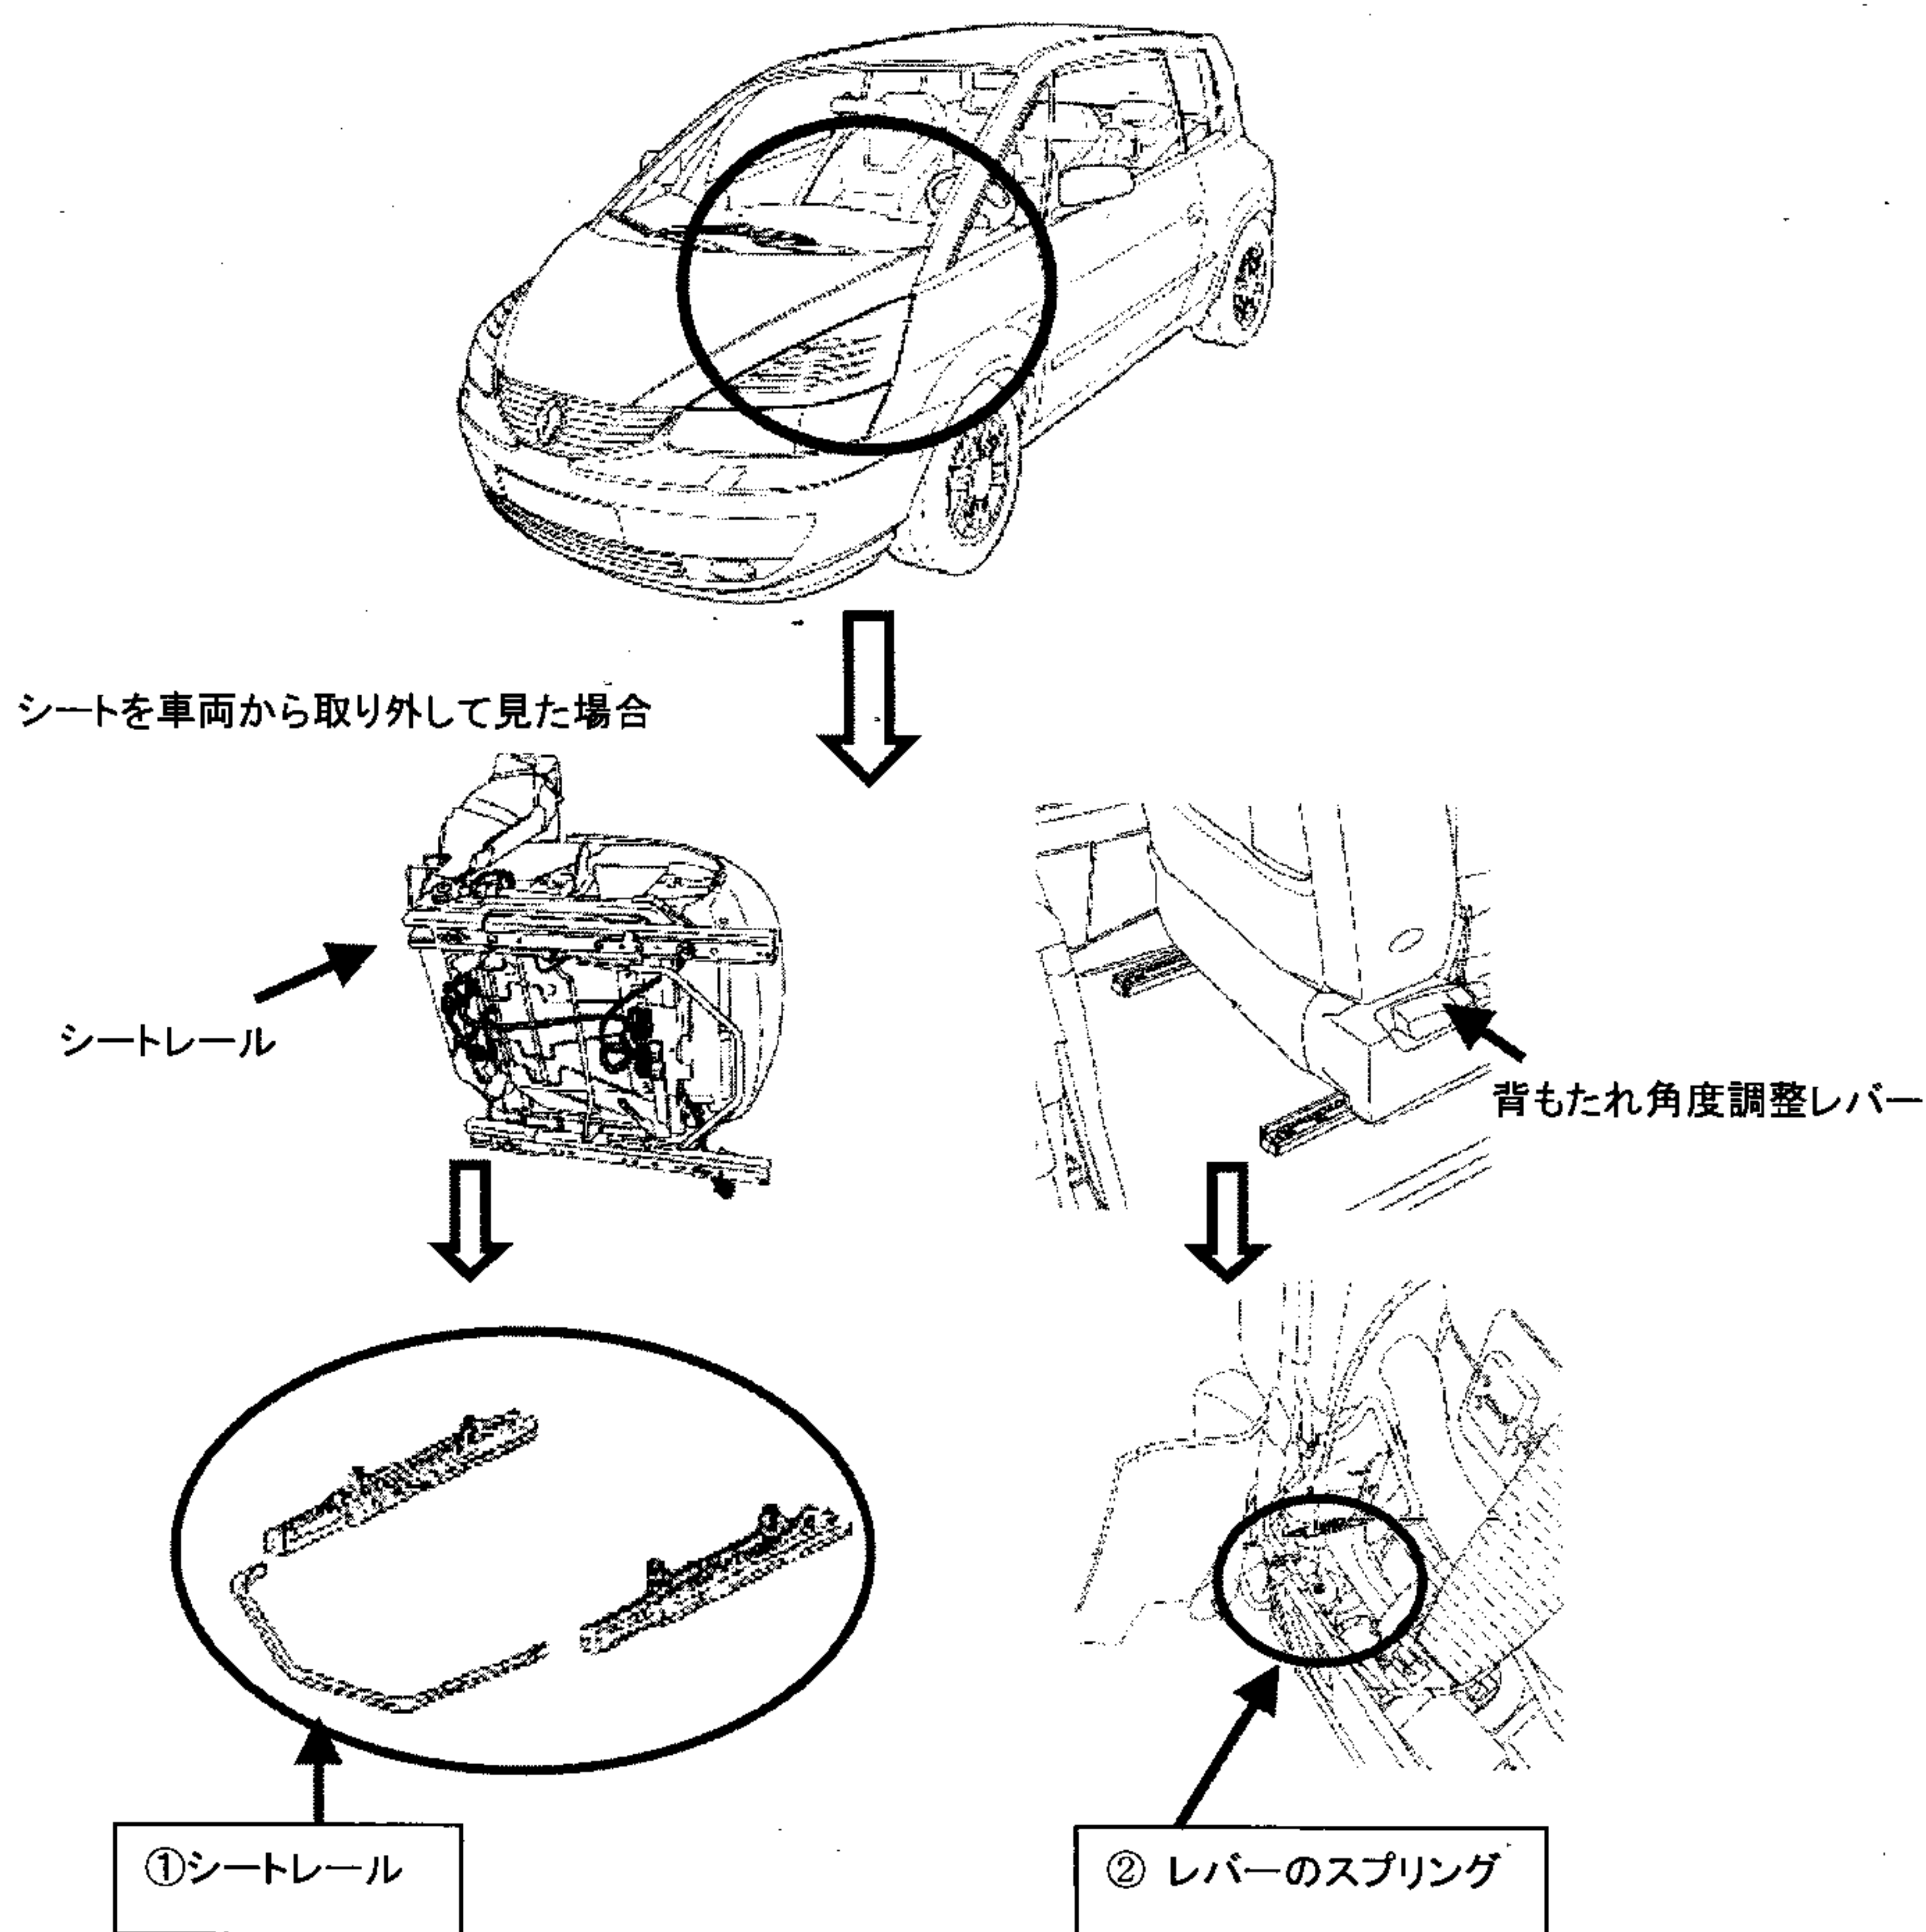

基準不適合発生箇所

- ① 運転者席及び助手席の前後スライド装置のロック機構が不適切なため、ロック機構内に異物が噛み込んで確実にロックされないことがある。そのため、衝突等の際に座席が移動するおそれがある。
- ② 運転者席及び助手席の背もたれ角度調整レバーのリターンスプリングの張力が弱いため、当該レバーが十分にロックされないことがある。そのため、衝撃時等に背もたれが倒れるおそれがある。

改善の内容

- ① 該当車両の運転者席及び助手席シートレールを対策品と交換する。
- ② 全車両、背もたれ角度調整のレバー springs を追加する。

注: は交換部品、対策を示す。