


改善処置事項説明図①

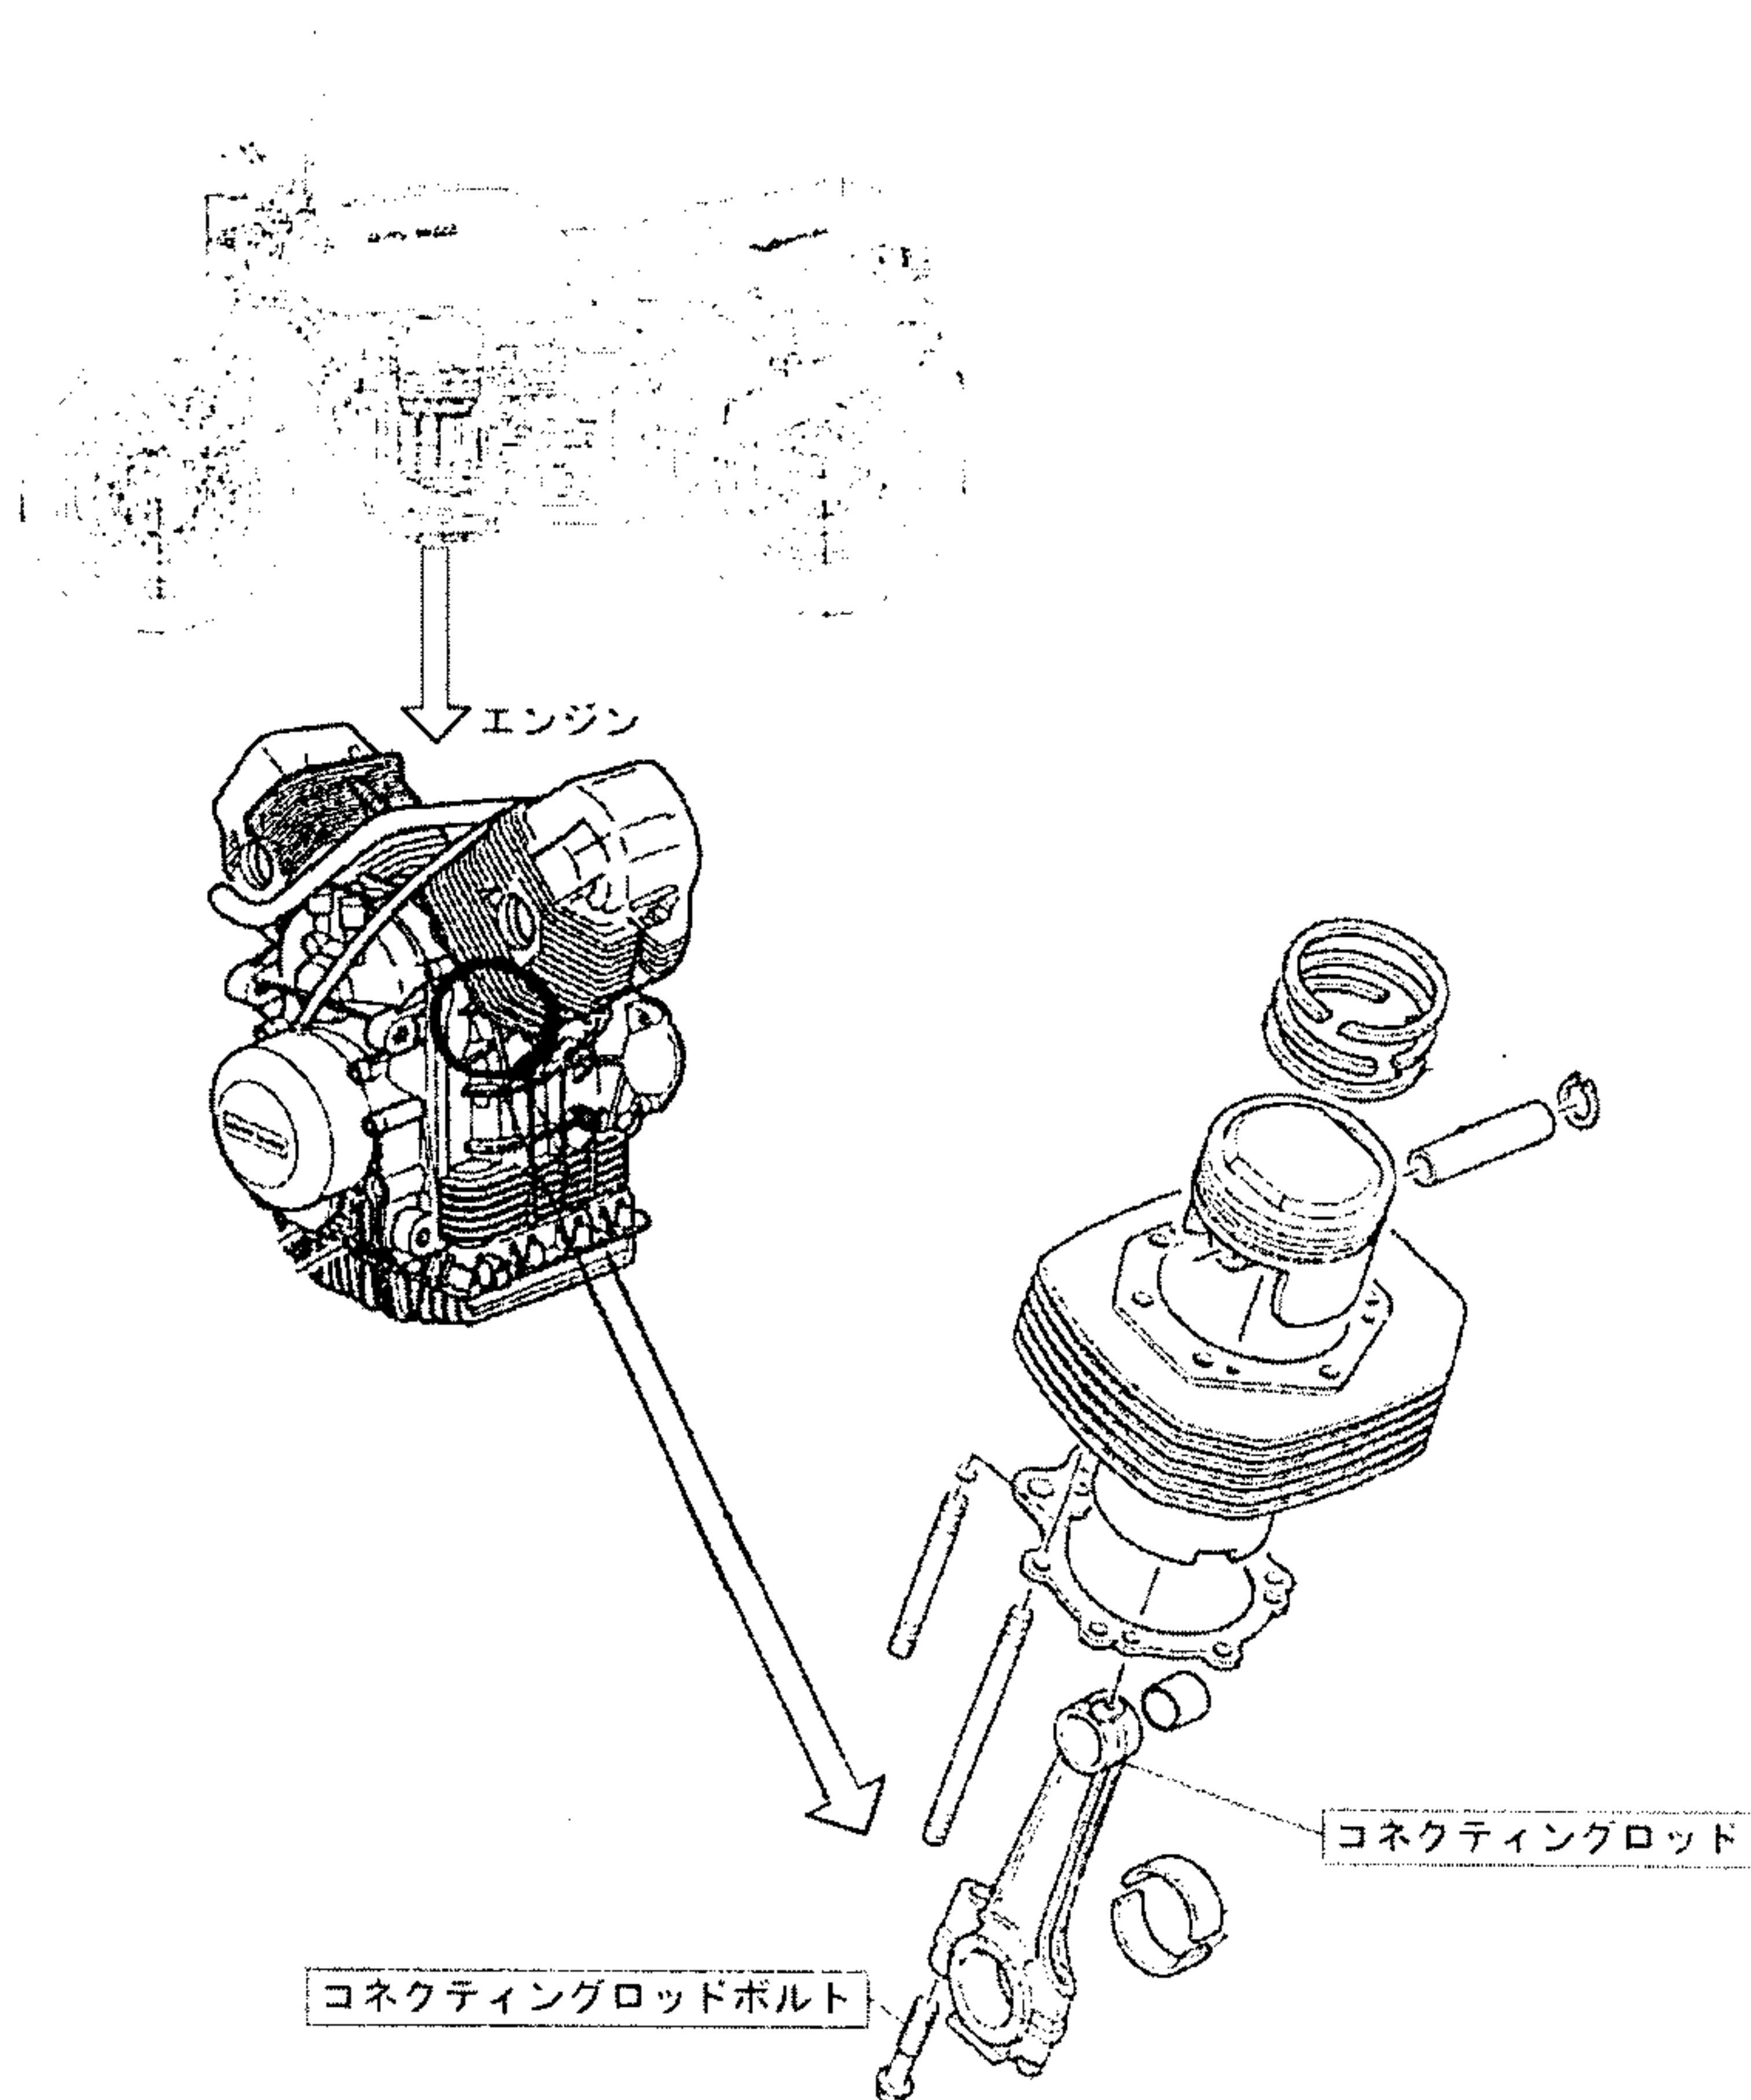

基準不適合箇所

エンジン内部のコネクティングロッドの取付けボルトの材質が不適切なため、エンジンを高回転で連続運転した場合、当該ボルトが脱落することがある。そのため、エンジンが破損し、最悪の場合、エンジンがロックするおそれがある。

改善内容

全車両、コネクティングロッド及び関連部品を対策部品と交換する。

識別

改善済み車両のクランクケースのエンジン番号打刻位置の左側に赤いペイントを塗布する。

注意：□は改善部品を示す