


改善処置事項説明図②

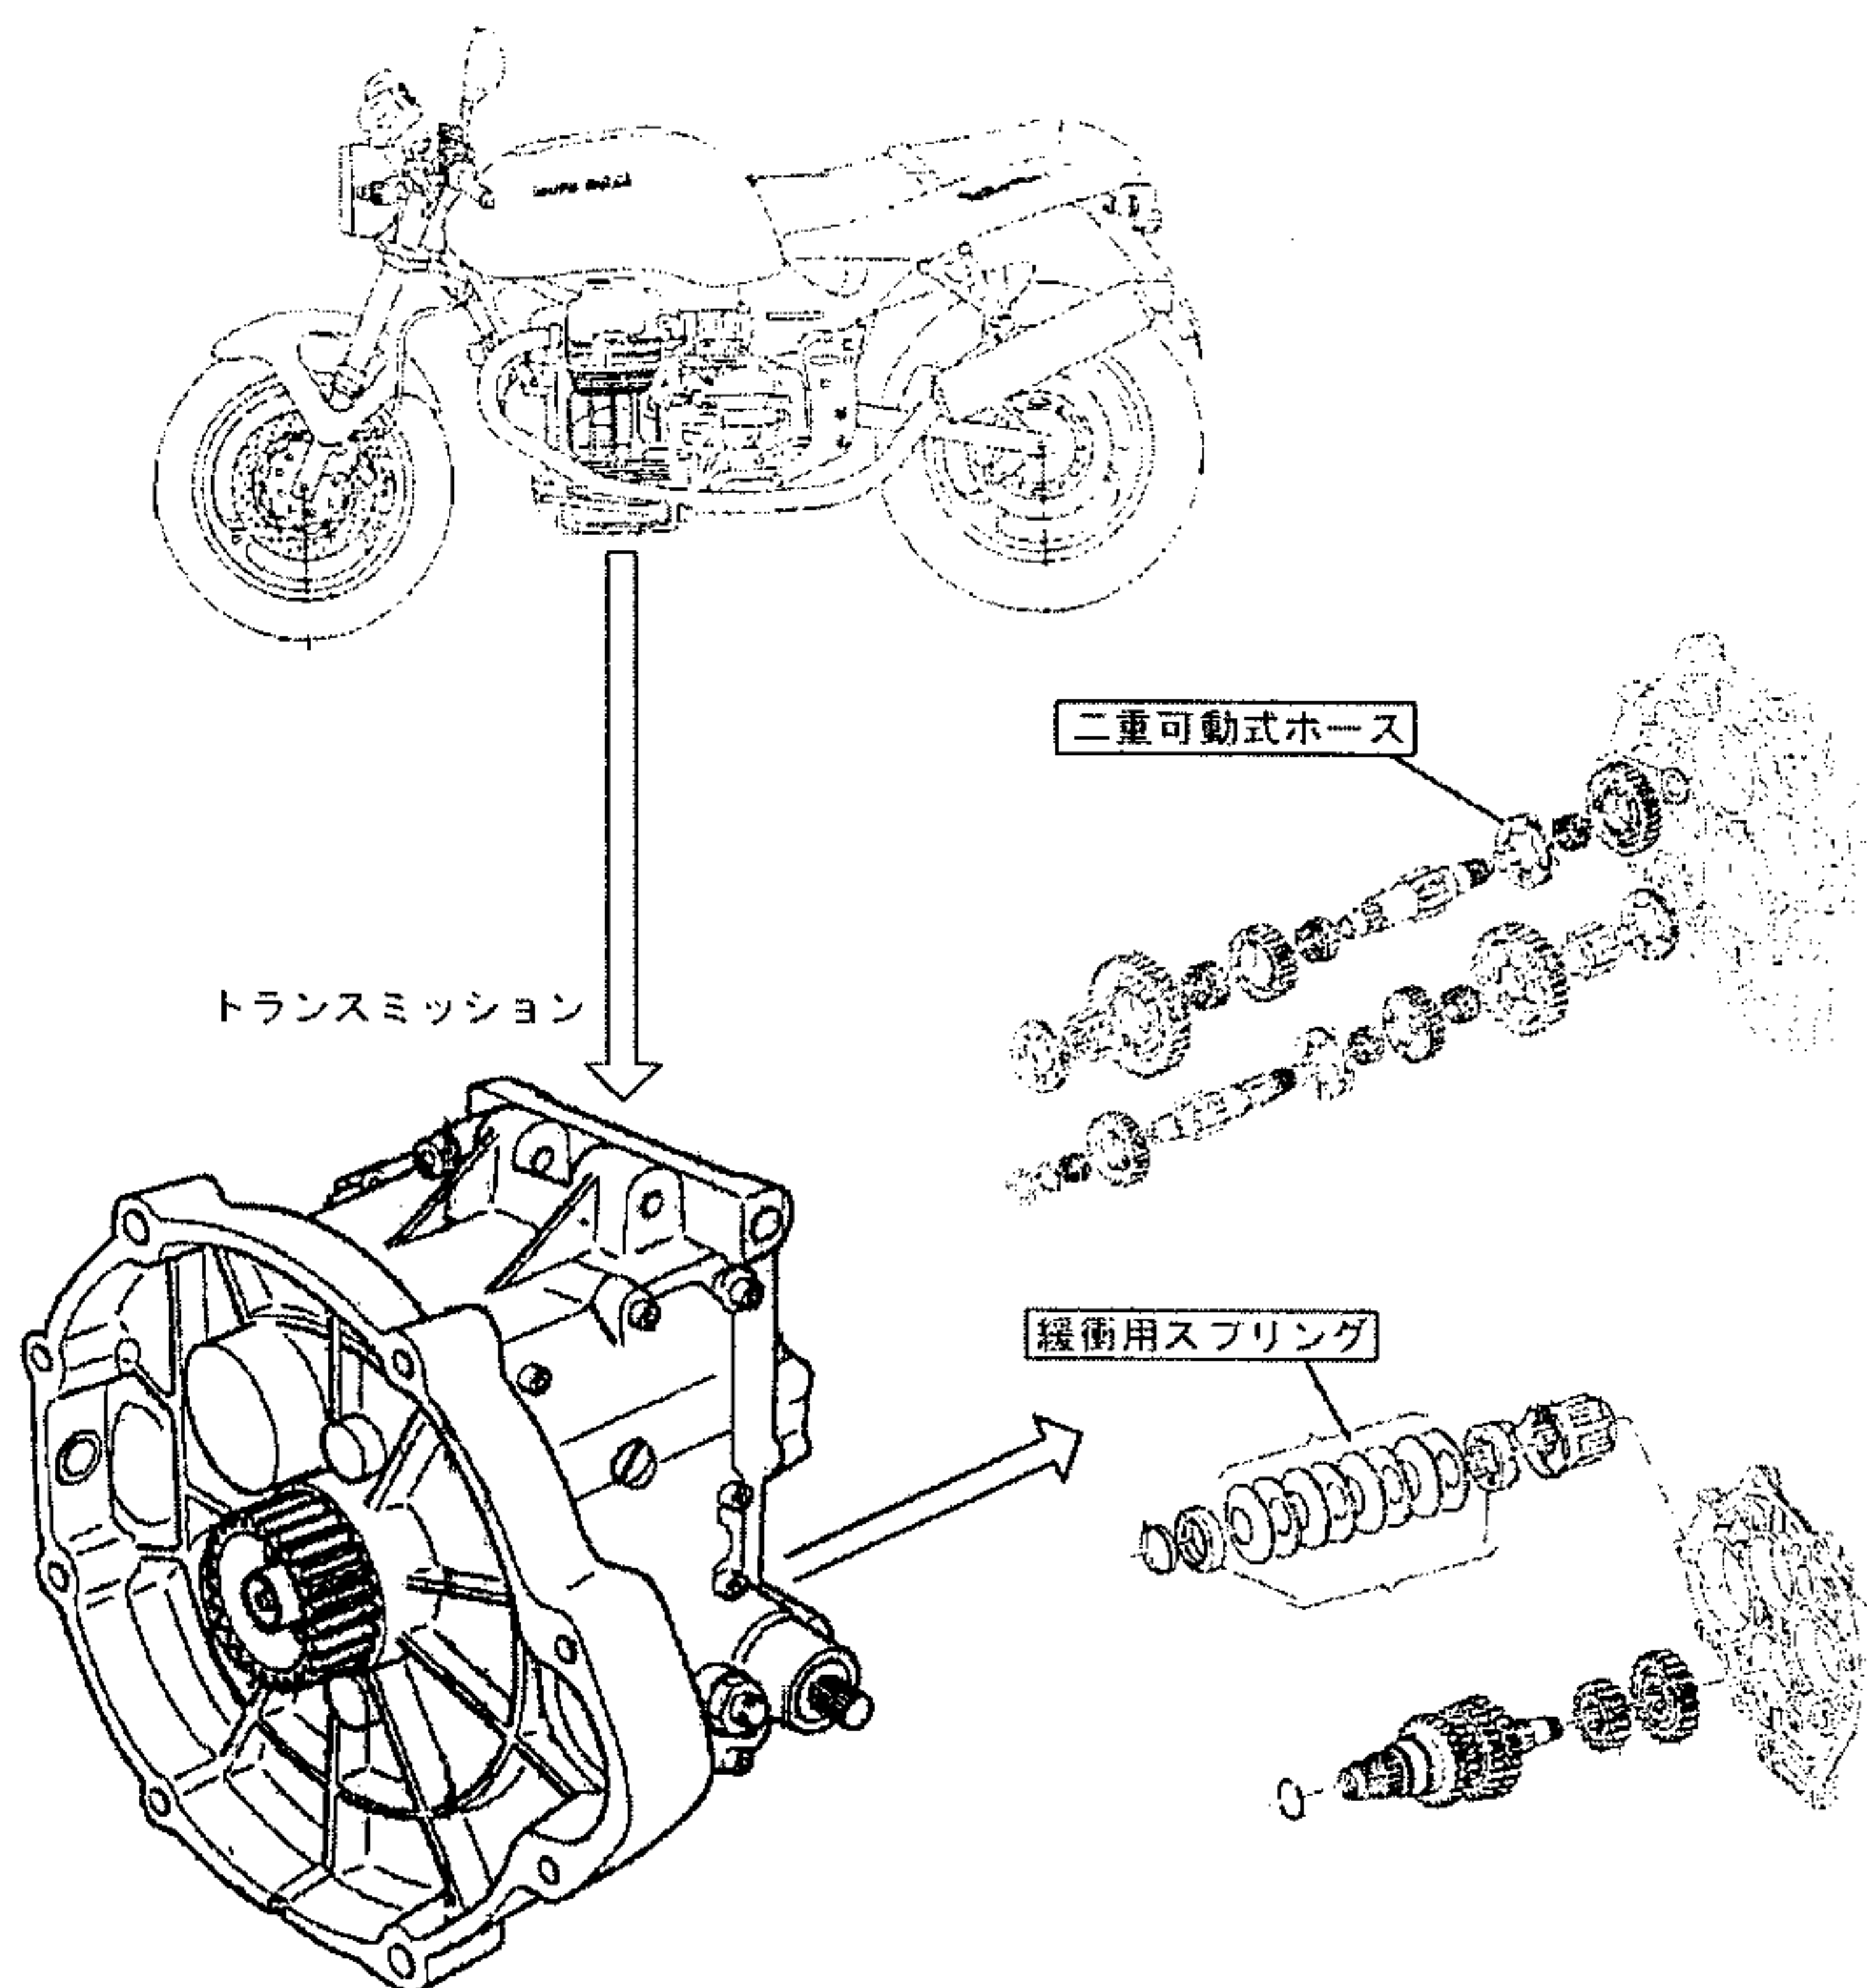

基準不適合箇所

トランスミッション内部の変速用摺動部（二重可動式ホース）及び緩衝用スプリング部の強度が不足しているため、変速時の衝撃により、当該ホースまたはスプリング部が破損することがある。そのため、変速操作が出来なくなり、最悪の場合、後輪がロックするおそれがある。

改善内容

全車両、緩衝用スプリング、二重可動式ホース及び関連部品を対策部品と交換する。

識別

改善済み車両のトランスミッションケースのオイルレベルグラス横に赤いペイントを塗布する

注意：□は改善部品を示す