


改善箇所説明図

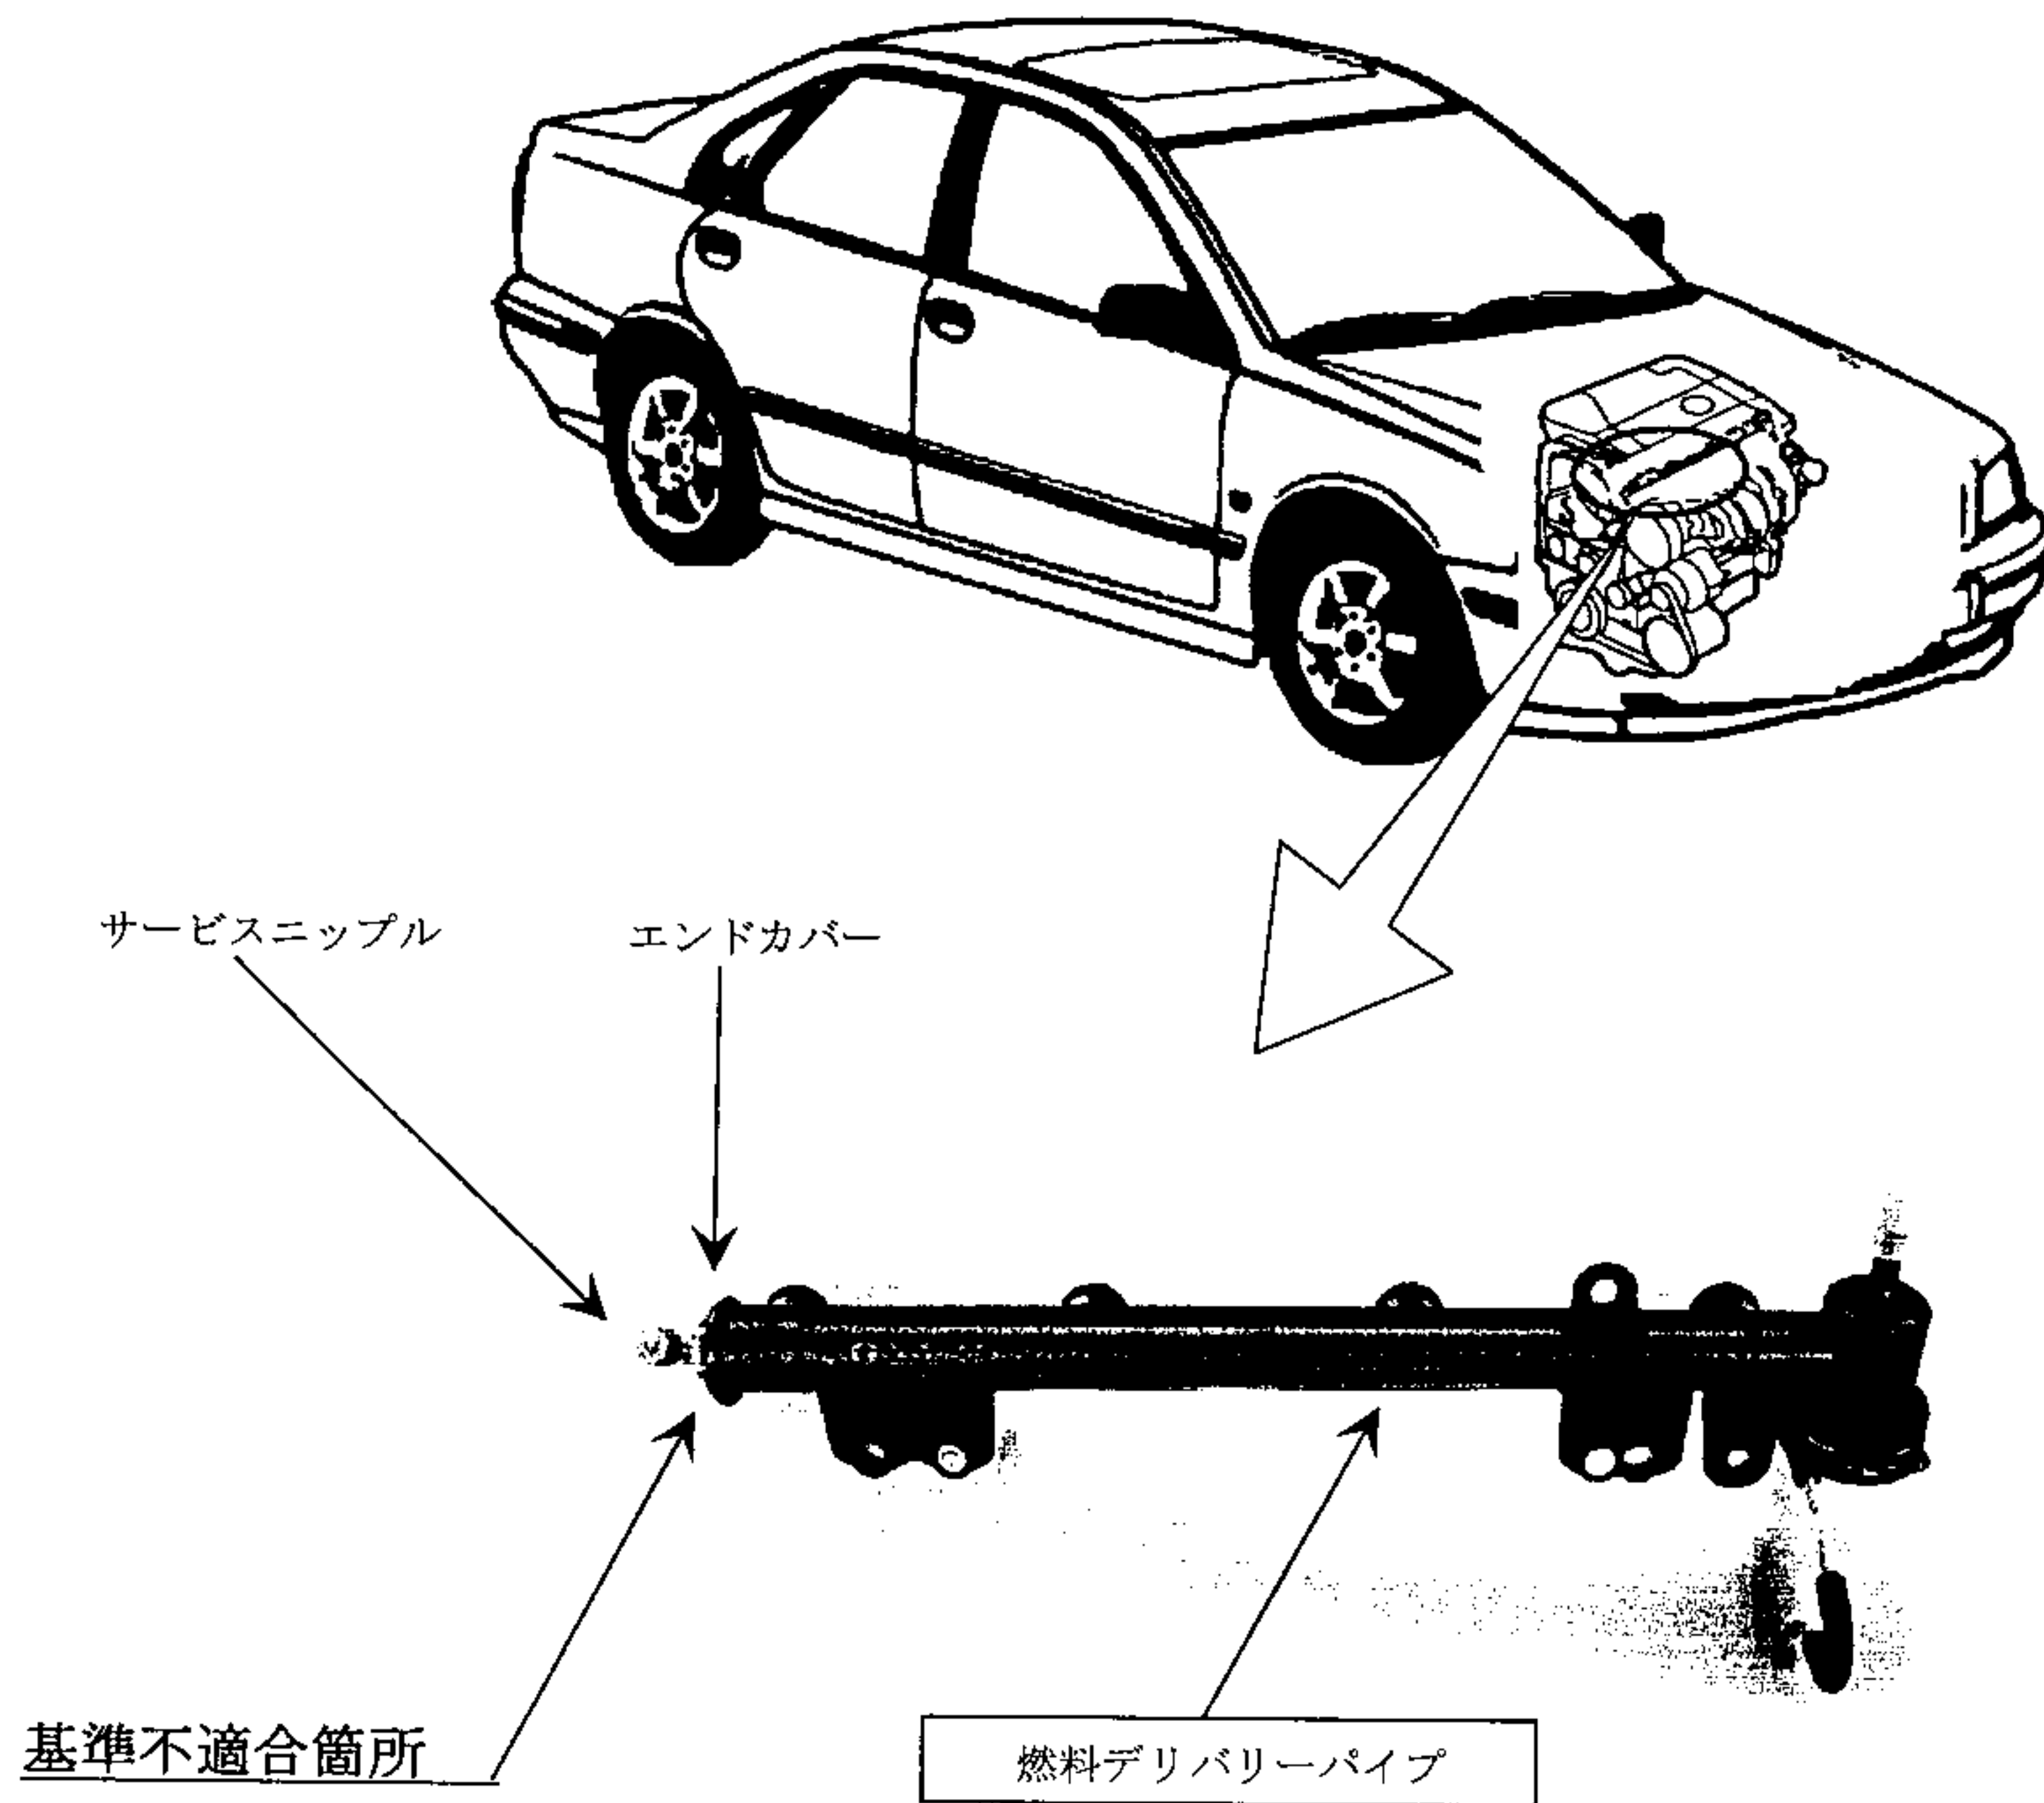


燃料デリバリーパイプのサービスニップル（燃料圧力確認用の端子）を固定しているエンドカバーの接着が不十分なものがあるため、燃料の圧力により当該接着部がはがれ、エンドカバーが変形するものがある。そのため、サービスニップルの固定が不十分となって取り付け部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容


全車両、サービスニップルエンドカバーの取り付け状態を点検し、緩みがあるものは燃料フューエルデリバリーパイプを対策品と交換し、緩みがないものは緩み防止クランプを取り付ける。

改善前

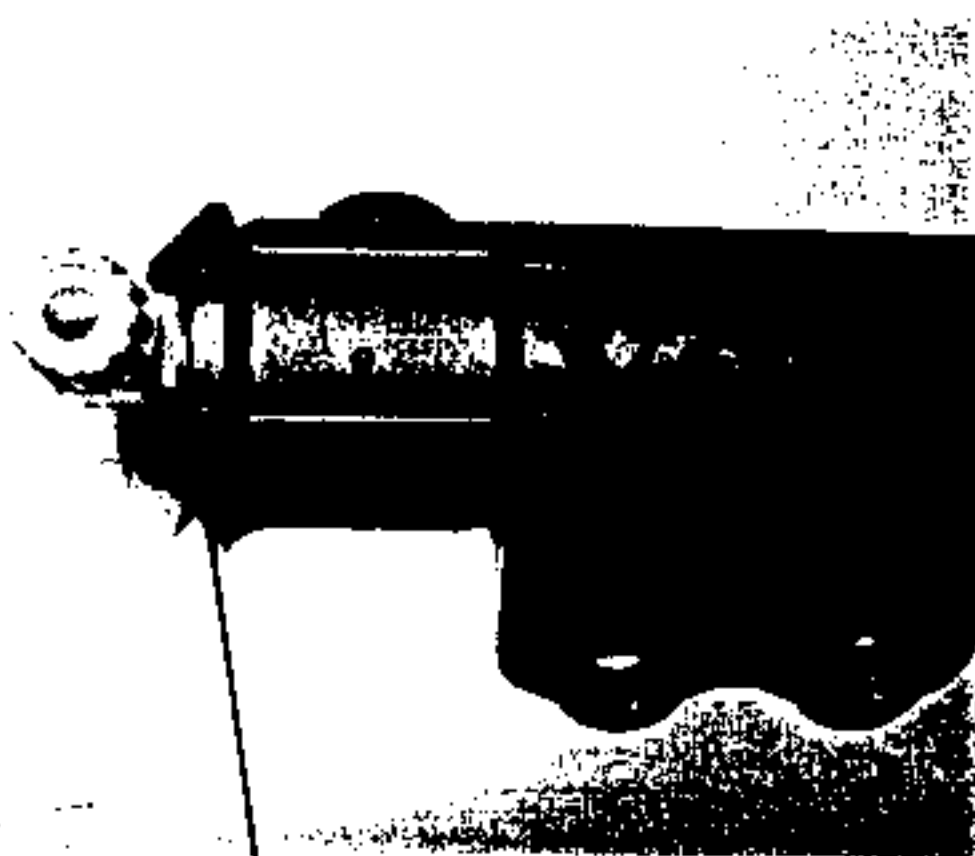

エンドカバー

改善後

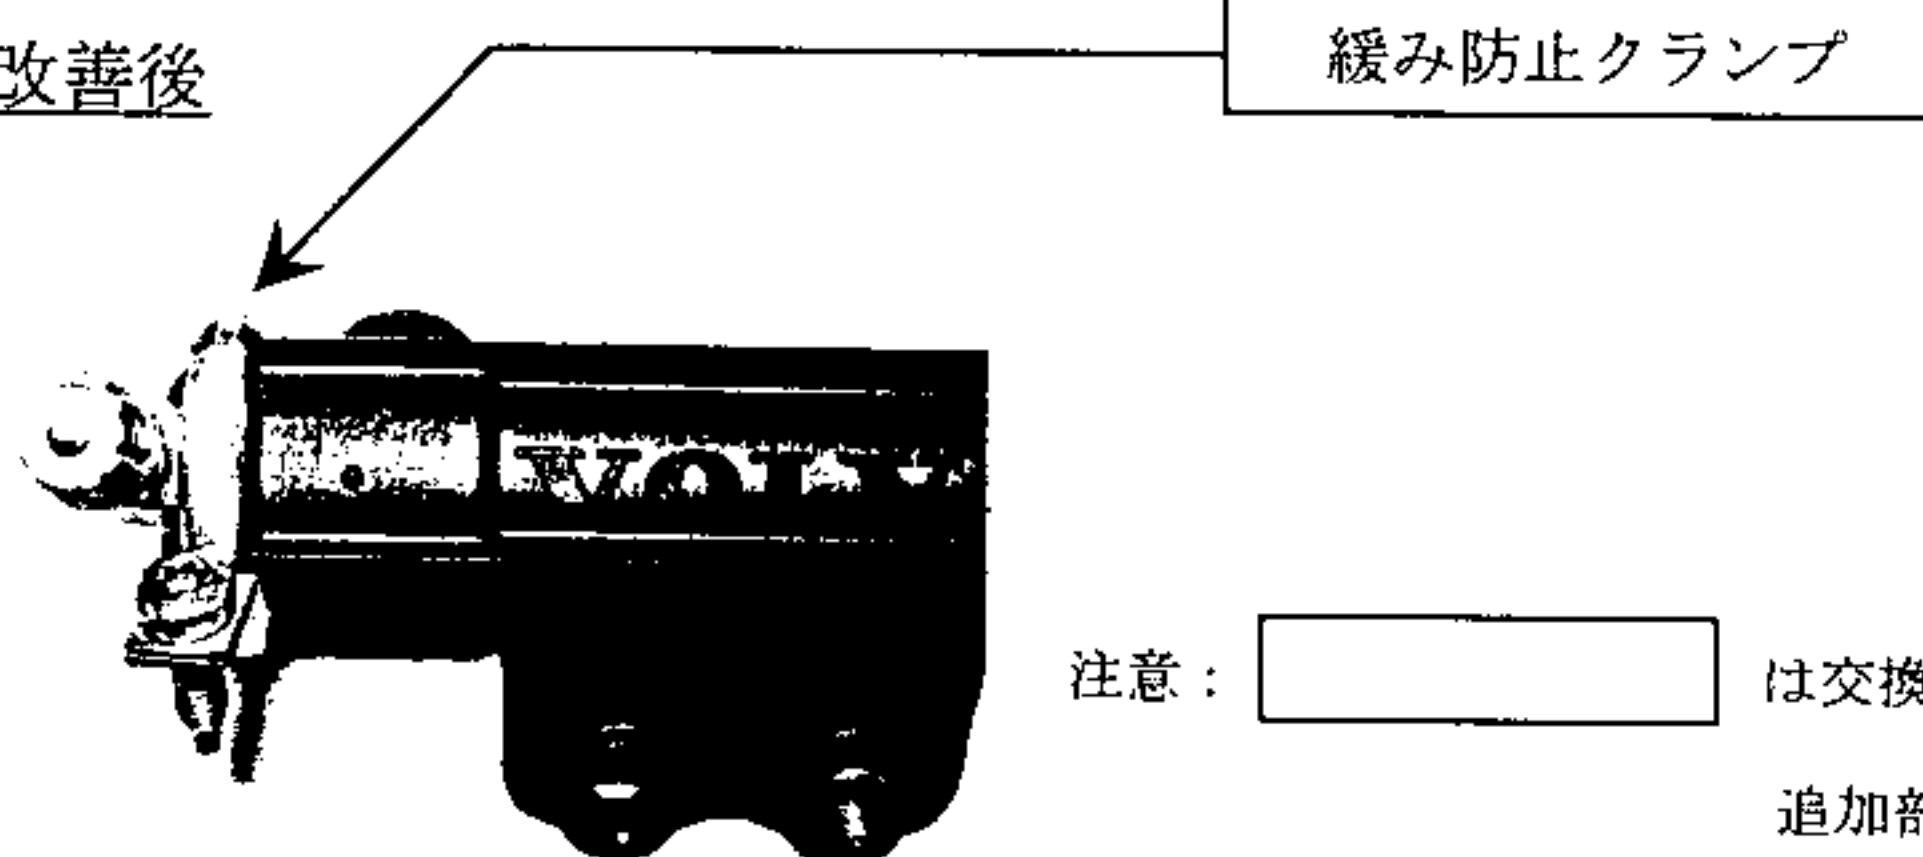

注意： は交換部品及び追加部品を示す。