


改善箇所説明図 ②

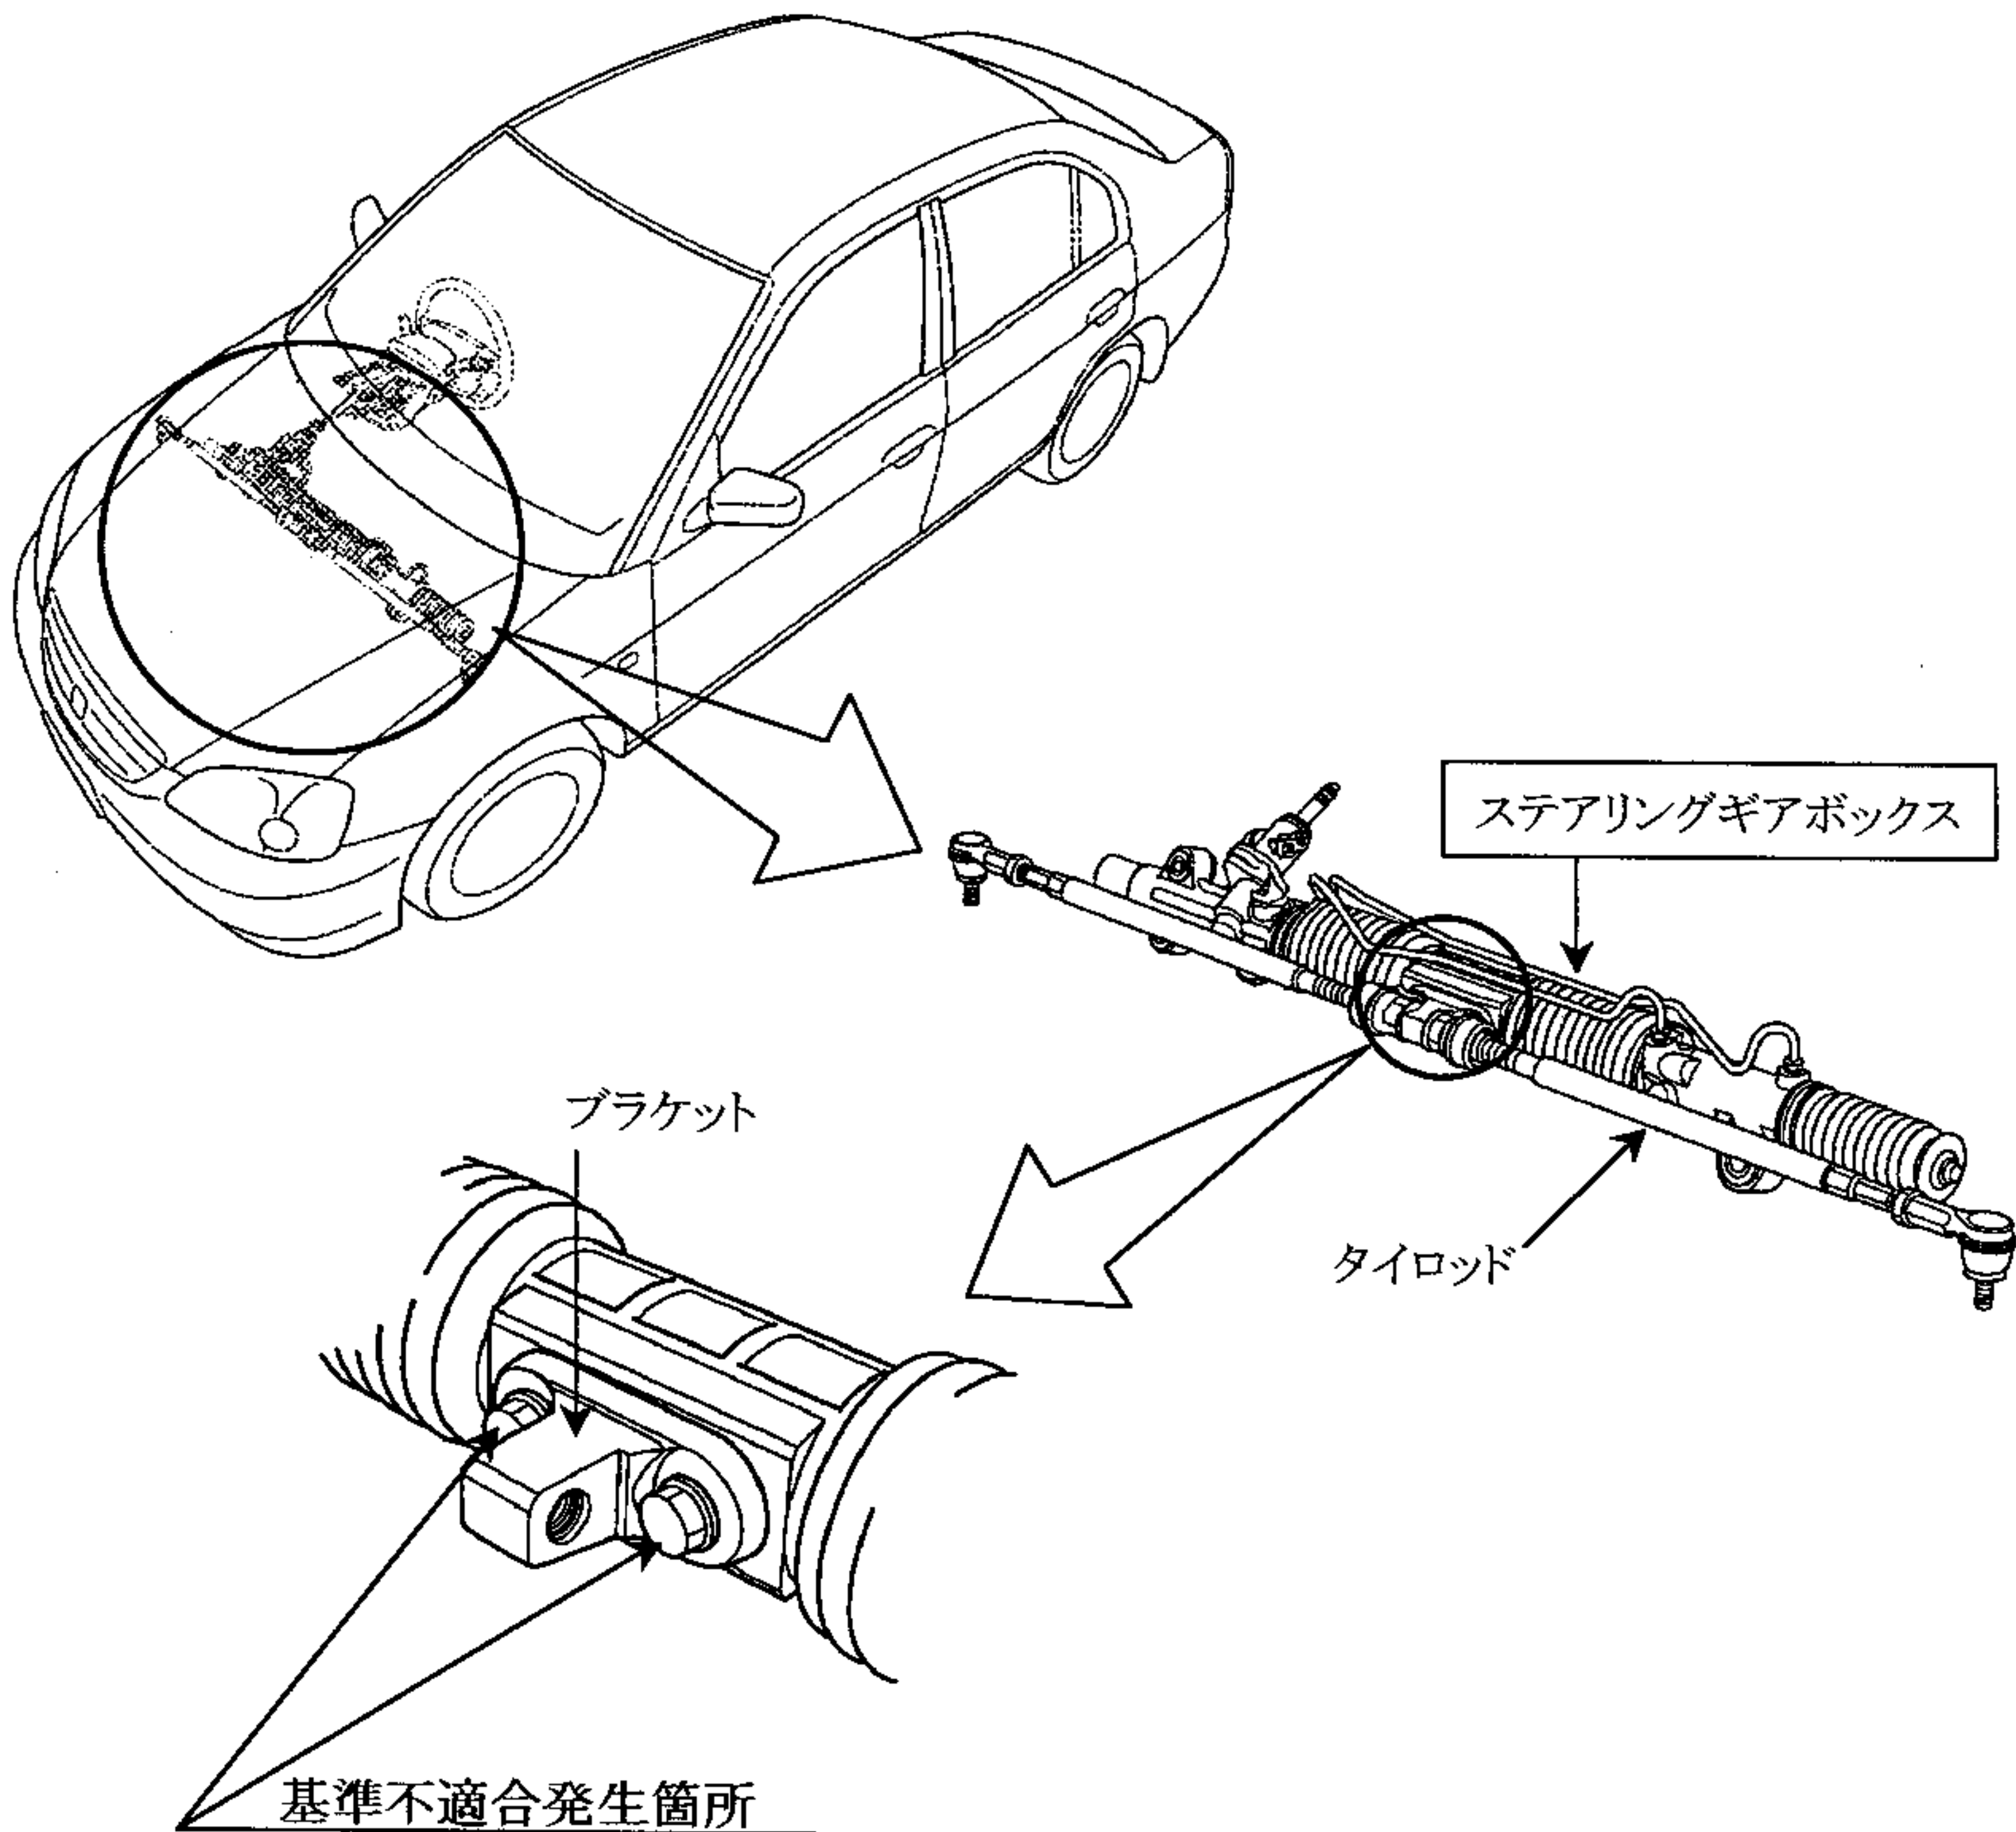

油圧式パワーステアリングのギアボックスにタイロッドを取り付けるブラケットのボルト締め付け力が不足しているため、車庫入れ等の極低速時に据え切り操作を行うと当該ボルトが弛み、そのまま使用を続けるとボルトが折損し、ギアボックスからブラケットが外れるものがある。そのため、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブラケット取り付けボルトの締め付け状態を点検し、締め付け力が不足しているものはステアリングギアボックスを良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: ブラケット側の左側タイロッドに黄色ペイントを塗布する。