



改善箇所説明図

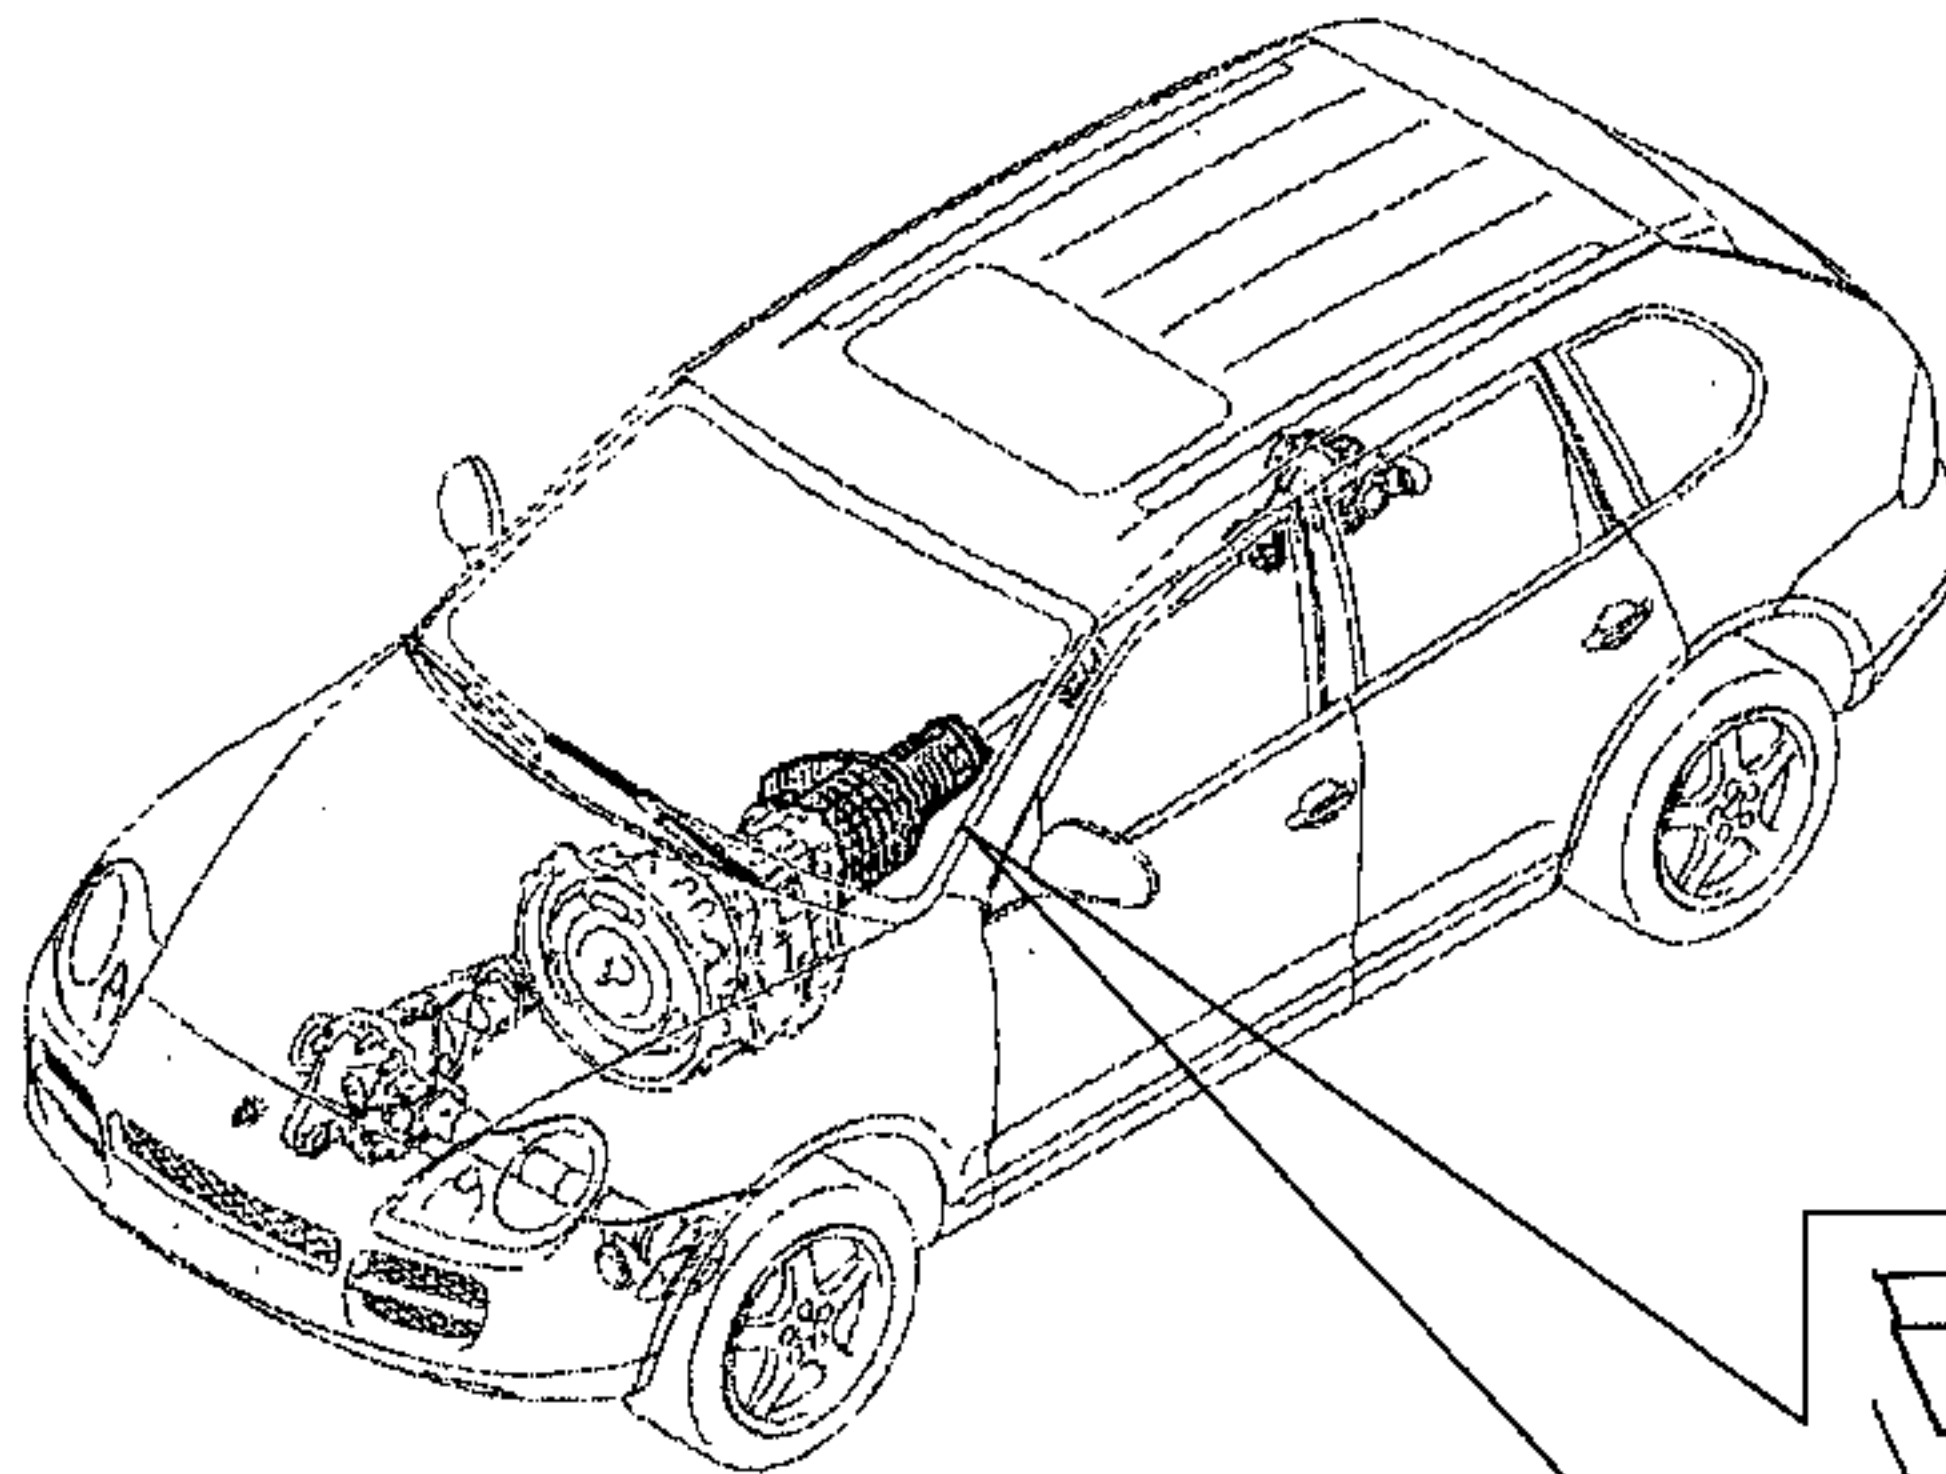


副変速機

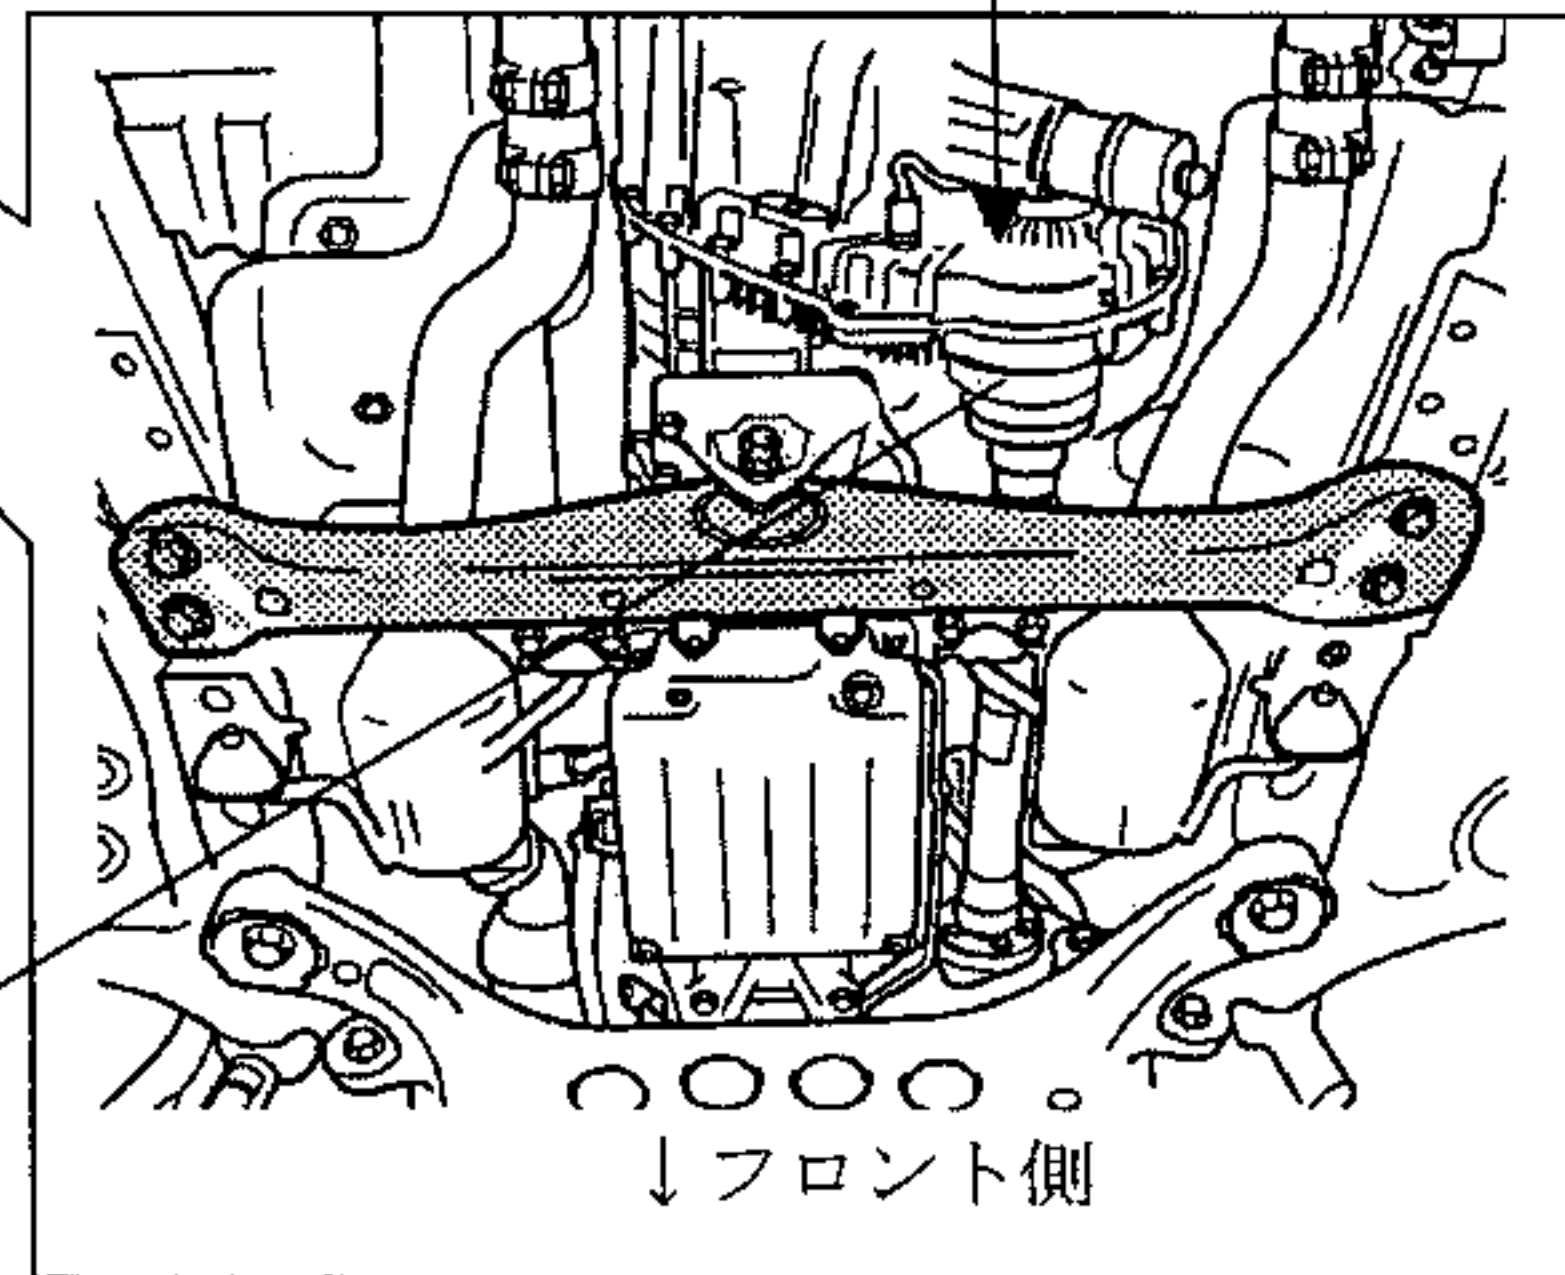

基準不適合発生箇所


副変速機ハウジングの鋳造工程が不適切なため、当該ハウジングにゆがみが生じているものがあり、内部に組み込まれた油圧ポンプが確実に作動しなくなることがある。そのため、副変速機から異音が発生し、最悪の場合、副変速機が破損して走行不能となるおそれがある。

矢印部拡大図（ロット番号）

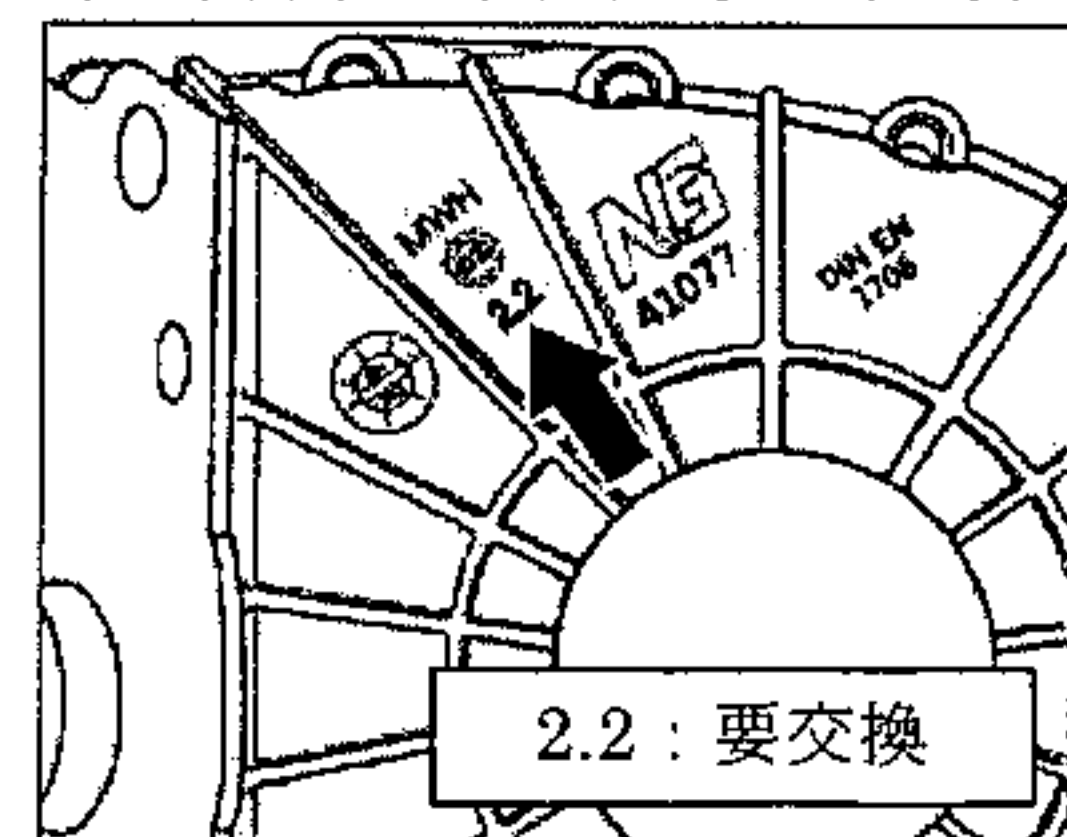

改善の内容

全車両、副変速機のロット番号を点検し、対象となるものは、副変速機を良品と交換する。

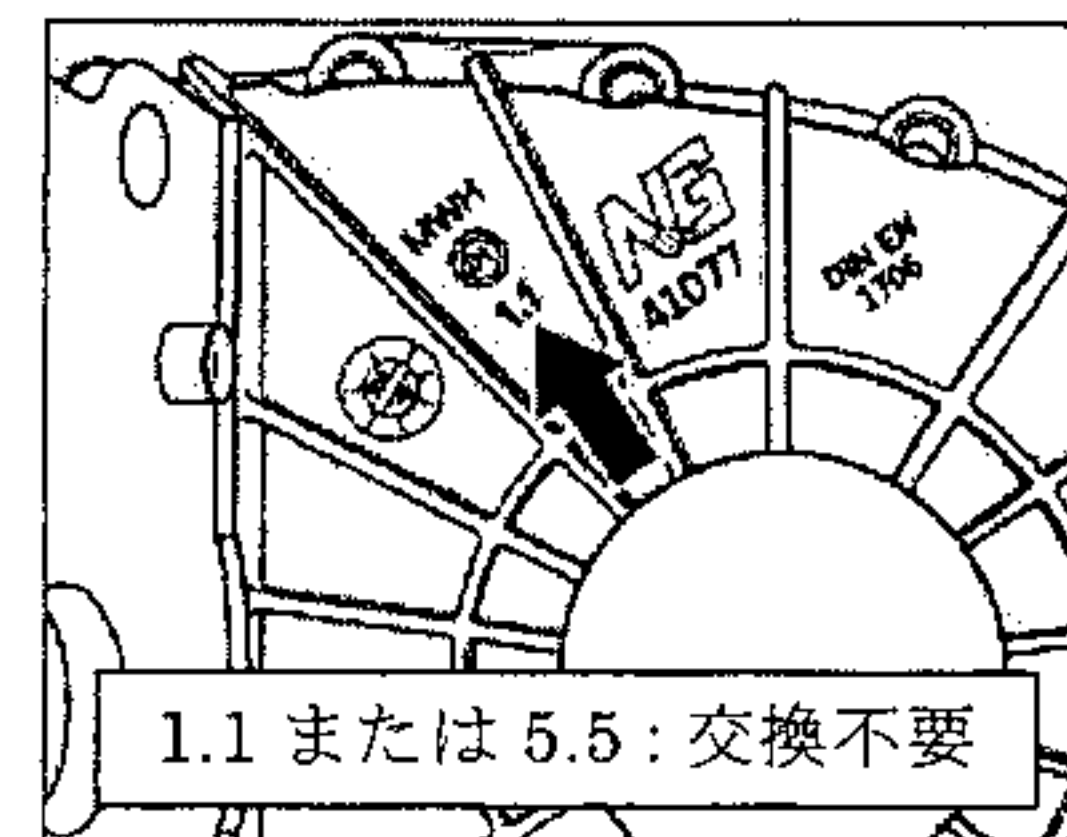

注： は交換部品を示す。