

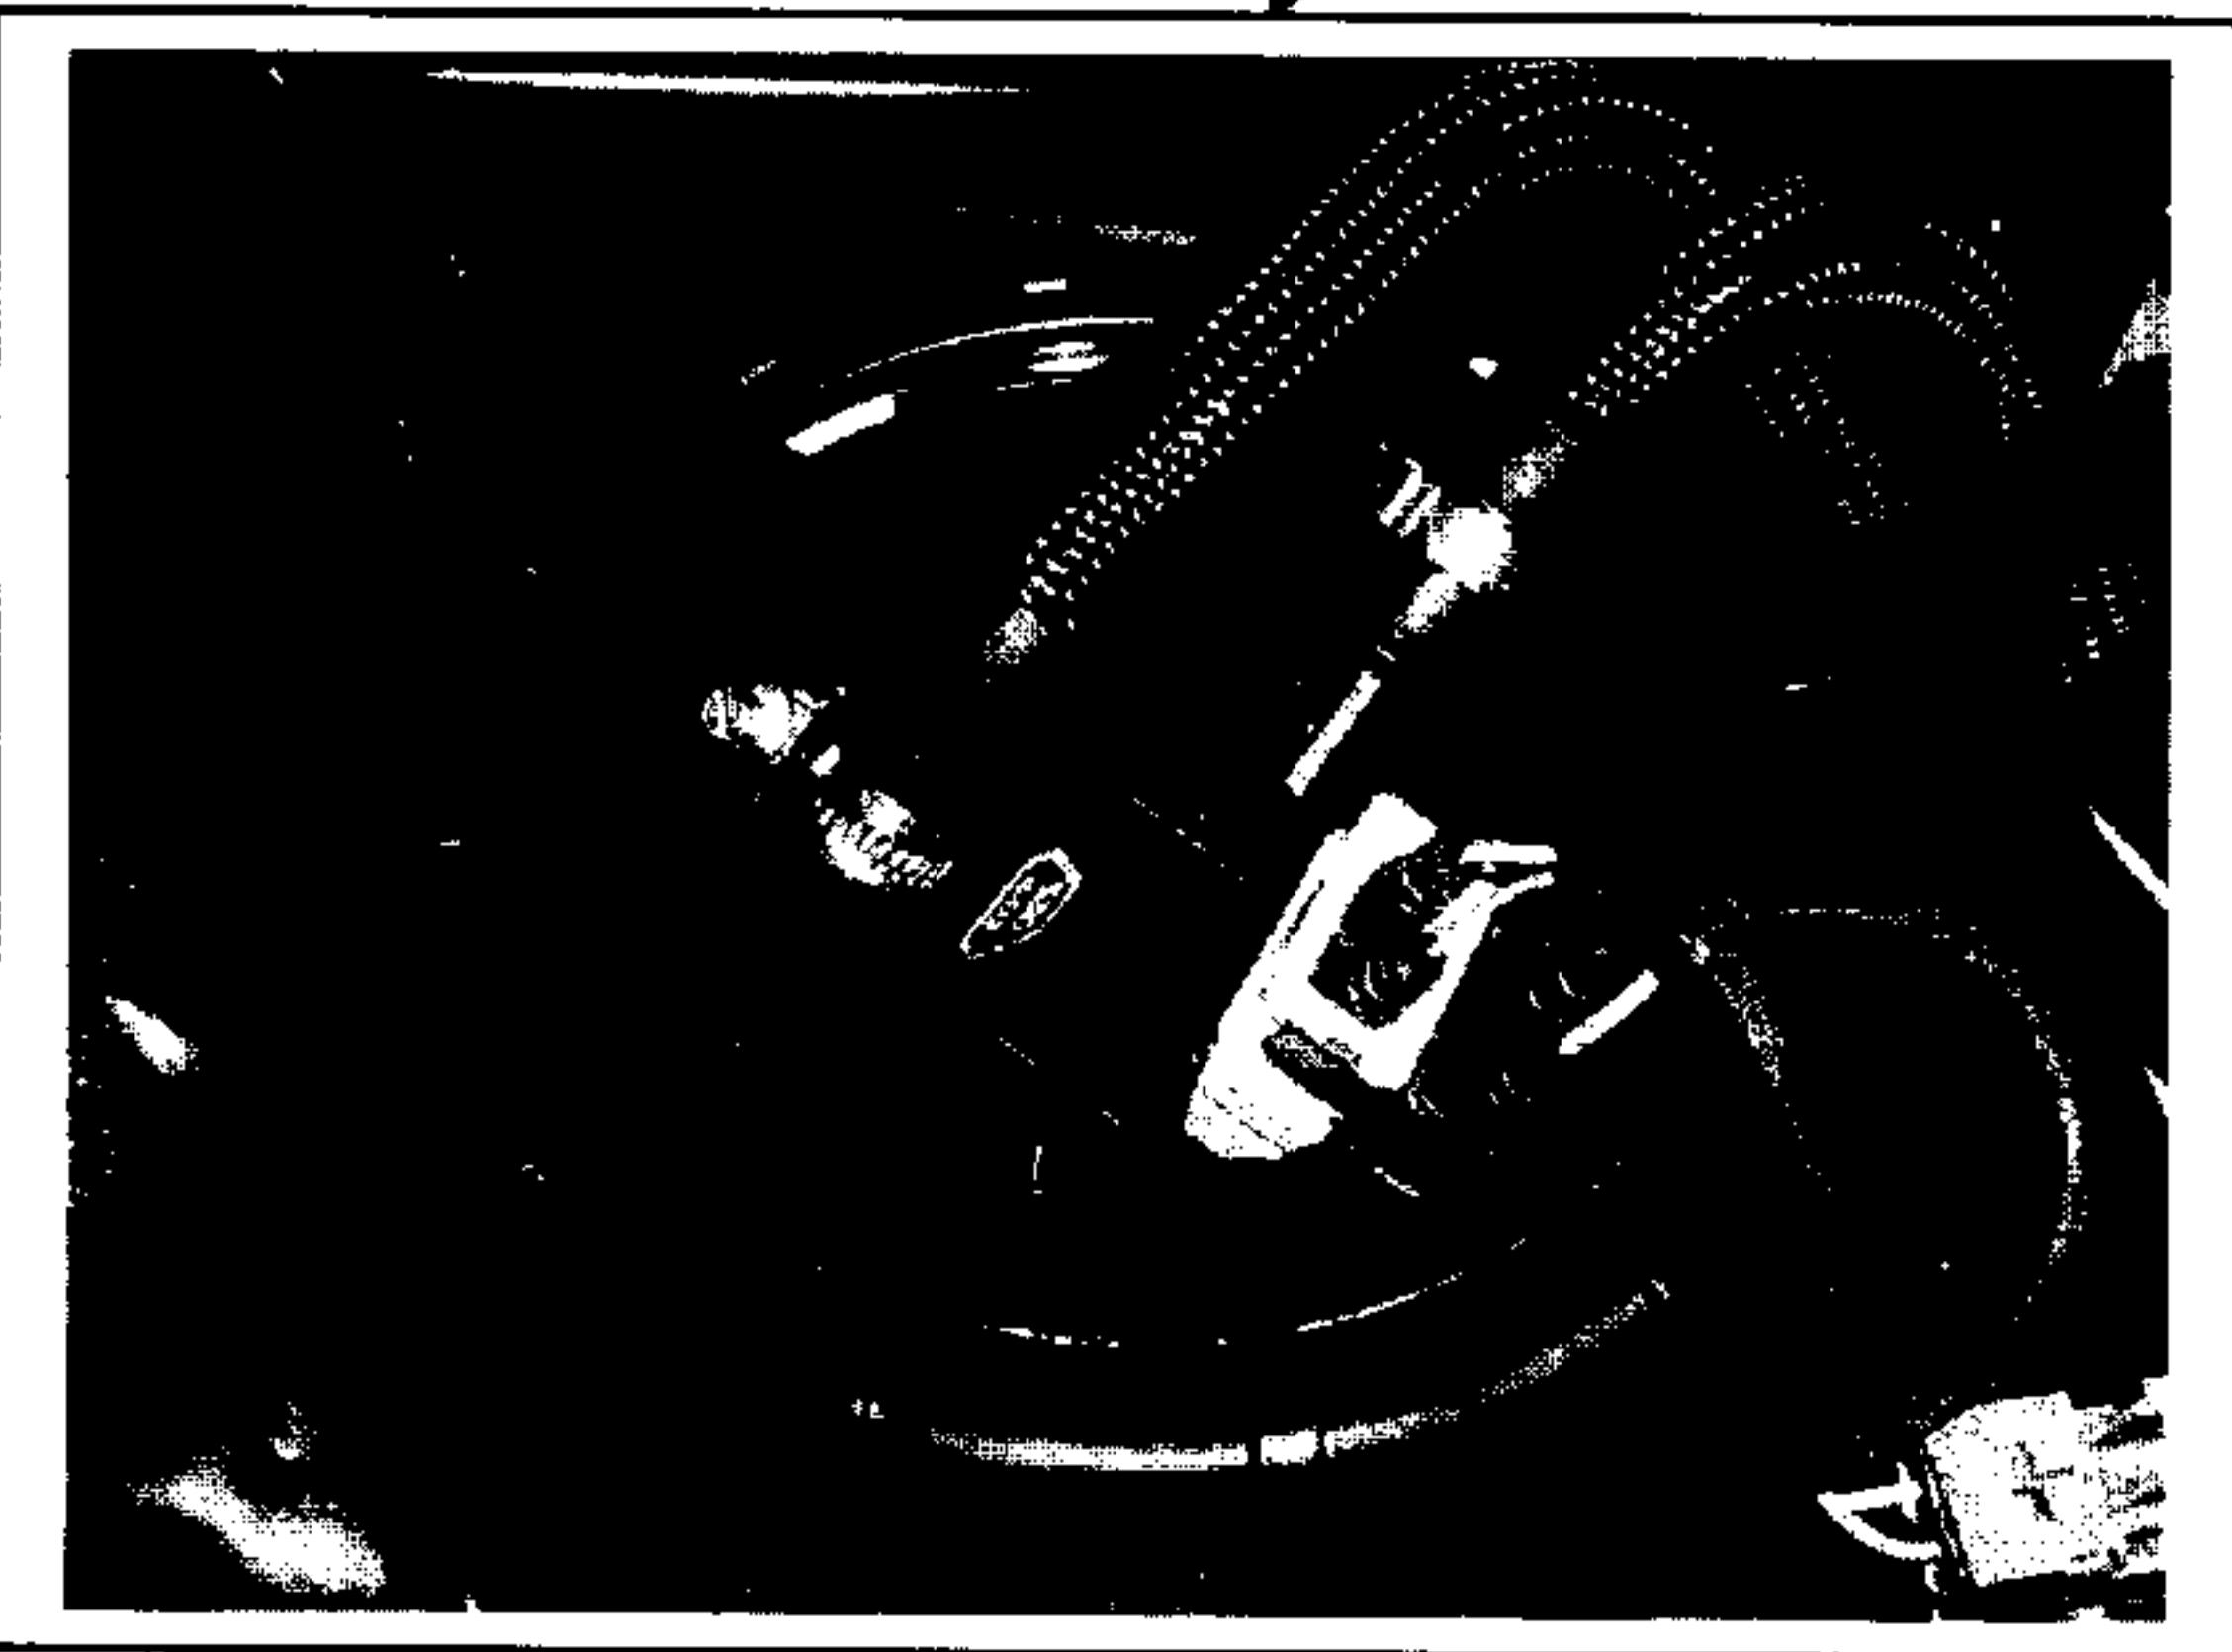


改善箇所説明図

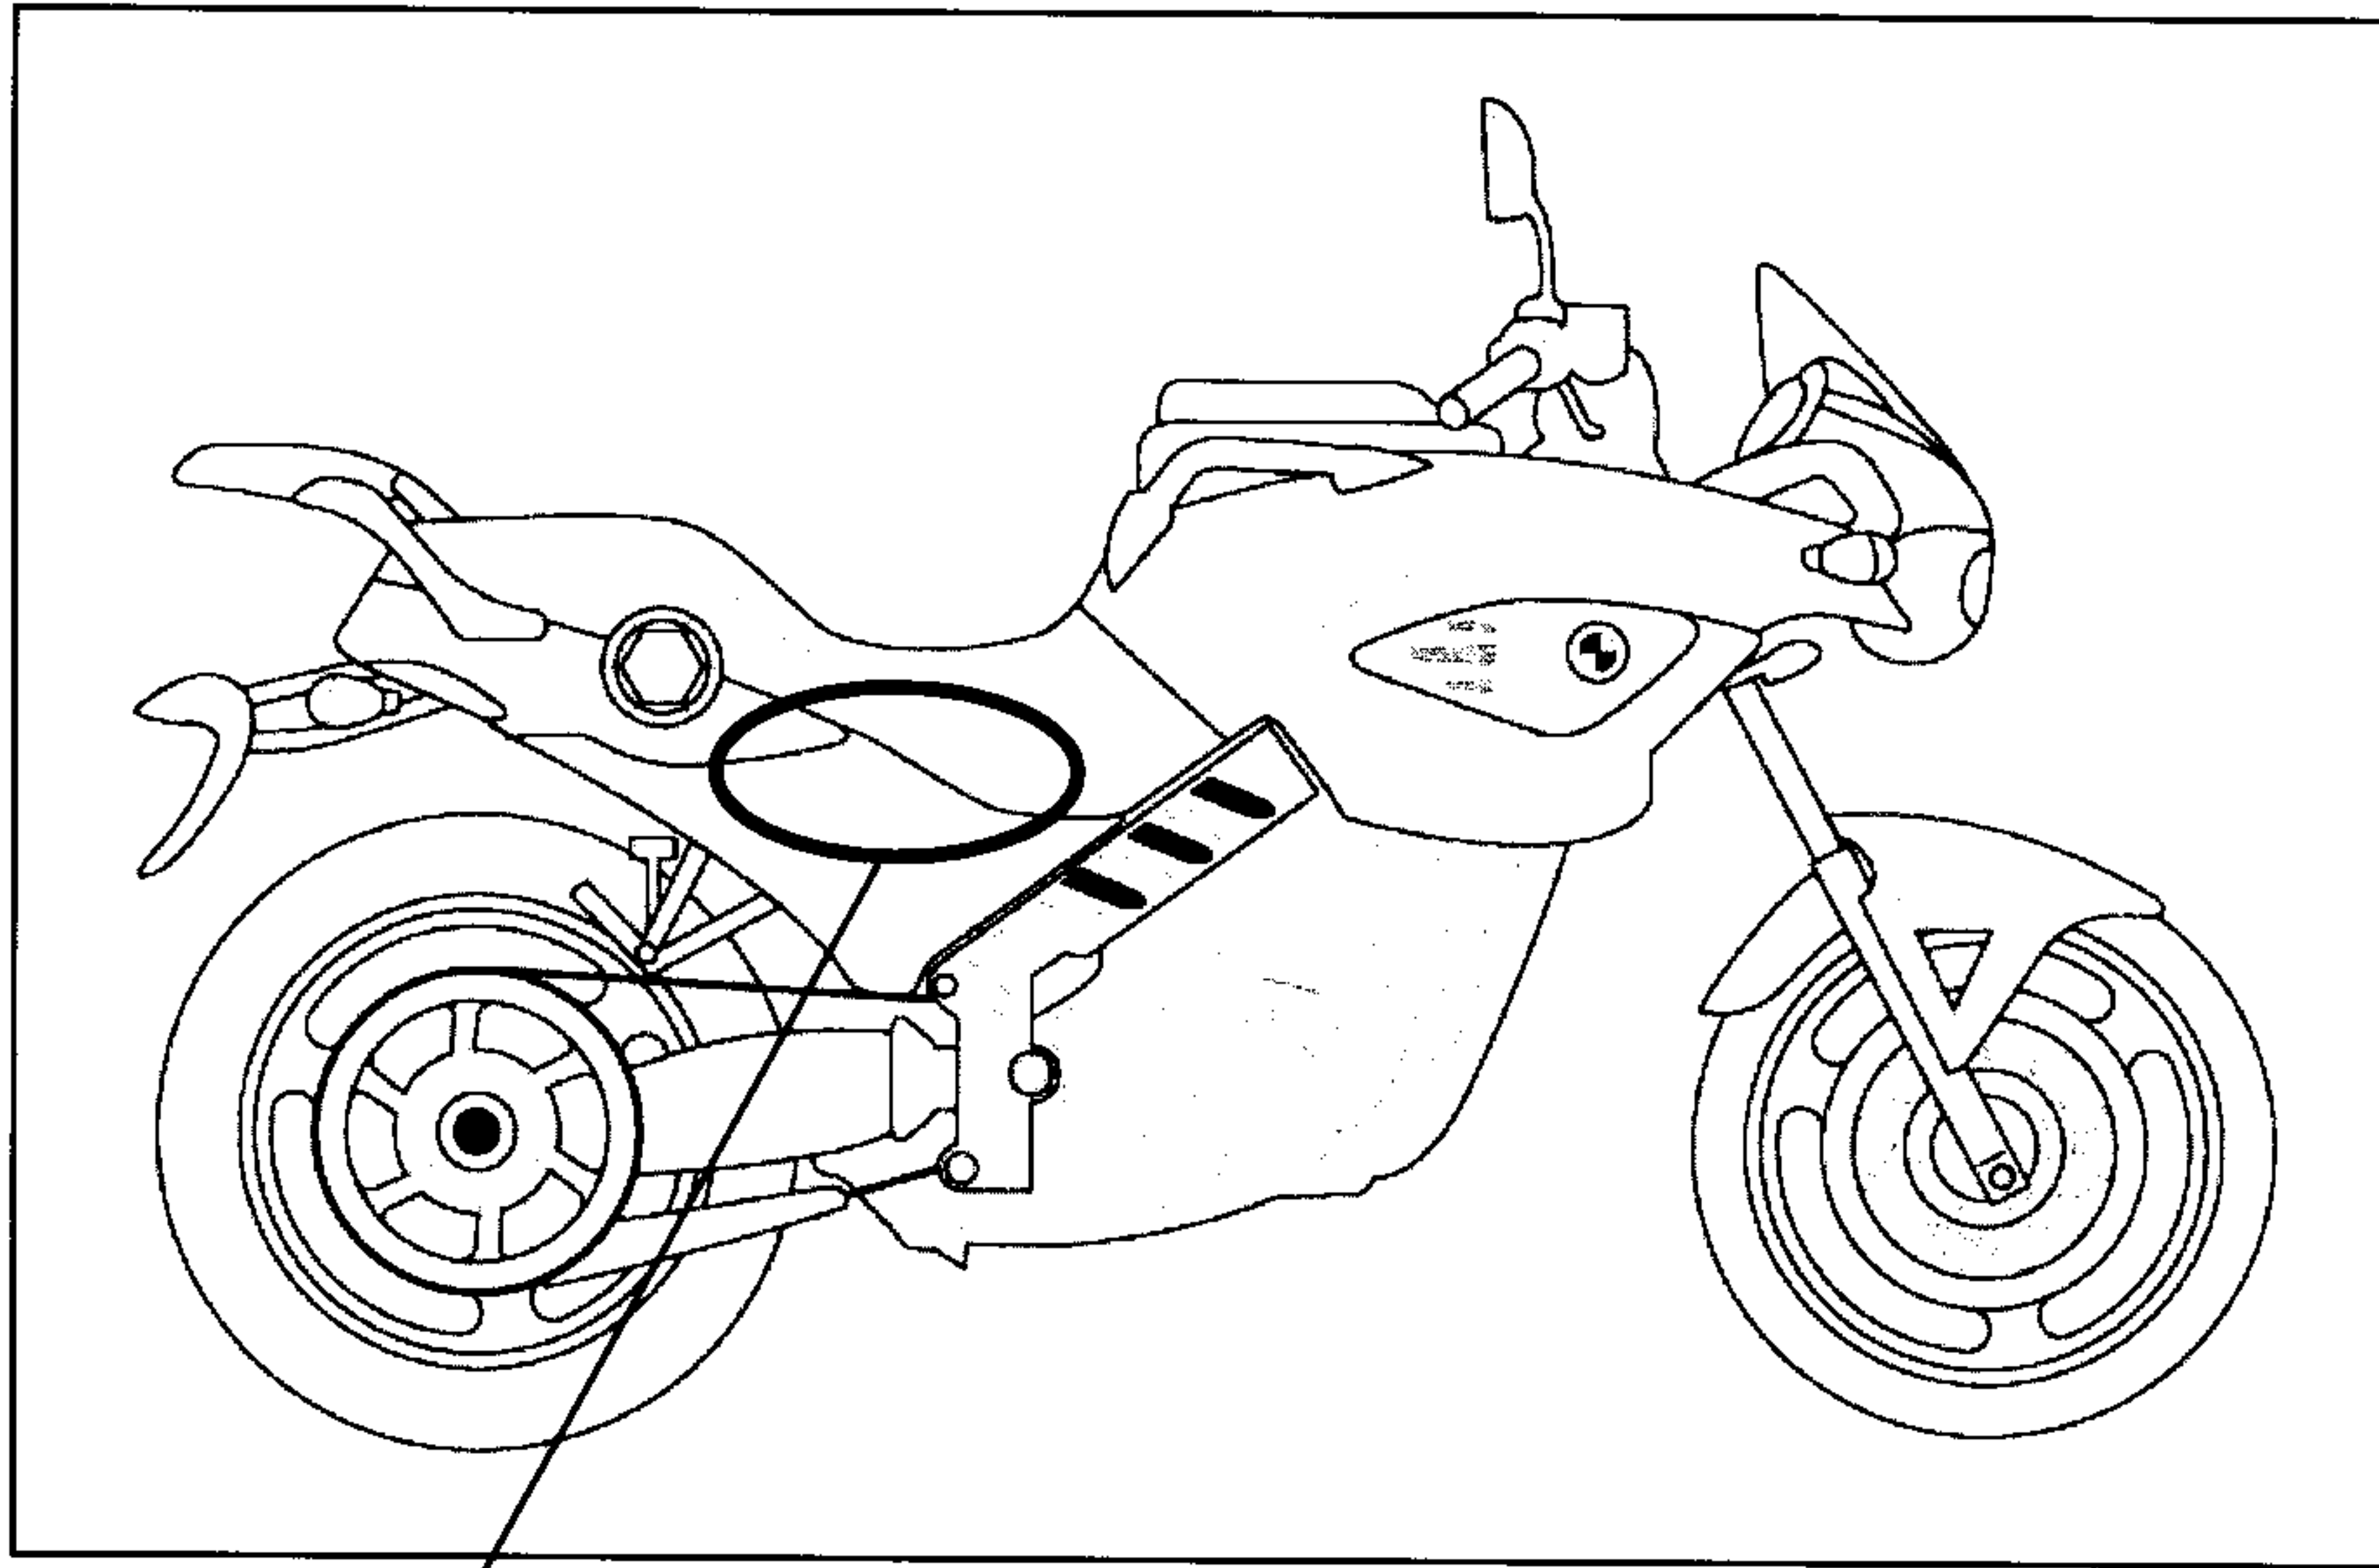

リングナット

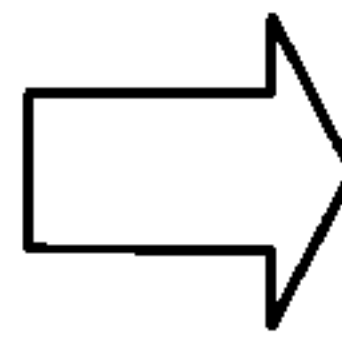

ラバーキャップ

基準不適合箇所

燃料ポンプフランジのリングナットの締付けトルクが不足しているため、燃料タンク内圧の上昇により、当該リングナットと燃料タンクの間にあるガスケット部から燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該リングナットを新たな規定トルクで締め直し、併せてガスケットを保護するためラバーキャップを取り付ける。

識別

ラバーキャップの有無

注：  は改善箇所を示す。