


改善箇所説明図

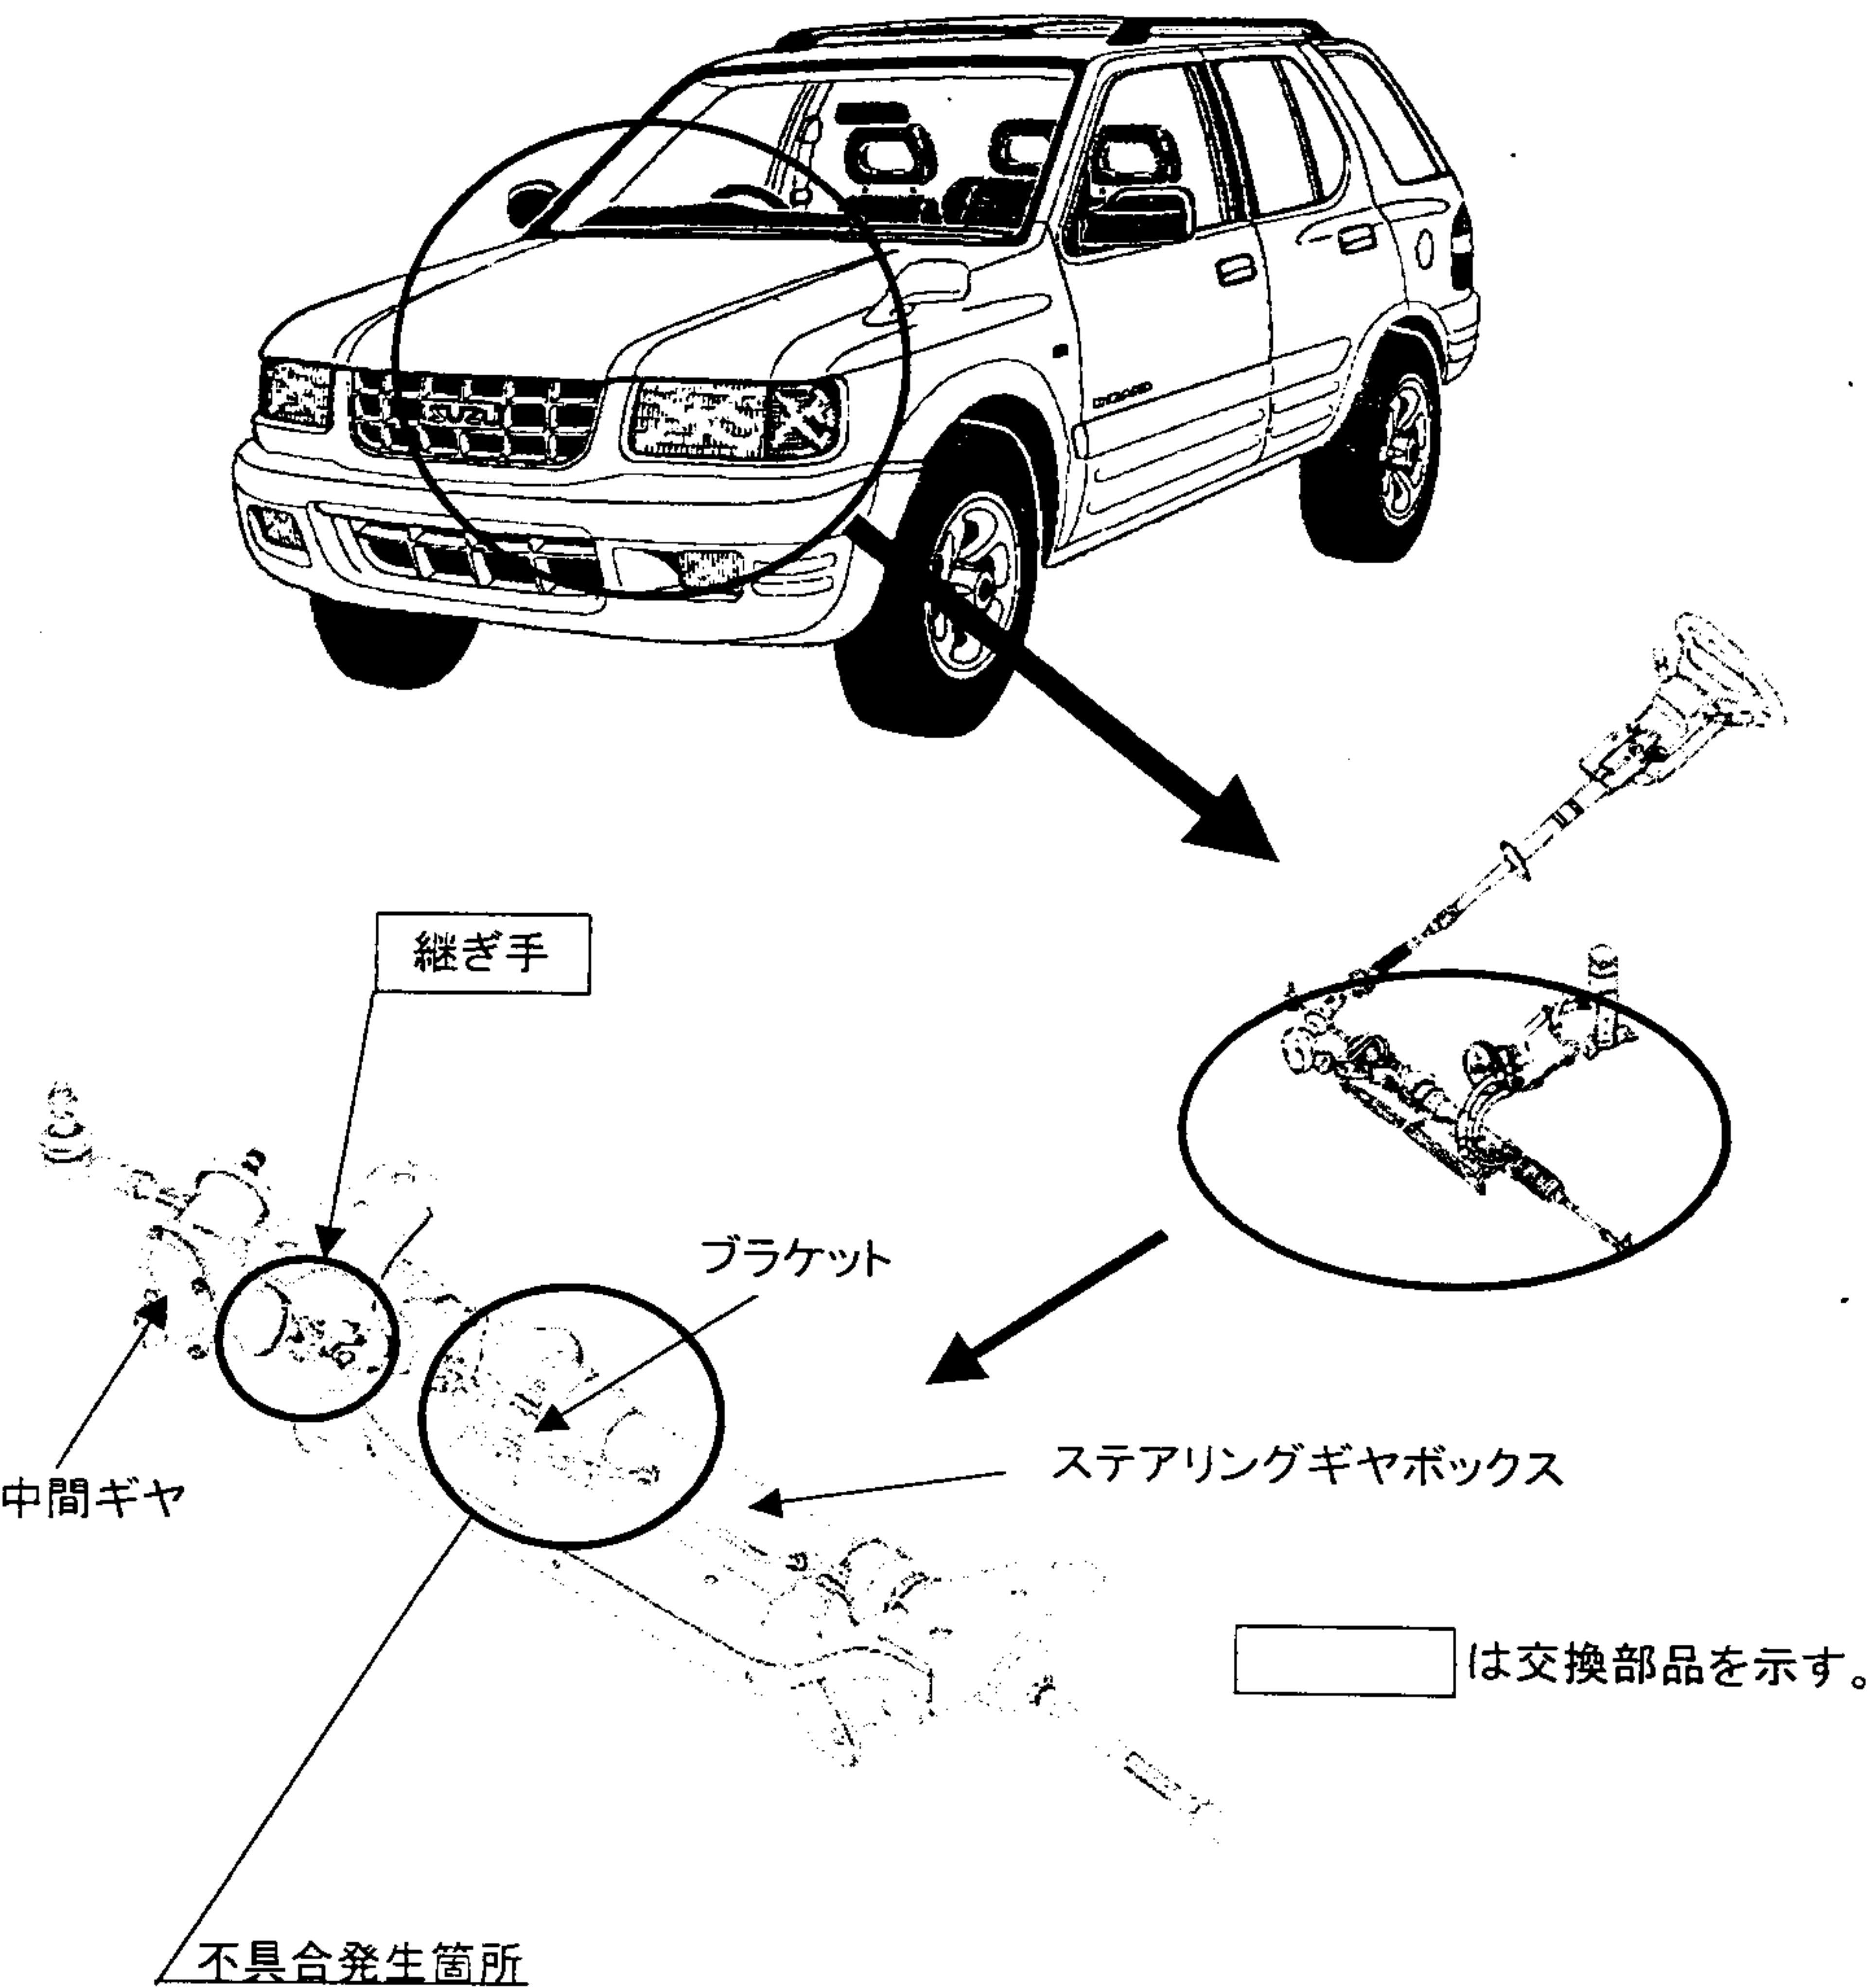

ステアリングギヤボックスを固定するフレームのブラケット位置がずれているため、ステアリングギヤボックスと中間ギヤの継ぎ手に位置ずれが生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該継ぎ手の締結が緩みはじめ、最悪の場合、当該継ぎ手の嵌合部が摩耗して操舵が出来なくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、ブラケット位置を点検し、当該位置がずれているものはシムを用いて位置調整すると共に、継ぎ手を新品と交換する。

識別: 右フロントタイヤハウス奥フレーム部に黄色ペイントを塗布する。