


【改善箇所説明図①】

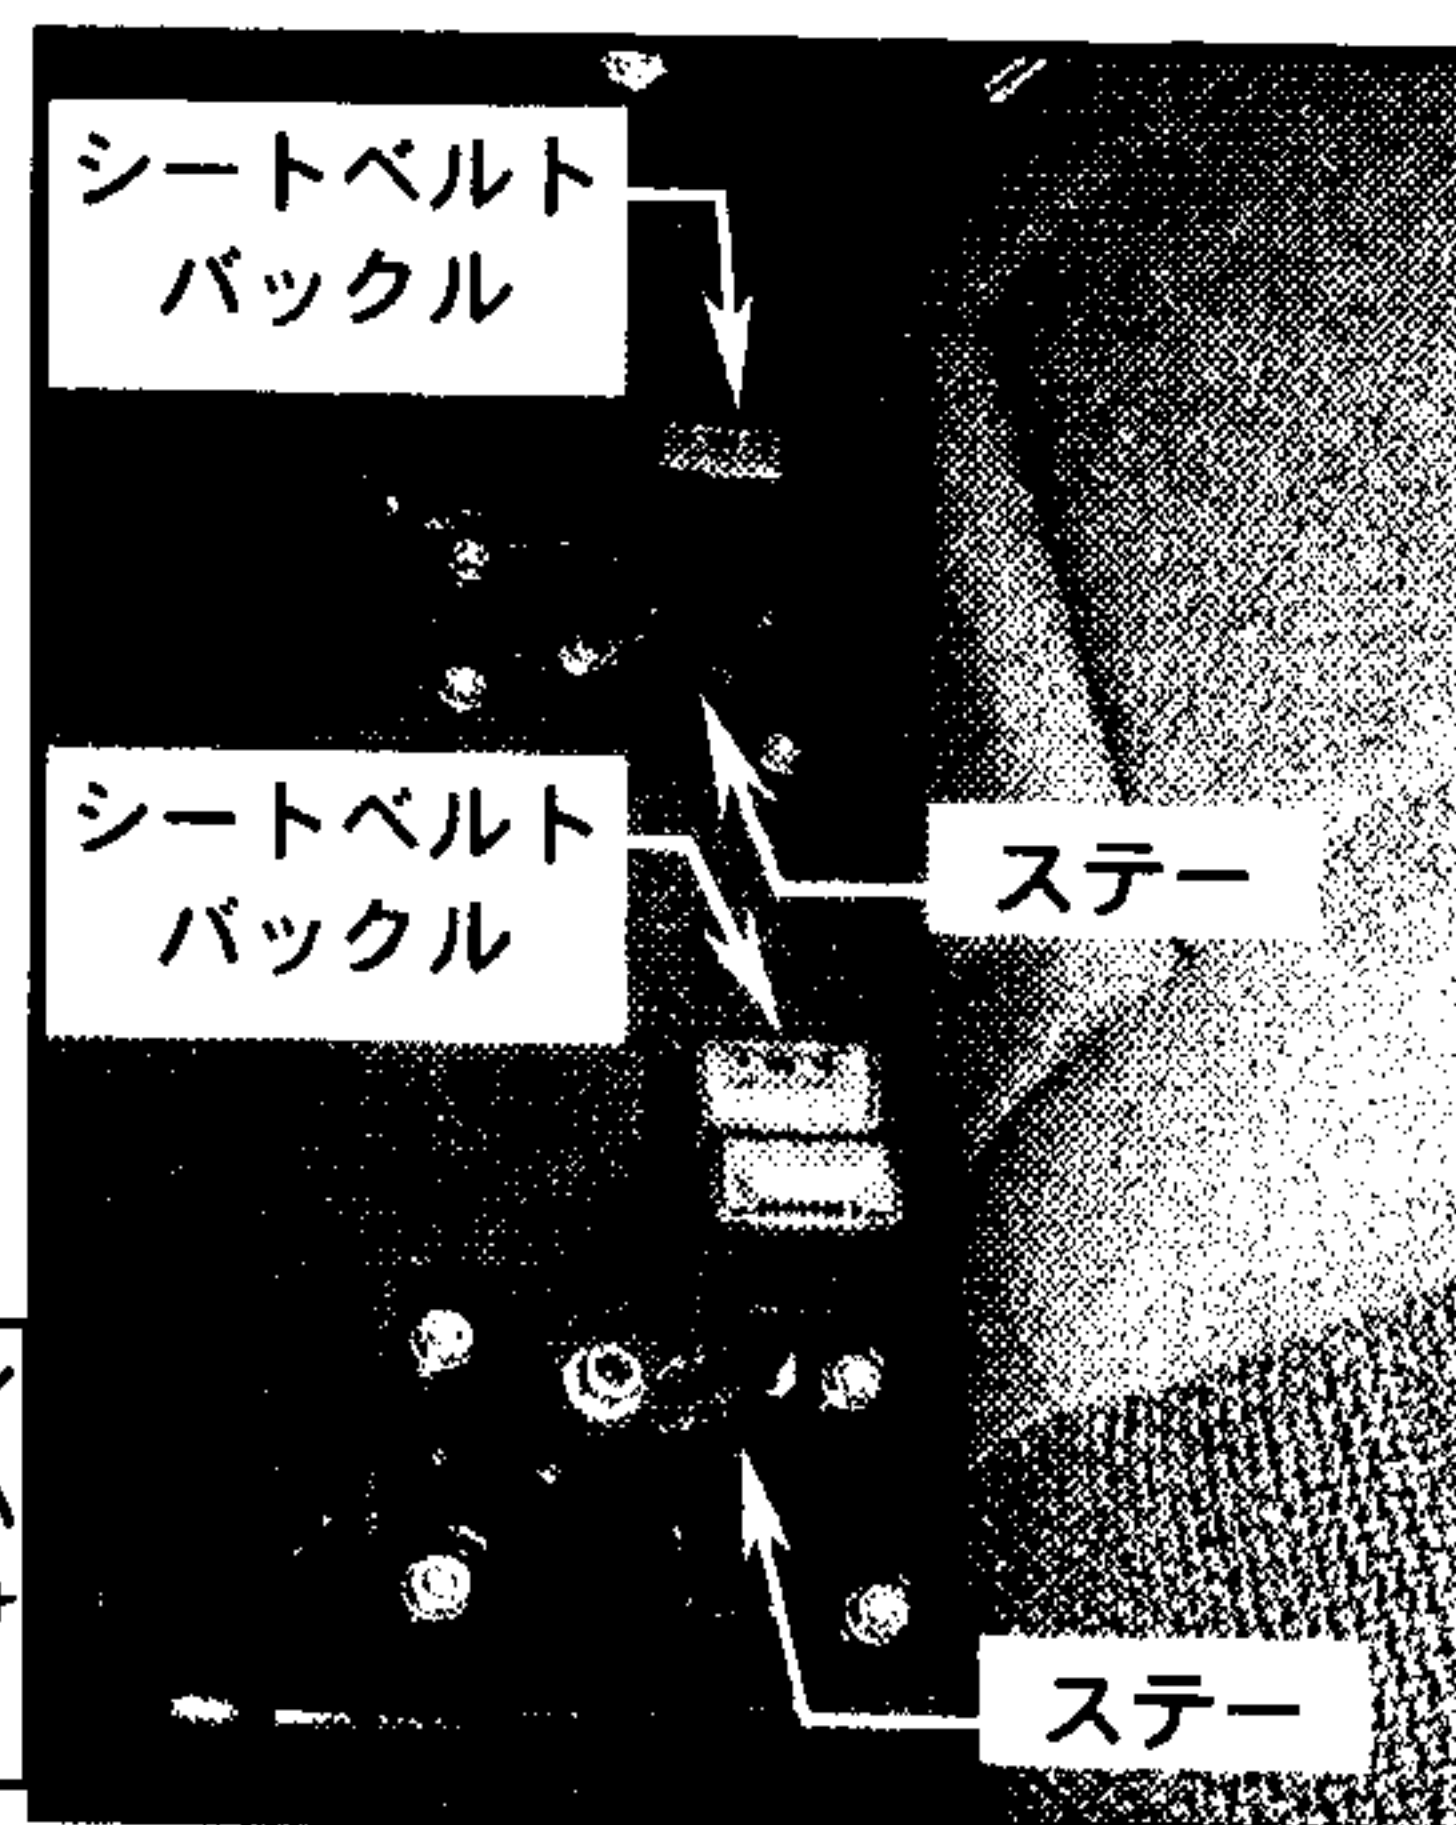

上図黄色矢印の箇所のリベットをポンチ等にて車両進行方向左側から軽くハンマリングし、反対側へリベットが抜けてくるものは不良。その他はOK品



基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

後部座席のシートベルトバックルをステーに取り付けているリベットのかしめが不十分のため、リベットが抜け出してシートベルトバックルが外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リベットのかしめを点検し、かしめが不十分なものはシートベルトバックル一式を良品と交換する。