


改善箇所説明図

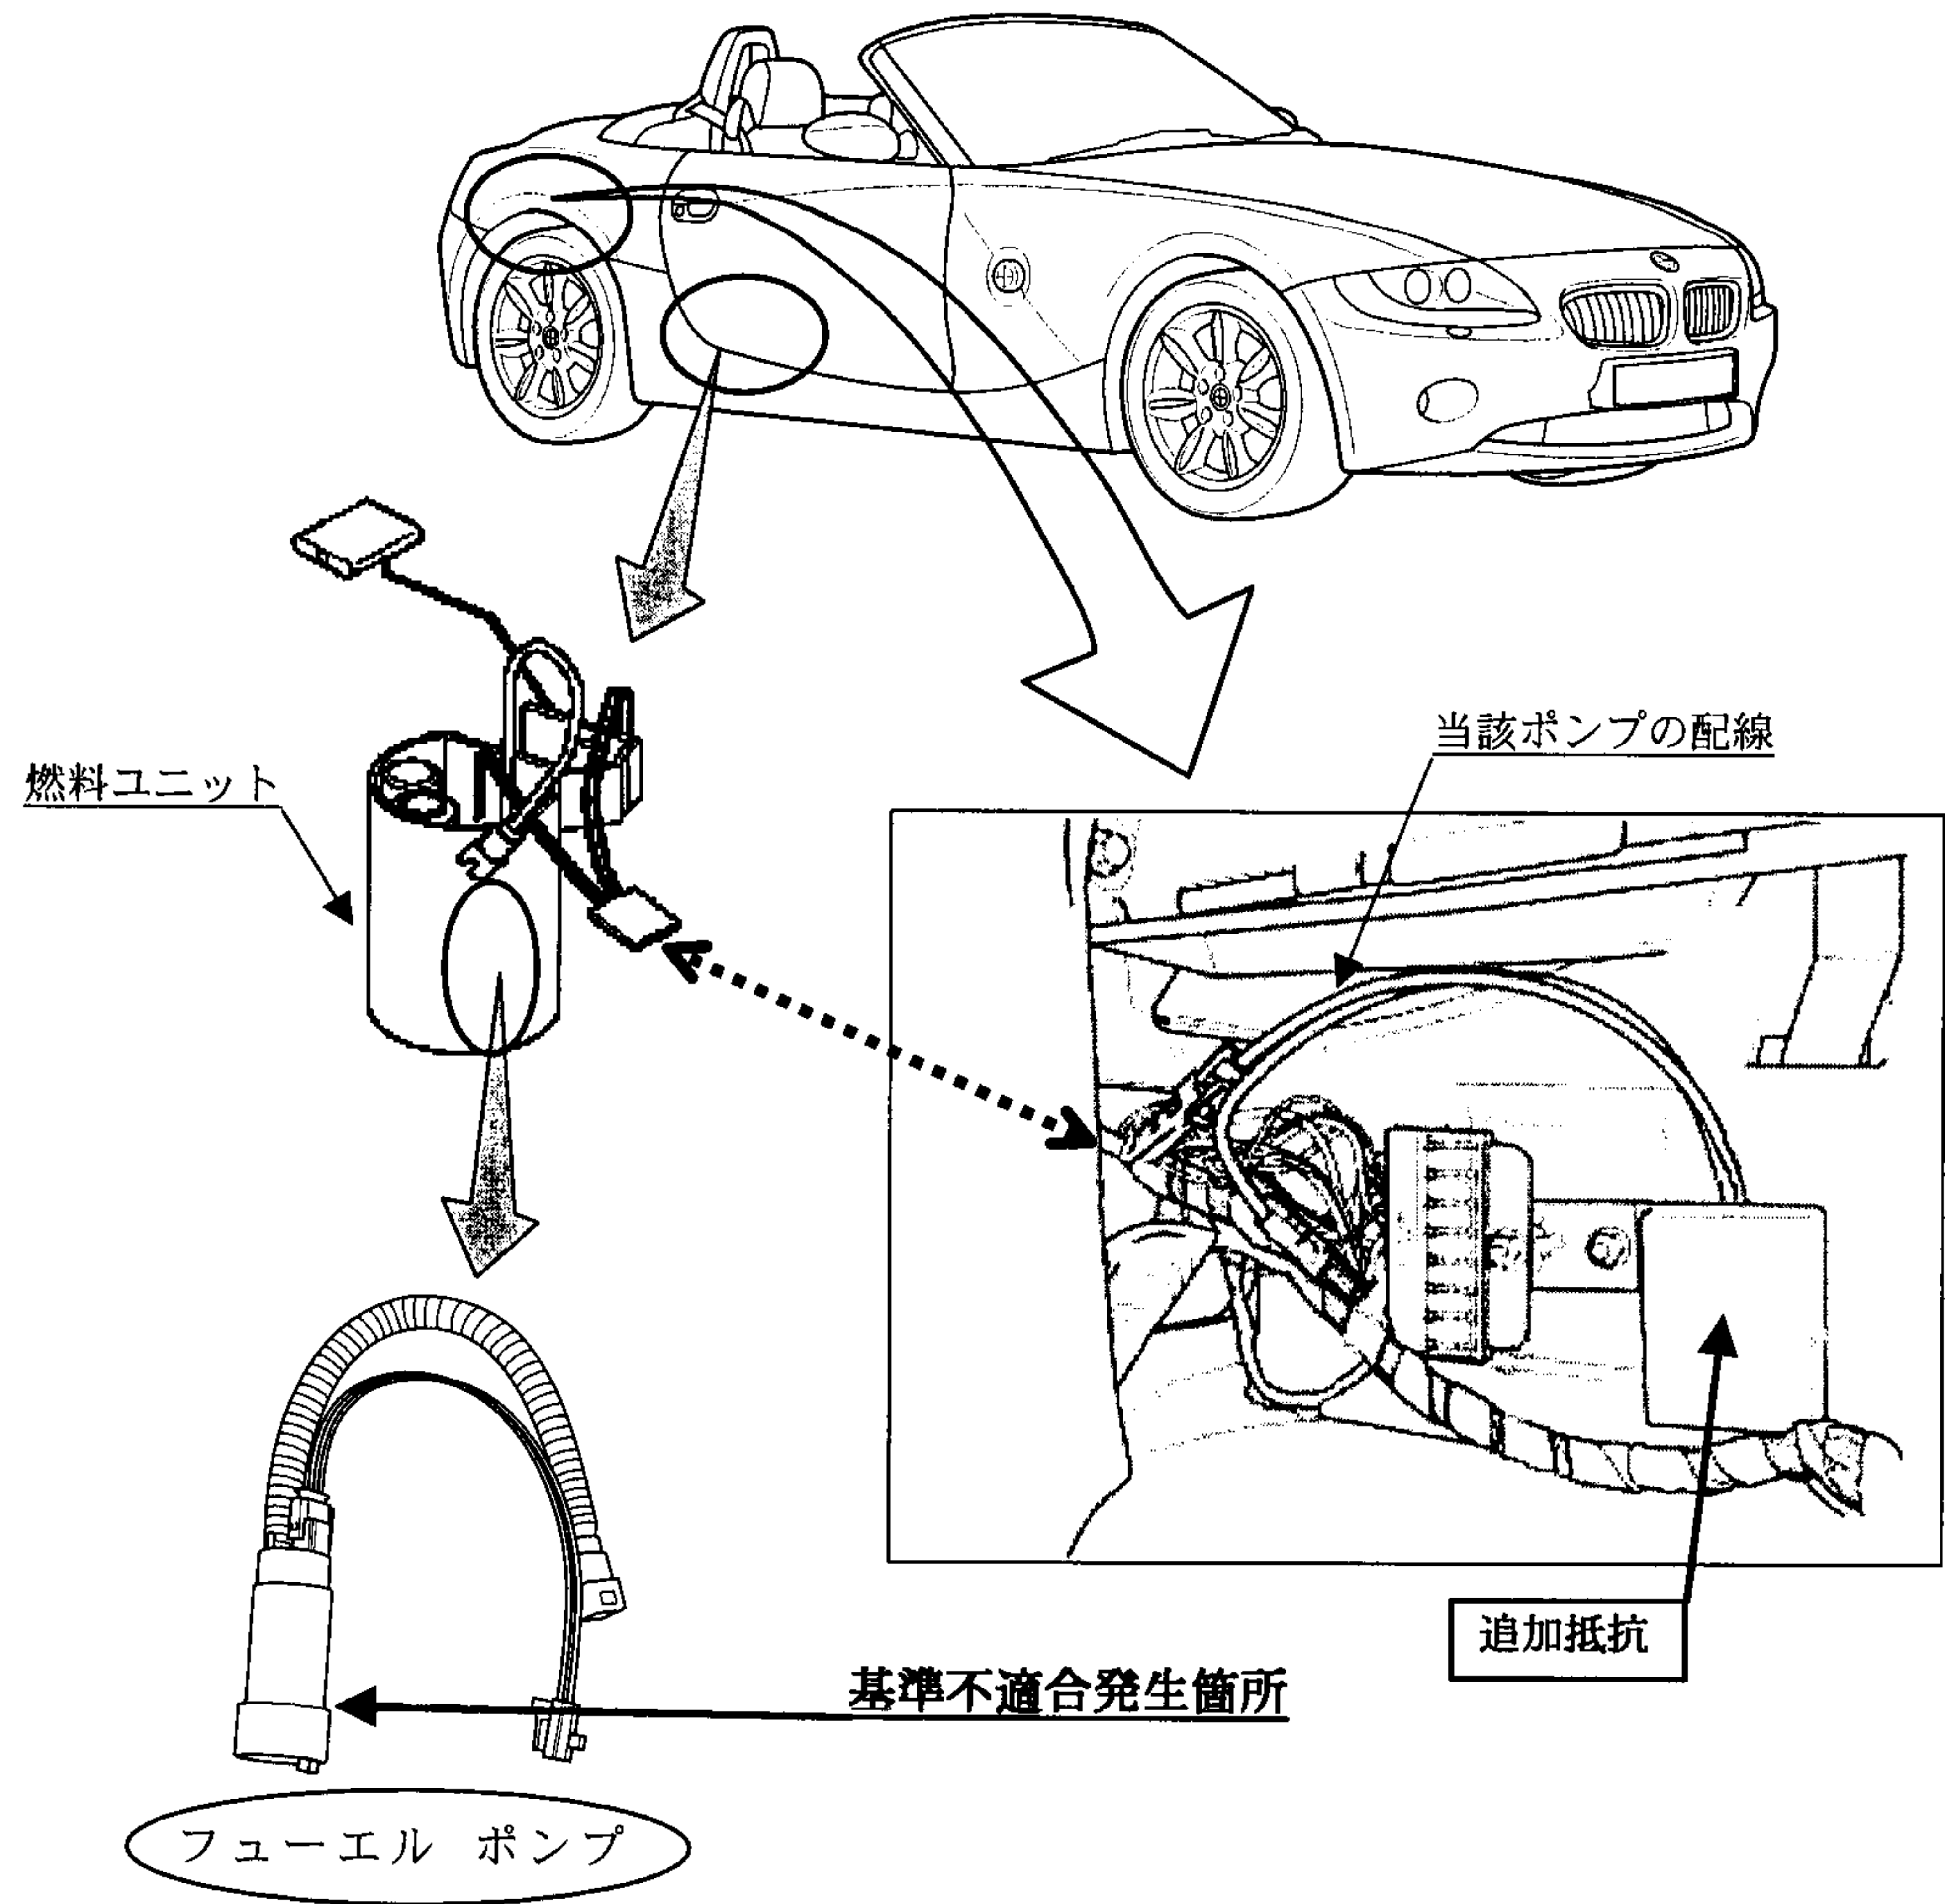

改善の内容

全車両、当該ポンプの配線にフィンの回転を適切にするための抵抗を取り付ける。

注：  は取り付け部品を示す。

識別：エンジンルーム右側の車台番号打刻付近に黄色のペイントを塗付する。

不具合の内容

気圧が低い標高の高い所で、原動機の回転が高くなる走行をした場合、フューエルポンプ内の燃料を供給するフィンの回転数が高くなり過ぎるため、当該ポンプ内で燃料が過剰に攪拌され、燃料内に気泡が発生することがある。そのため、燃料供給が適切に行われなくなり、原動機が停止するおそれがある。