


改善措置事項説明図

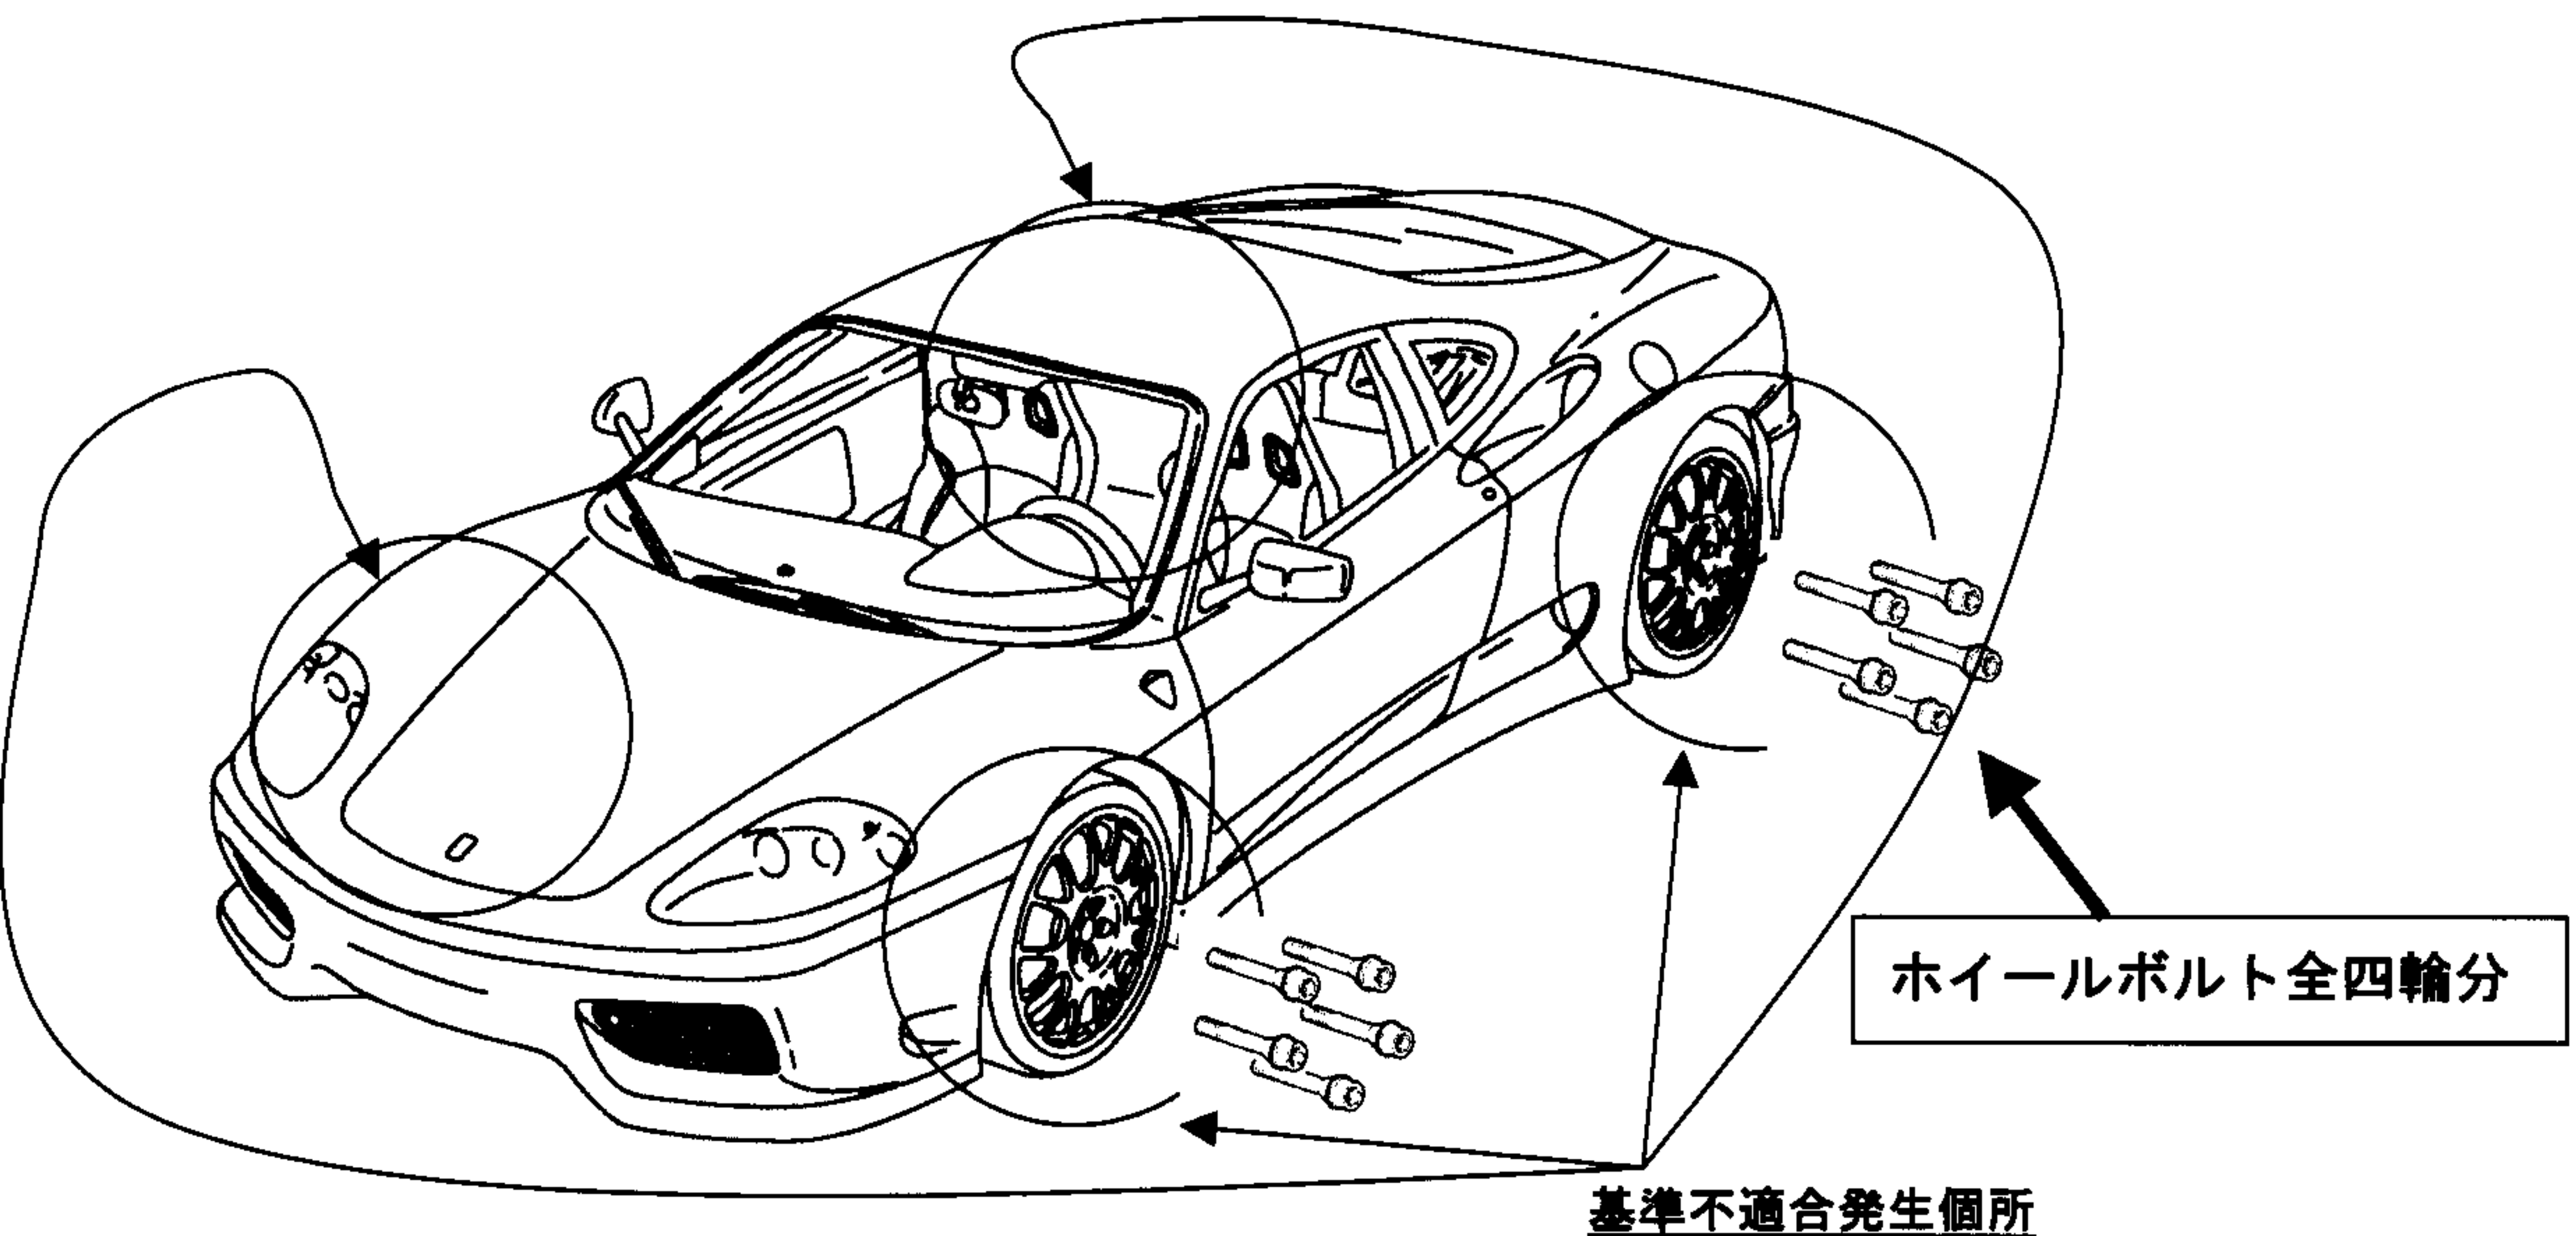

基準不適合個所

ホイール取付ボルトを生産する際に、当該ボルトが誤った材質で作製されたため強度が不足しているものがある。そのため、車輪を取り付ける際の締付力、または走行中の路面からの衝撃により、当該ボルトが折損するおそれがある。


改善の内容

全車両、当該ボルトを良品と交換する。

交換部品(良品)について

交換部品(良品)は、現在スペアパーツとして供給されている部品番号 206274 と同じものであり、対象車両に装着されている部品番号 196366 とは、ヘッド部分の径が異なることで見分けることができる。(下図参照)

但し、ヘッド径の相違自体は本件の不具合とは関係なく、対象車両以外に装着されたホイールボルト(196366)に問題は無い。

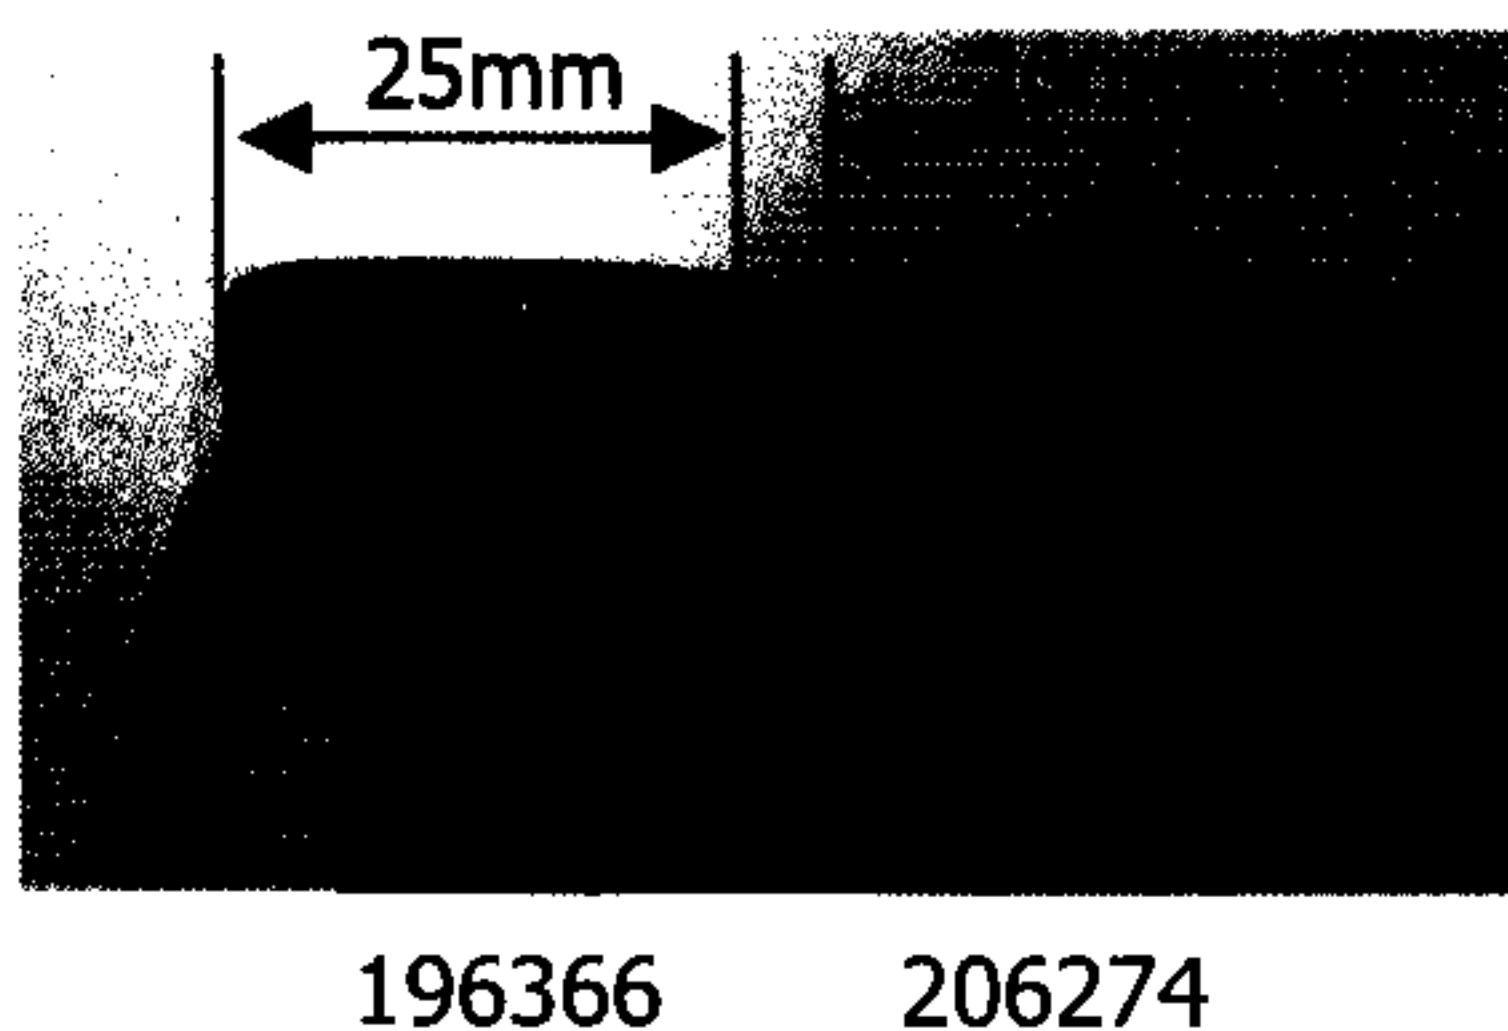

注意： は交換部品を示す