
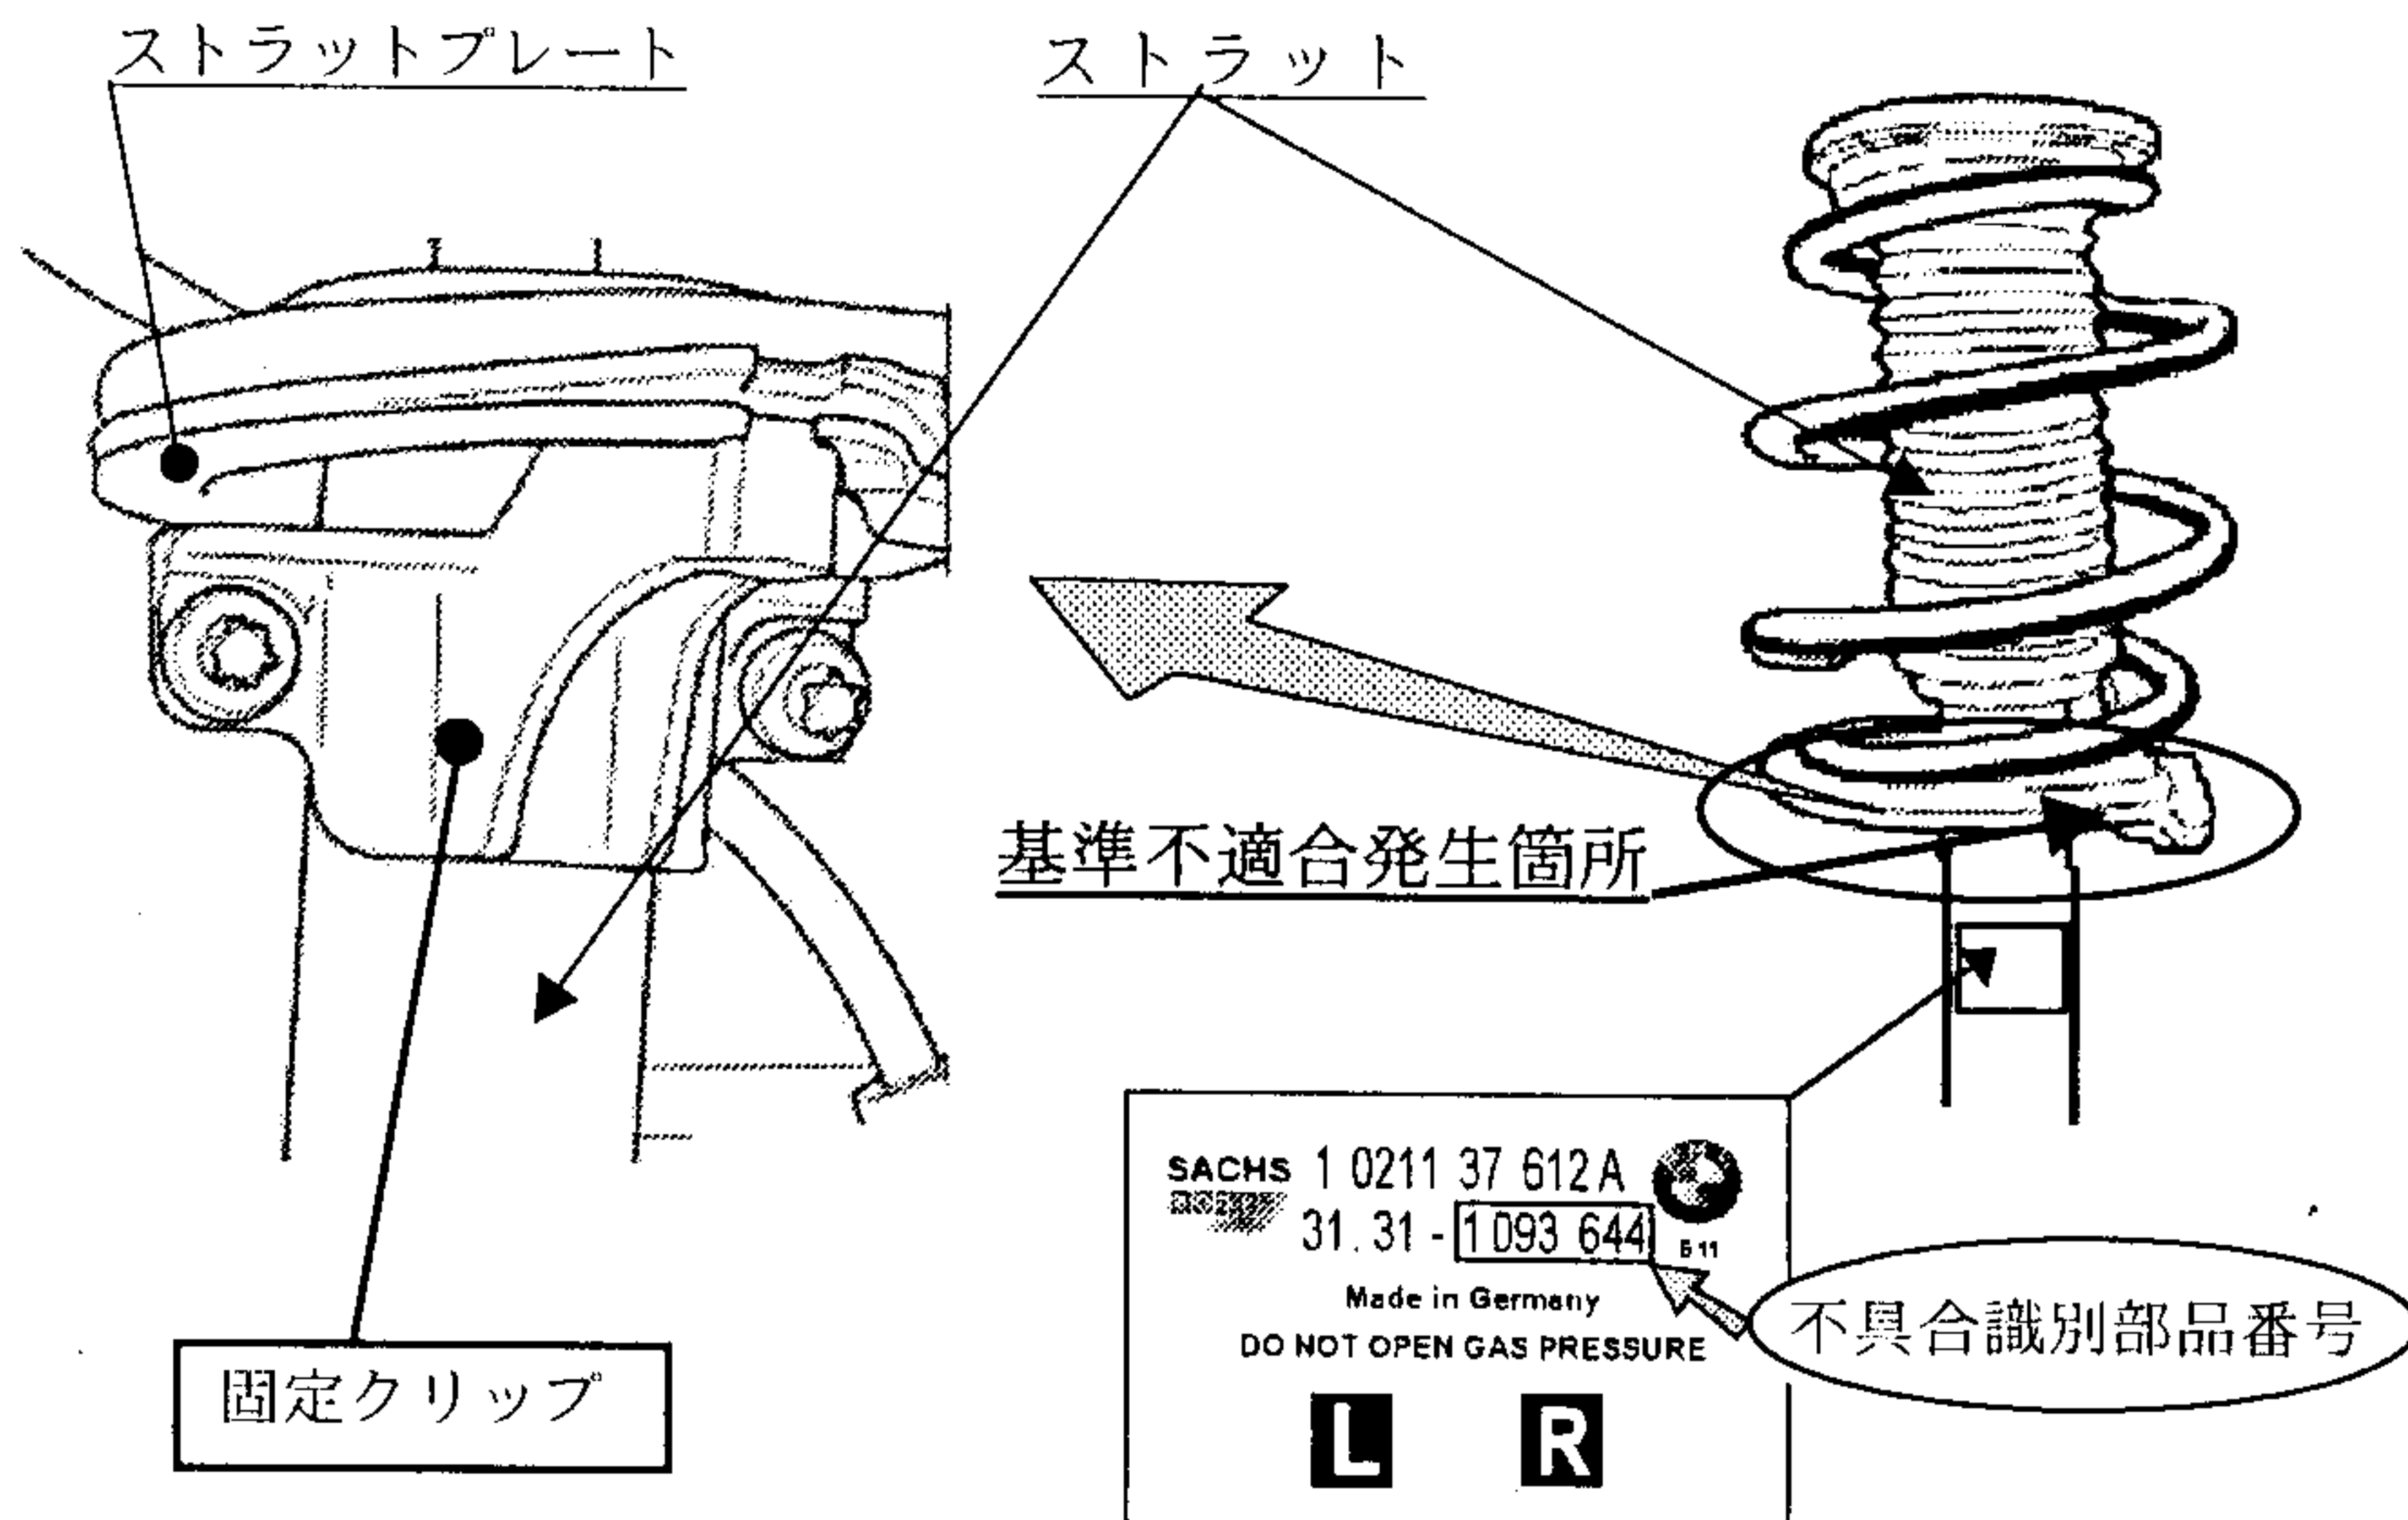


改善箇所説明図

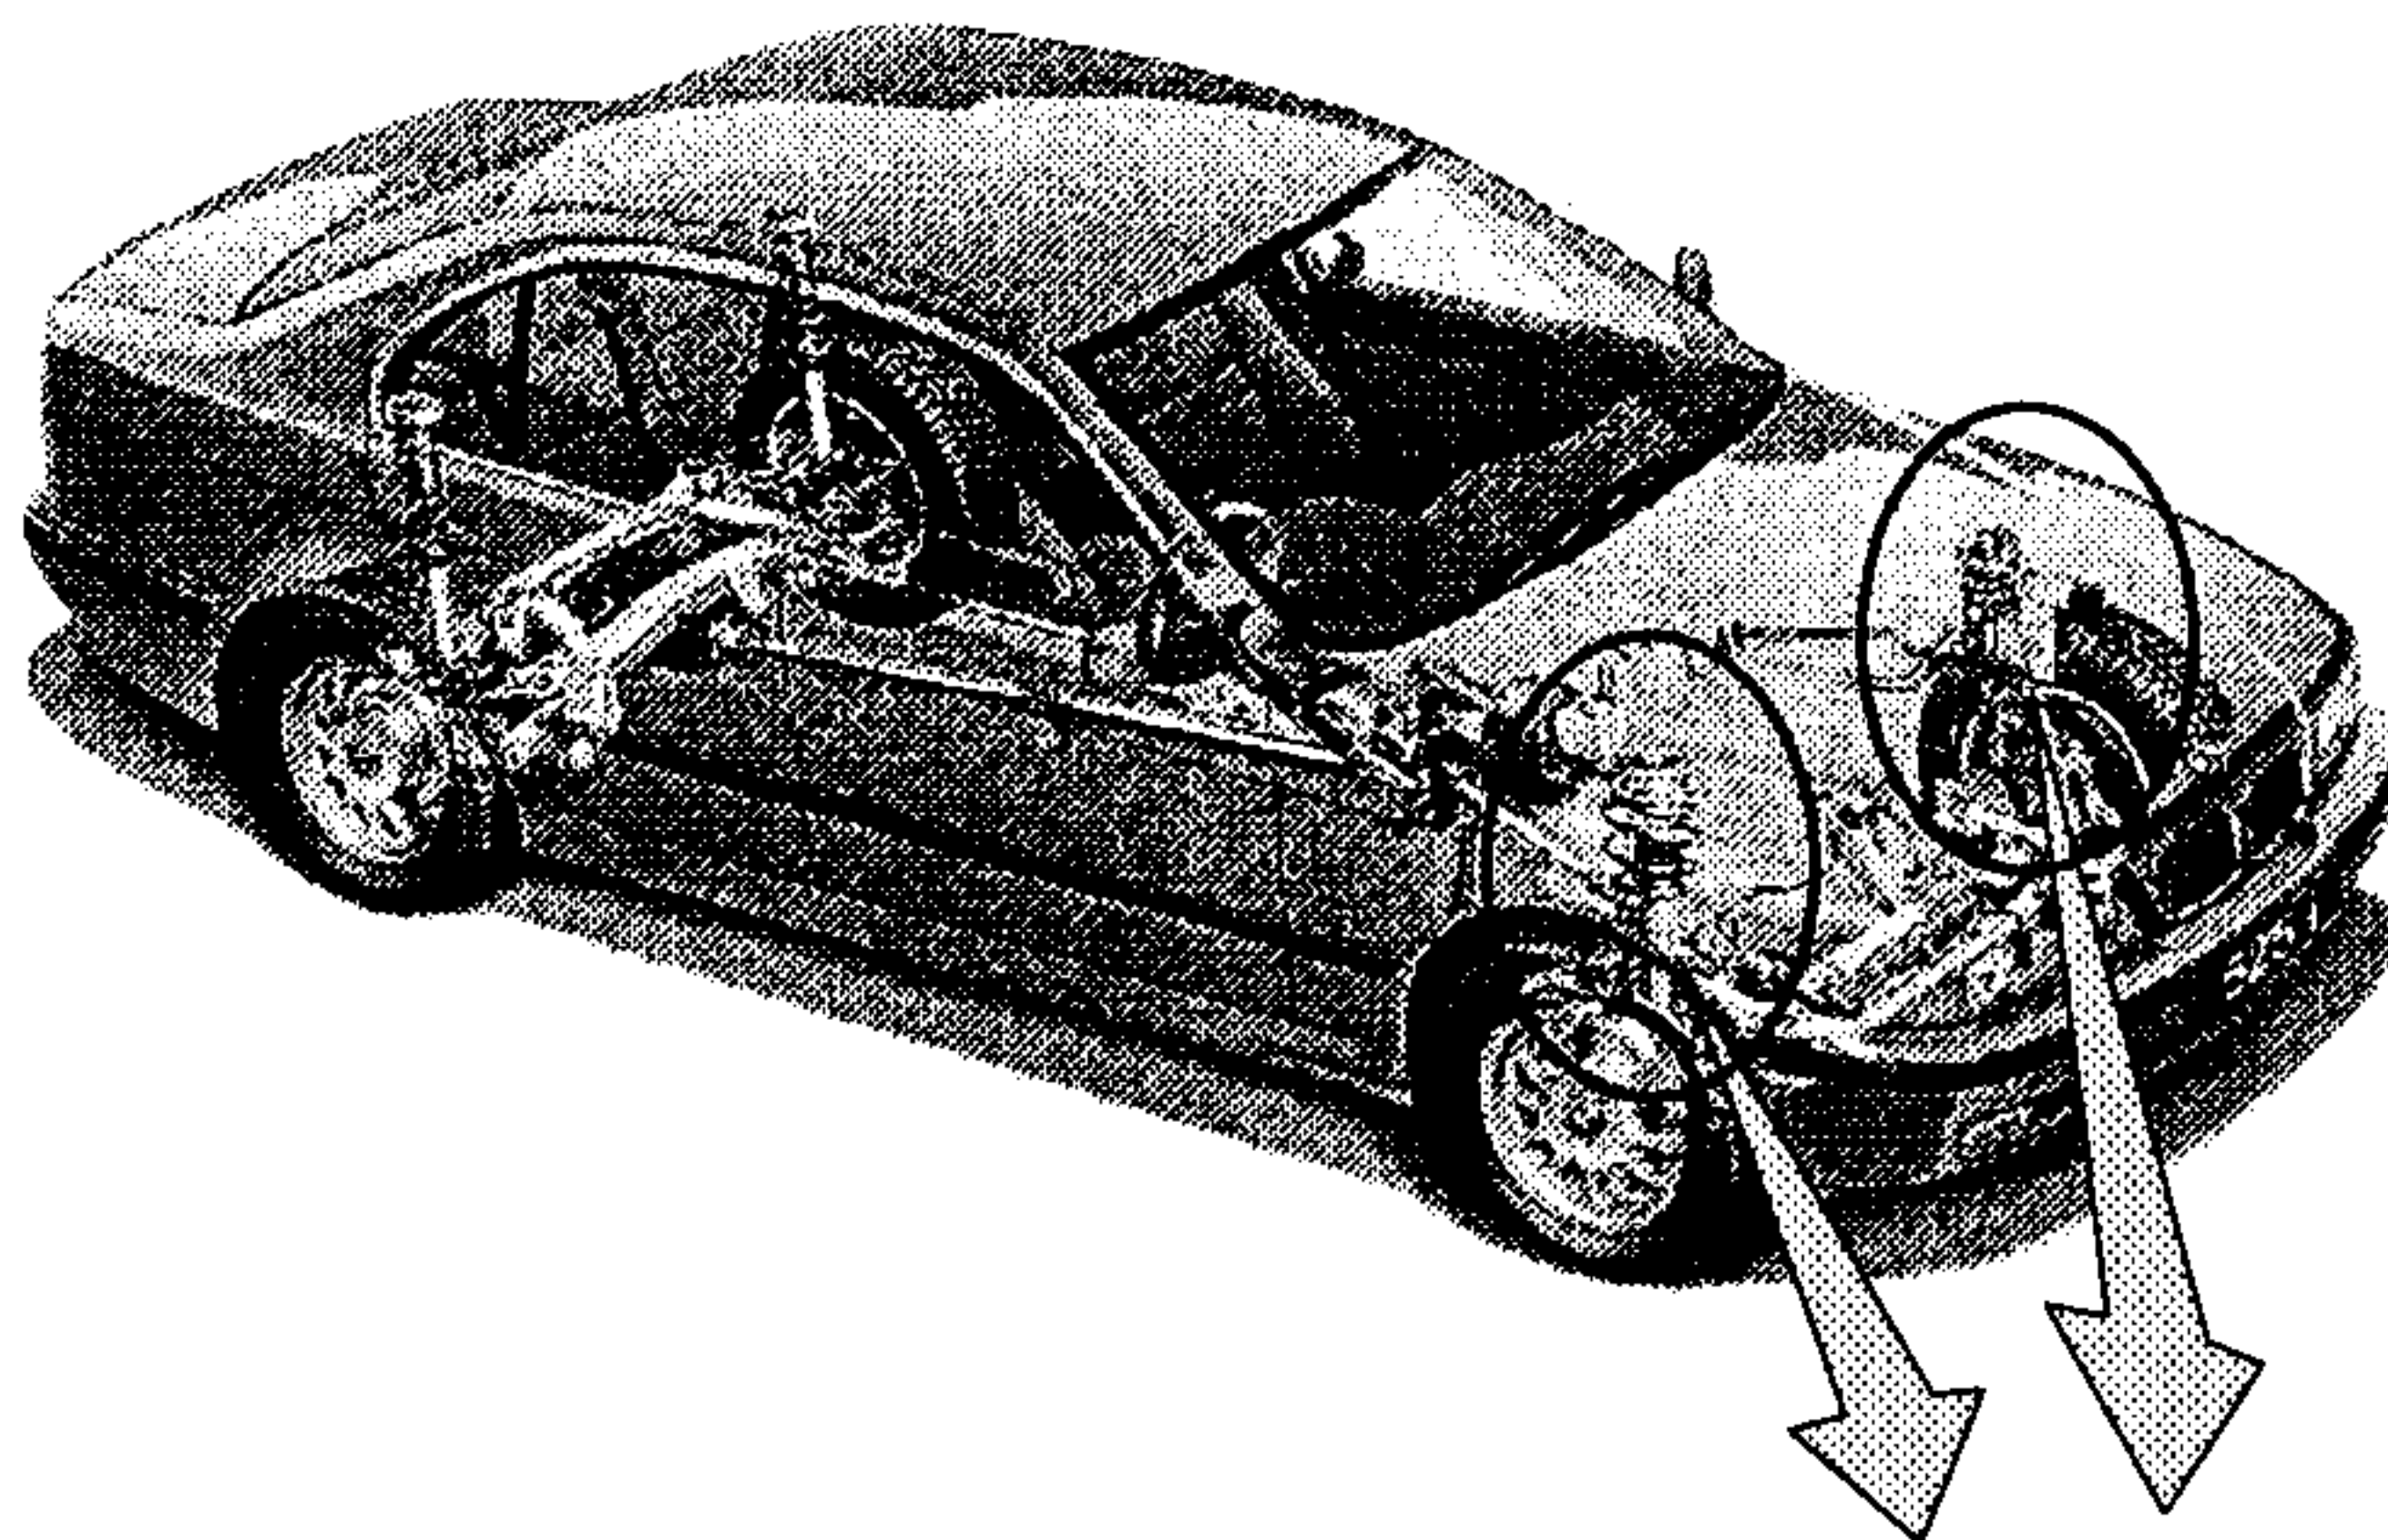

改善措置の内容

- ・全車両、フロントストラットの部品番号を点検し、該当品の場合は当該プレートに固定クリップを取り付ける。

注： ☐ は取り付け部品を示す。

識別：ストラットプレート前部に黄色のペイントを塗布する。

不具合の内容

前車輪のコイルスプリングを保持するストラットプレートの強度が不十分なため、高温多湿の環境下で渋滞走行を繰り返すとうと、当該プレートに亀裂を生じて異音が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該プレートが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。