

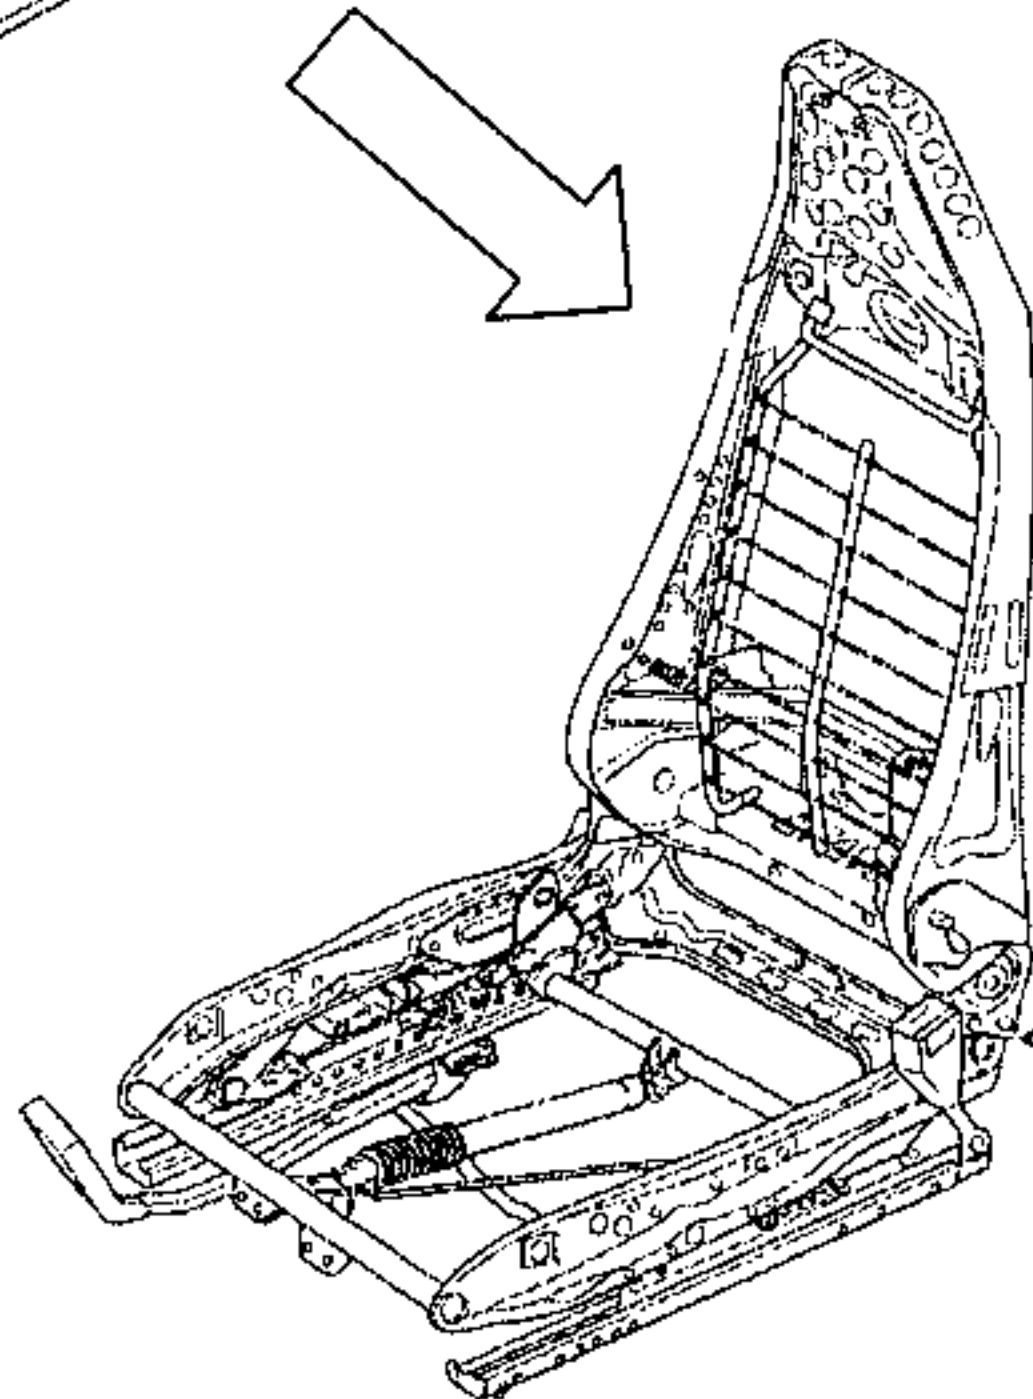


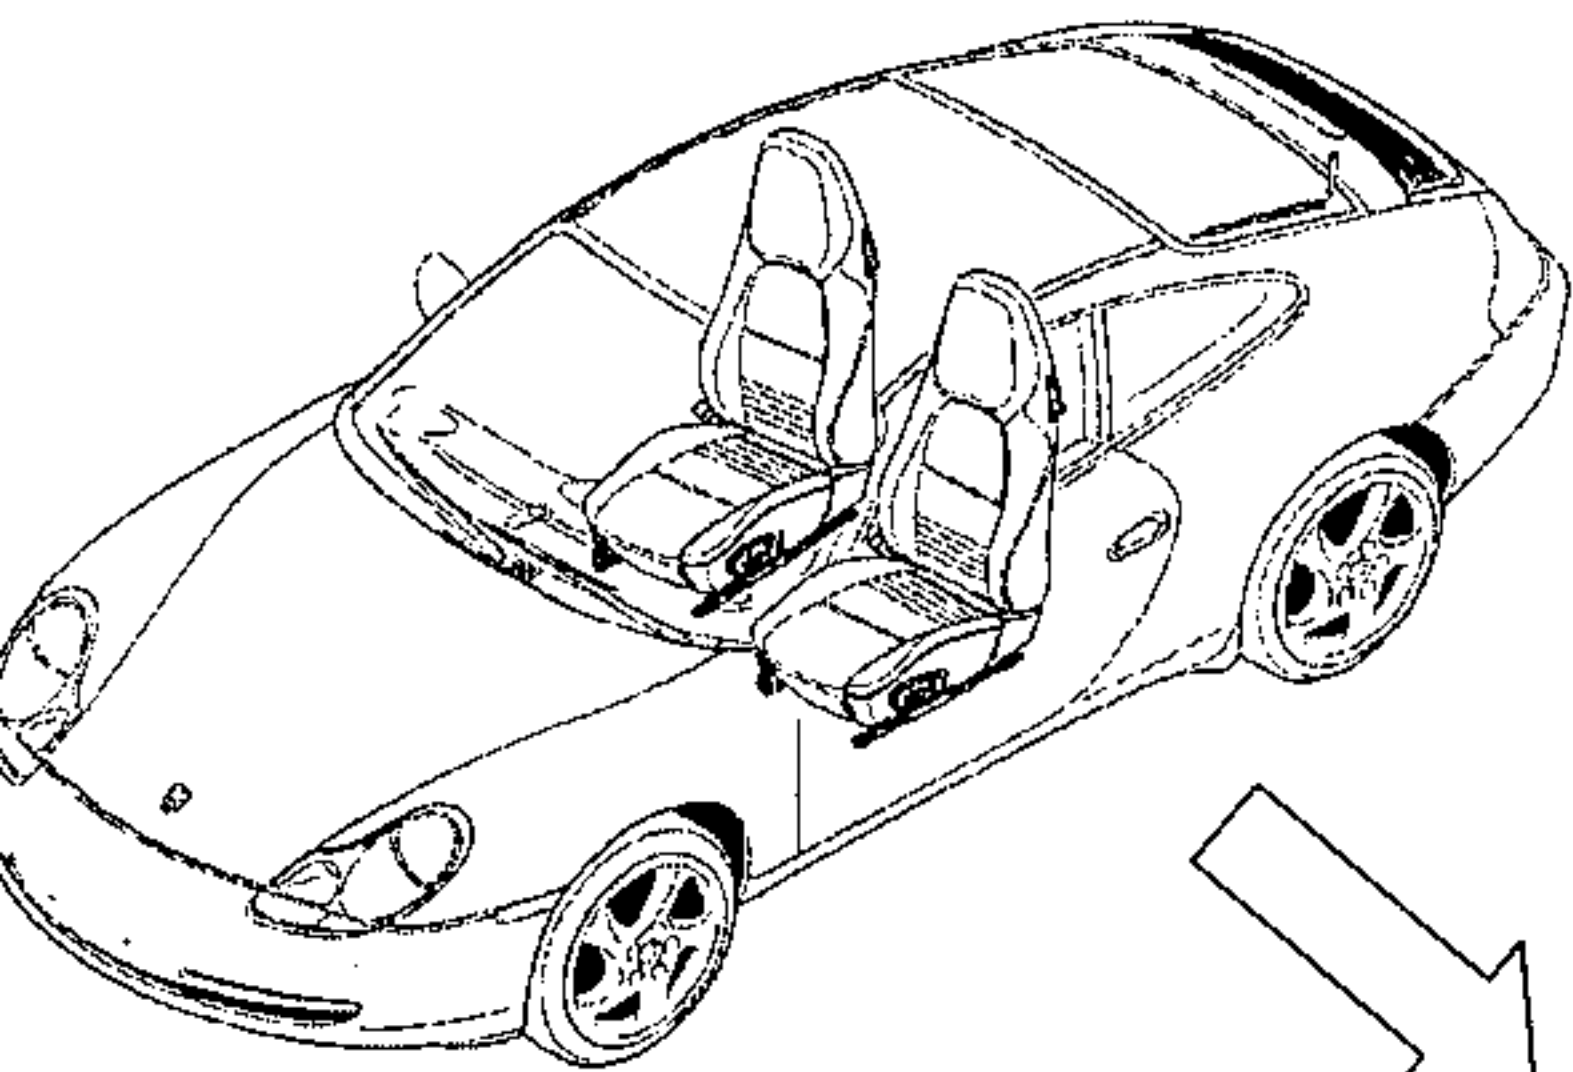

シート背もたれ部のヒンジ

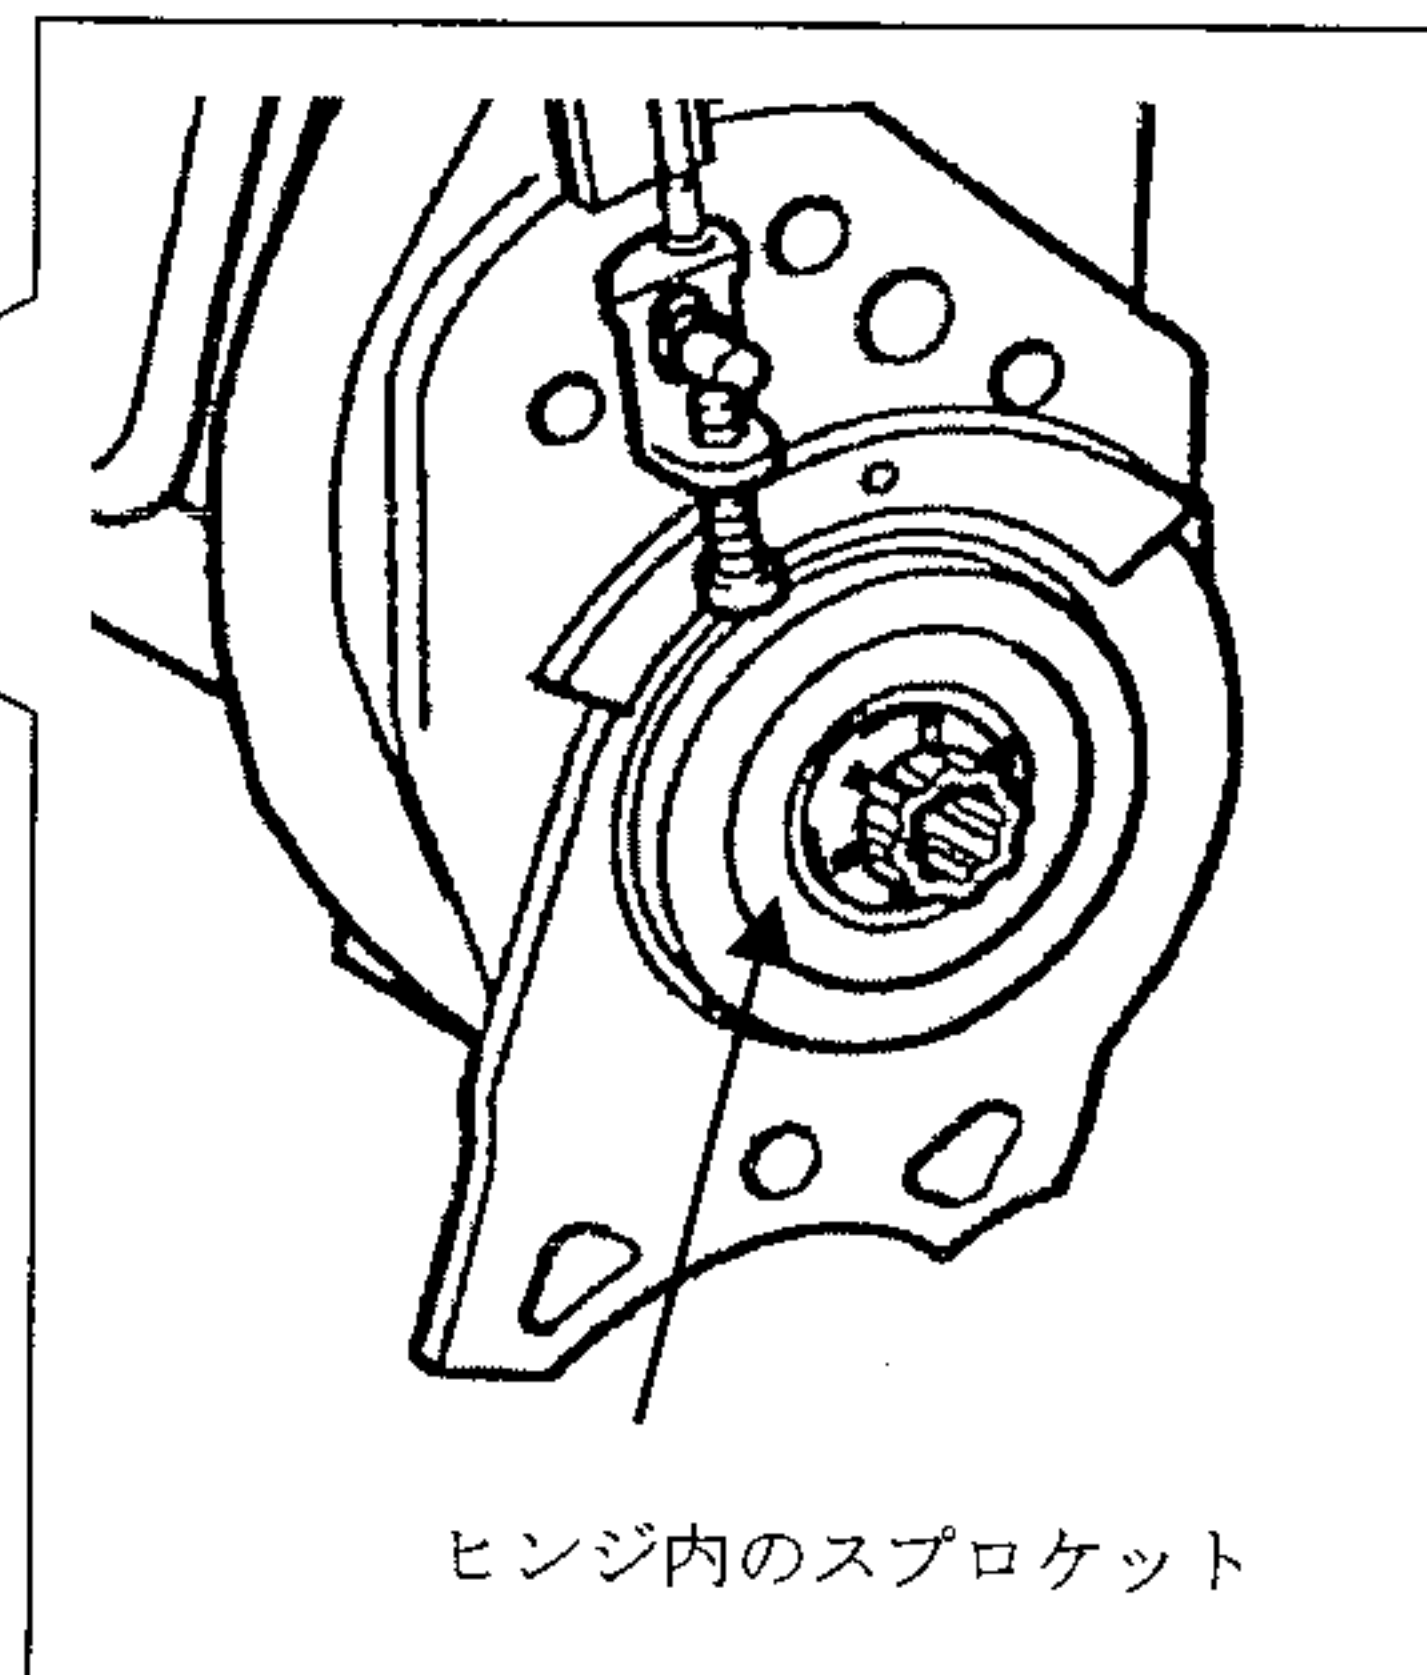

ヒンジ内のスプロケット


不具合発生箇所

運転者席及び助手席のシート背もたれ部の角度を固定するヒンジの内部にあるスプロケットの幅の寸法及び軸方向のがたの公差が大きいため、スプロケットの歯面の噛み合いが不十分なものがある。そのため、当該自動車が後部の衝突による衝撃を受けた場合、当該噛み合いが外れ、当該背もたれ部が乗車人員等から受ける荷重に耐えることができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席及び助手席のシートを良品と交換する。

注： は改善部品を示す。

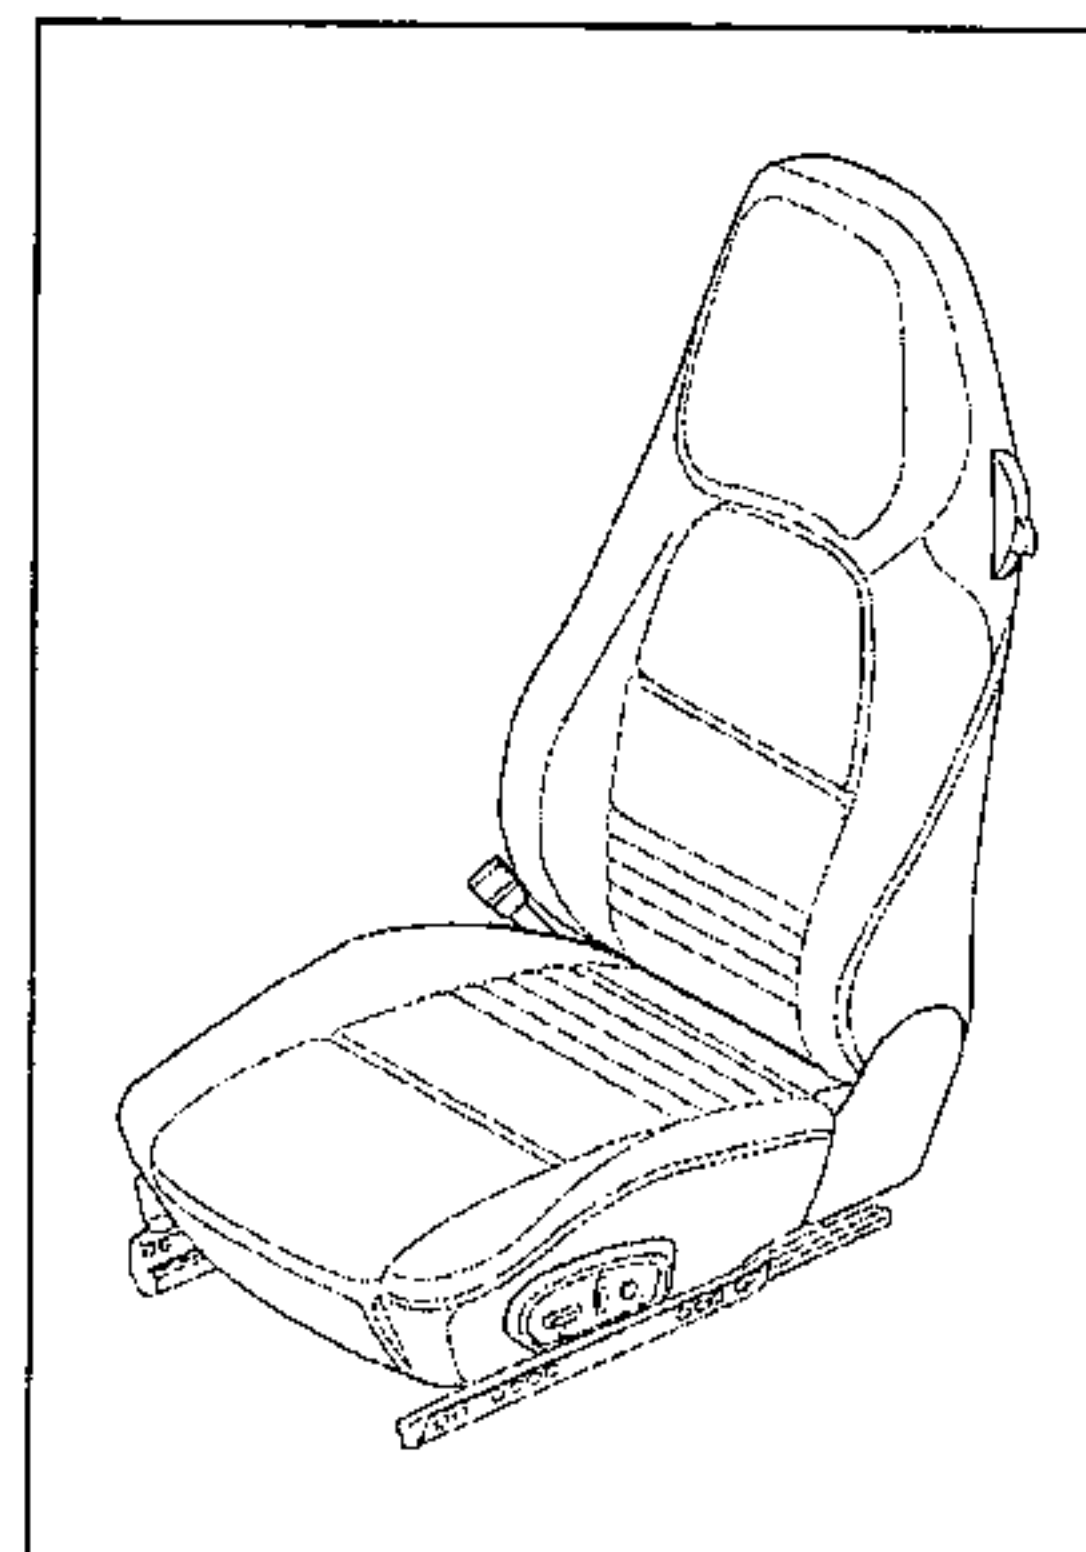

運転席及び助手席シート