

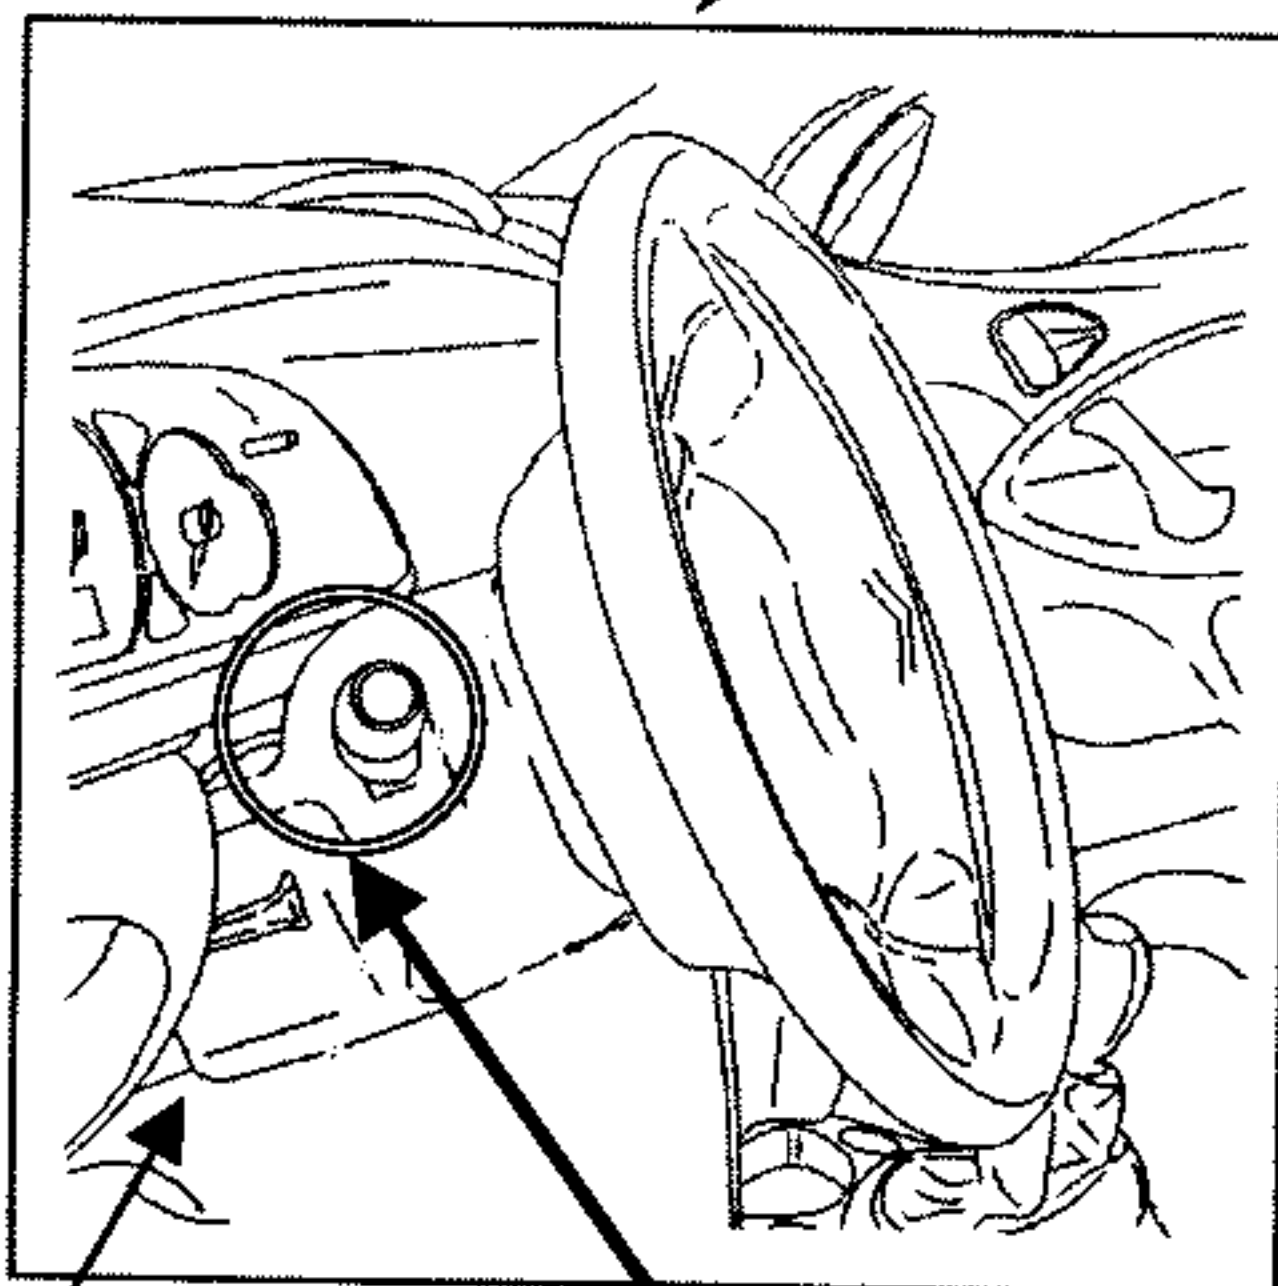
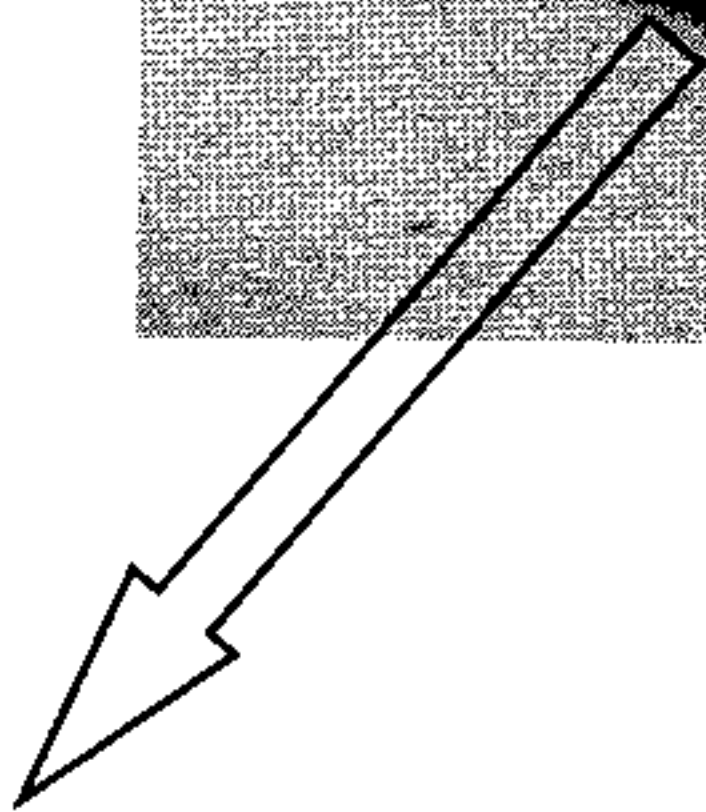
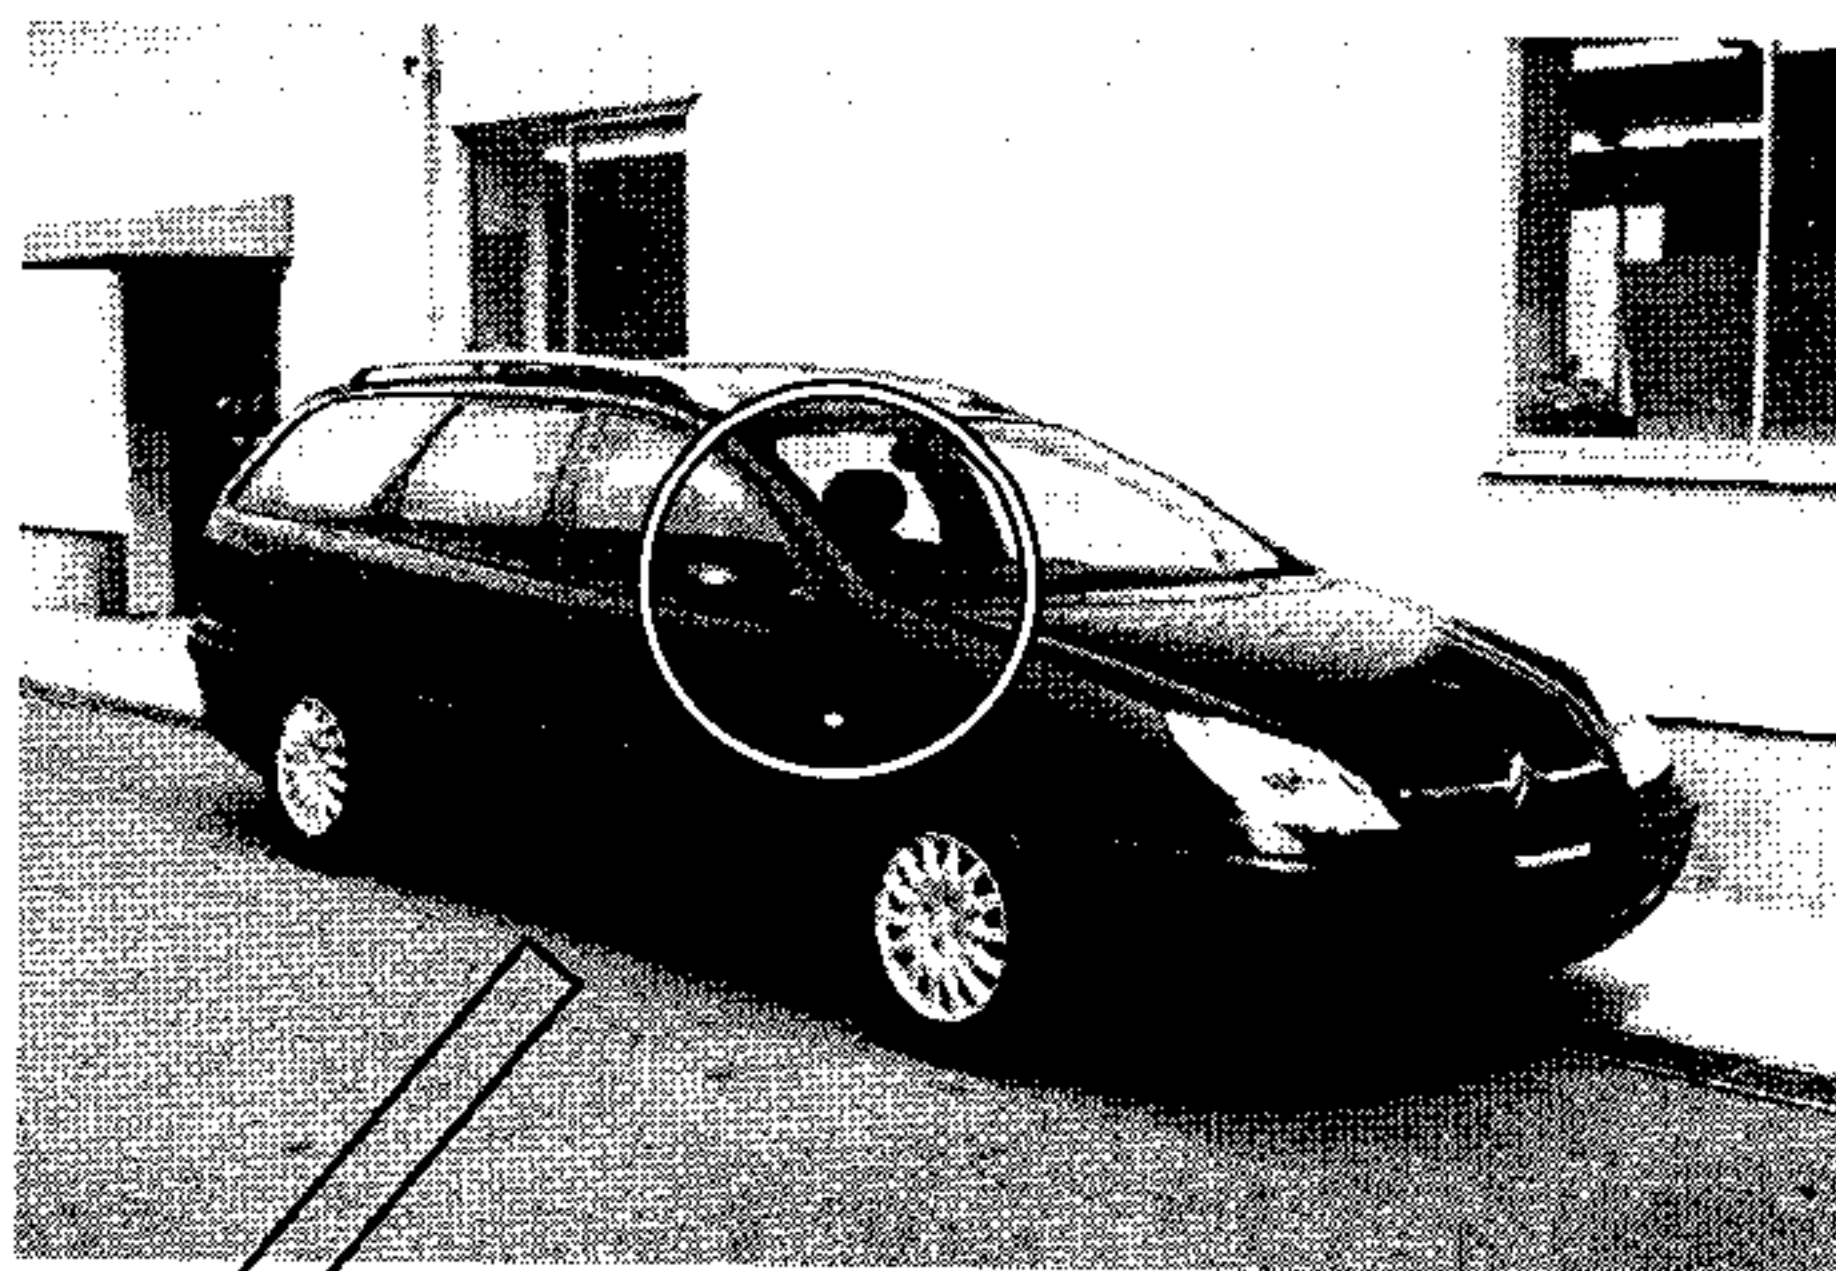


改善箇所説明図

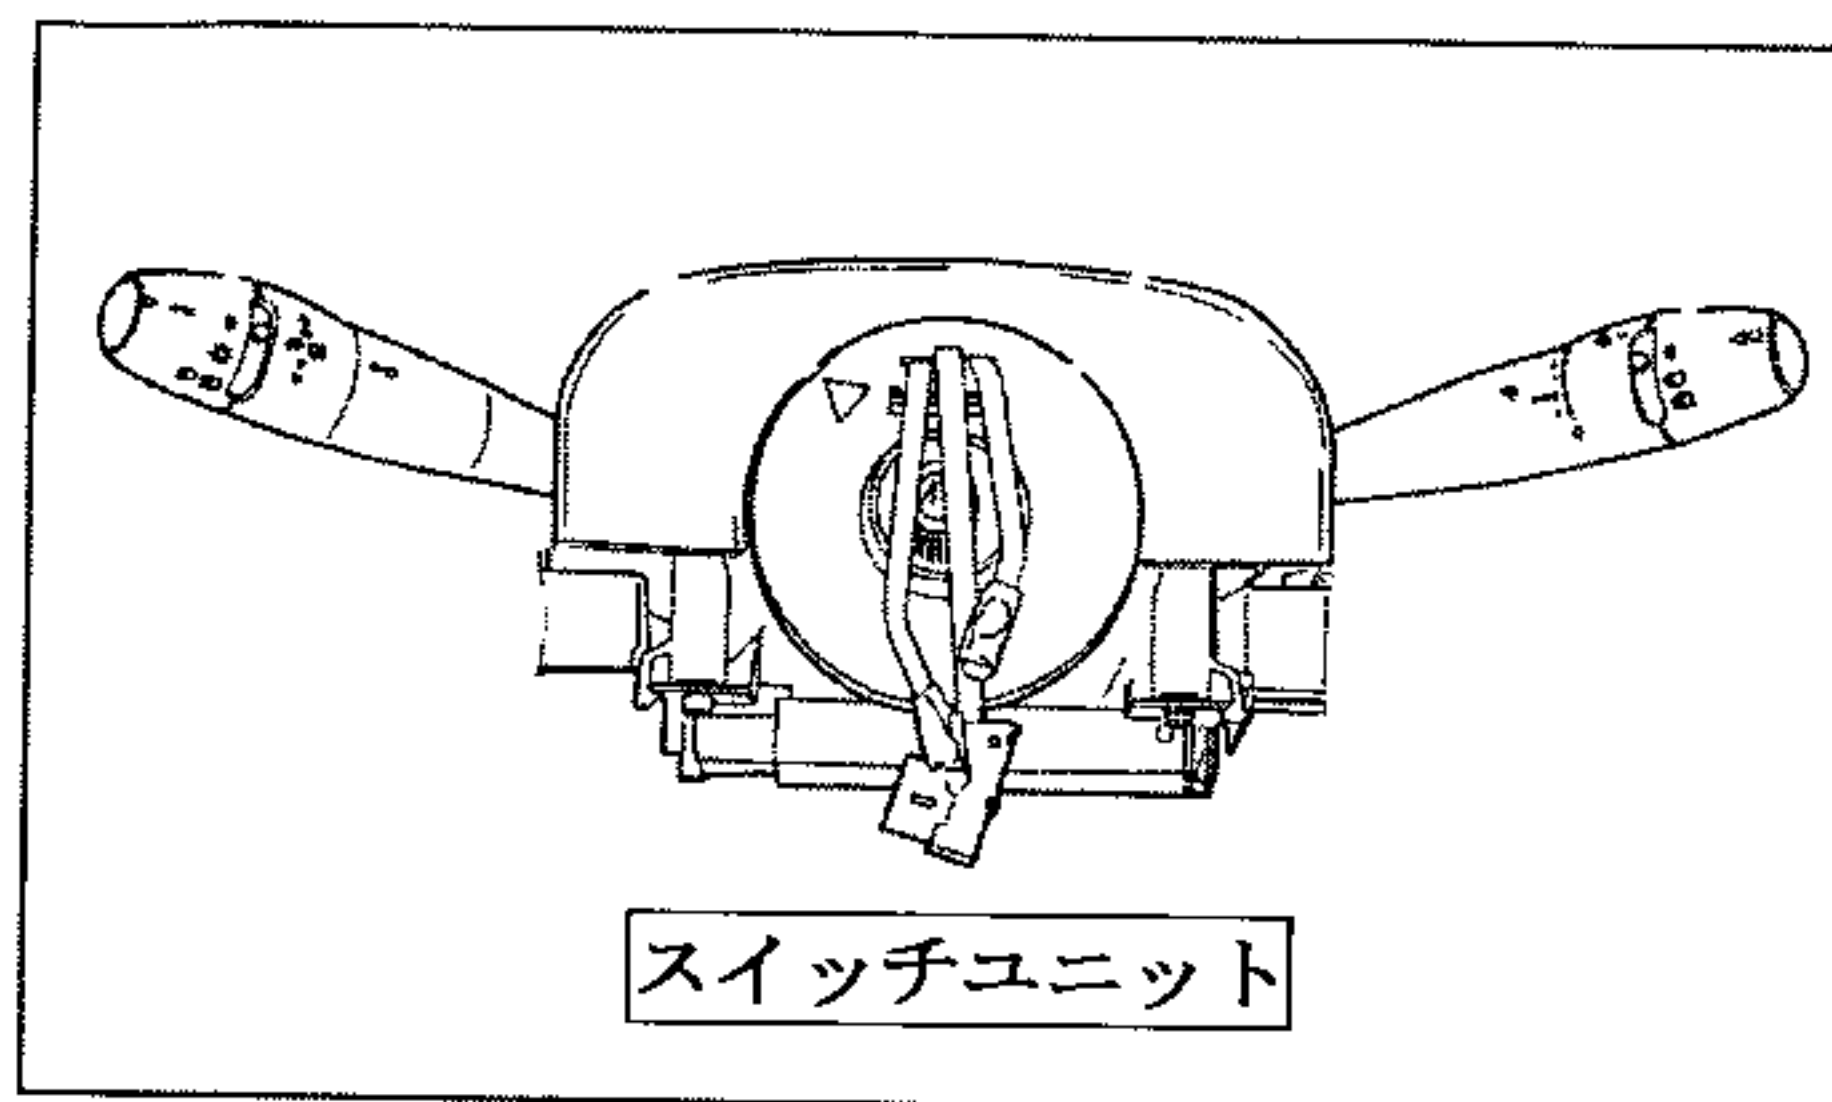

識別マーク位置

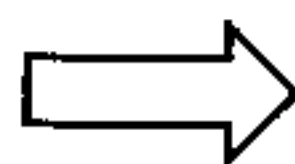

基準不適合発生箇所：方向指示器操作スイッチ

 
方向指示器の操作スイッチ内部にある接点ブレード支持基板の位置が不適切なため、接点部が磨耗し腐食が生じることがある。そのため、当該スイッチを操作したとき腐食による接点の接触不良により方向指示器が作動しないおそれがある。

<改善方法>

全車両、スイッチユニットを対策品と交換する。

<識別>

ステアリングコラムアンダーカバー裏側に
白ペイントにてマークする。

注  は交換部品を示す。