


改善箇所説明図 ②

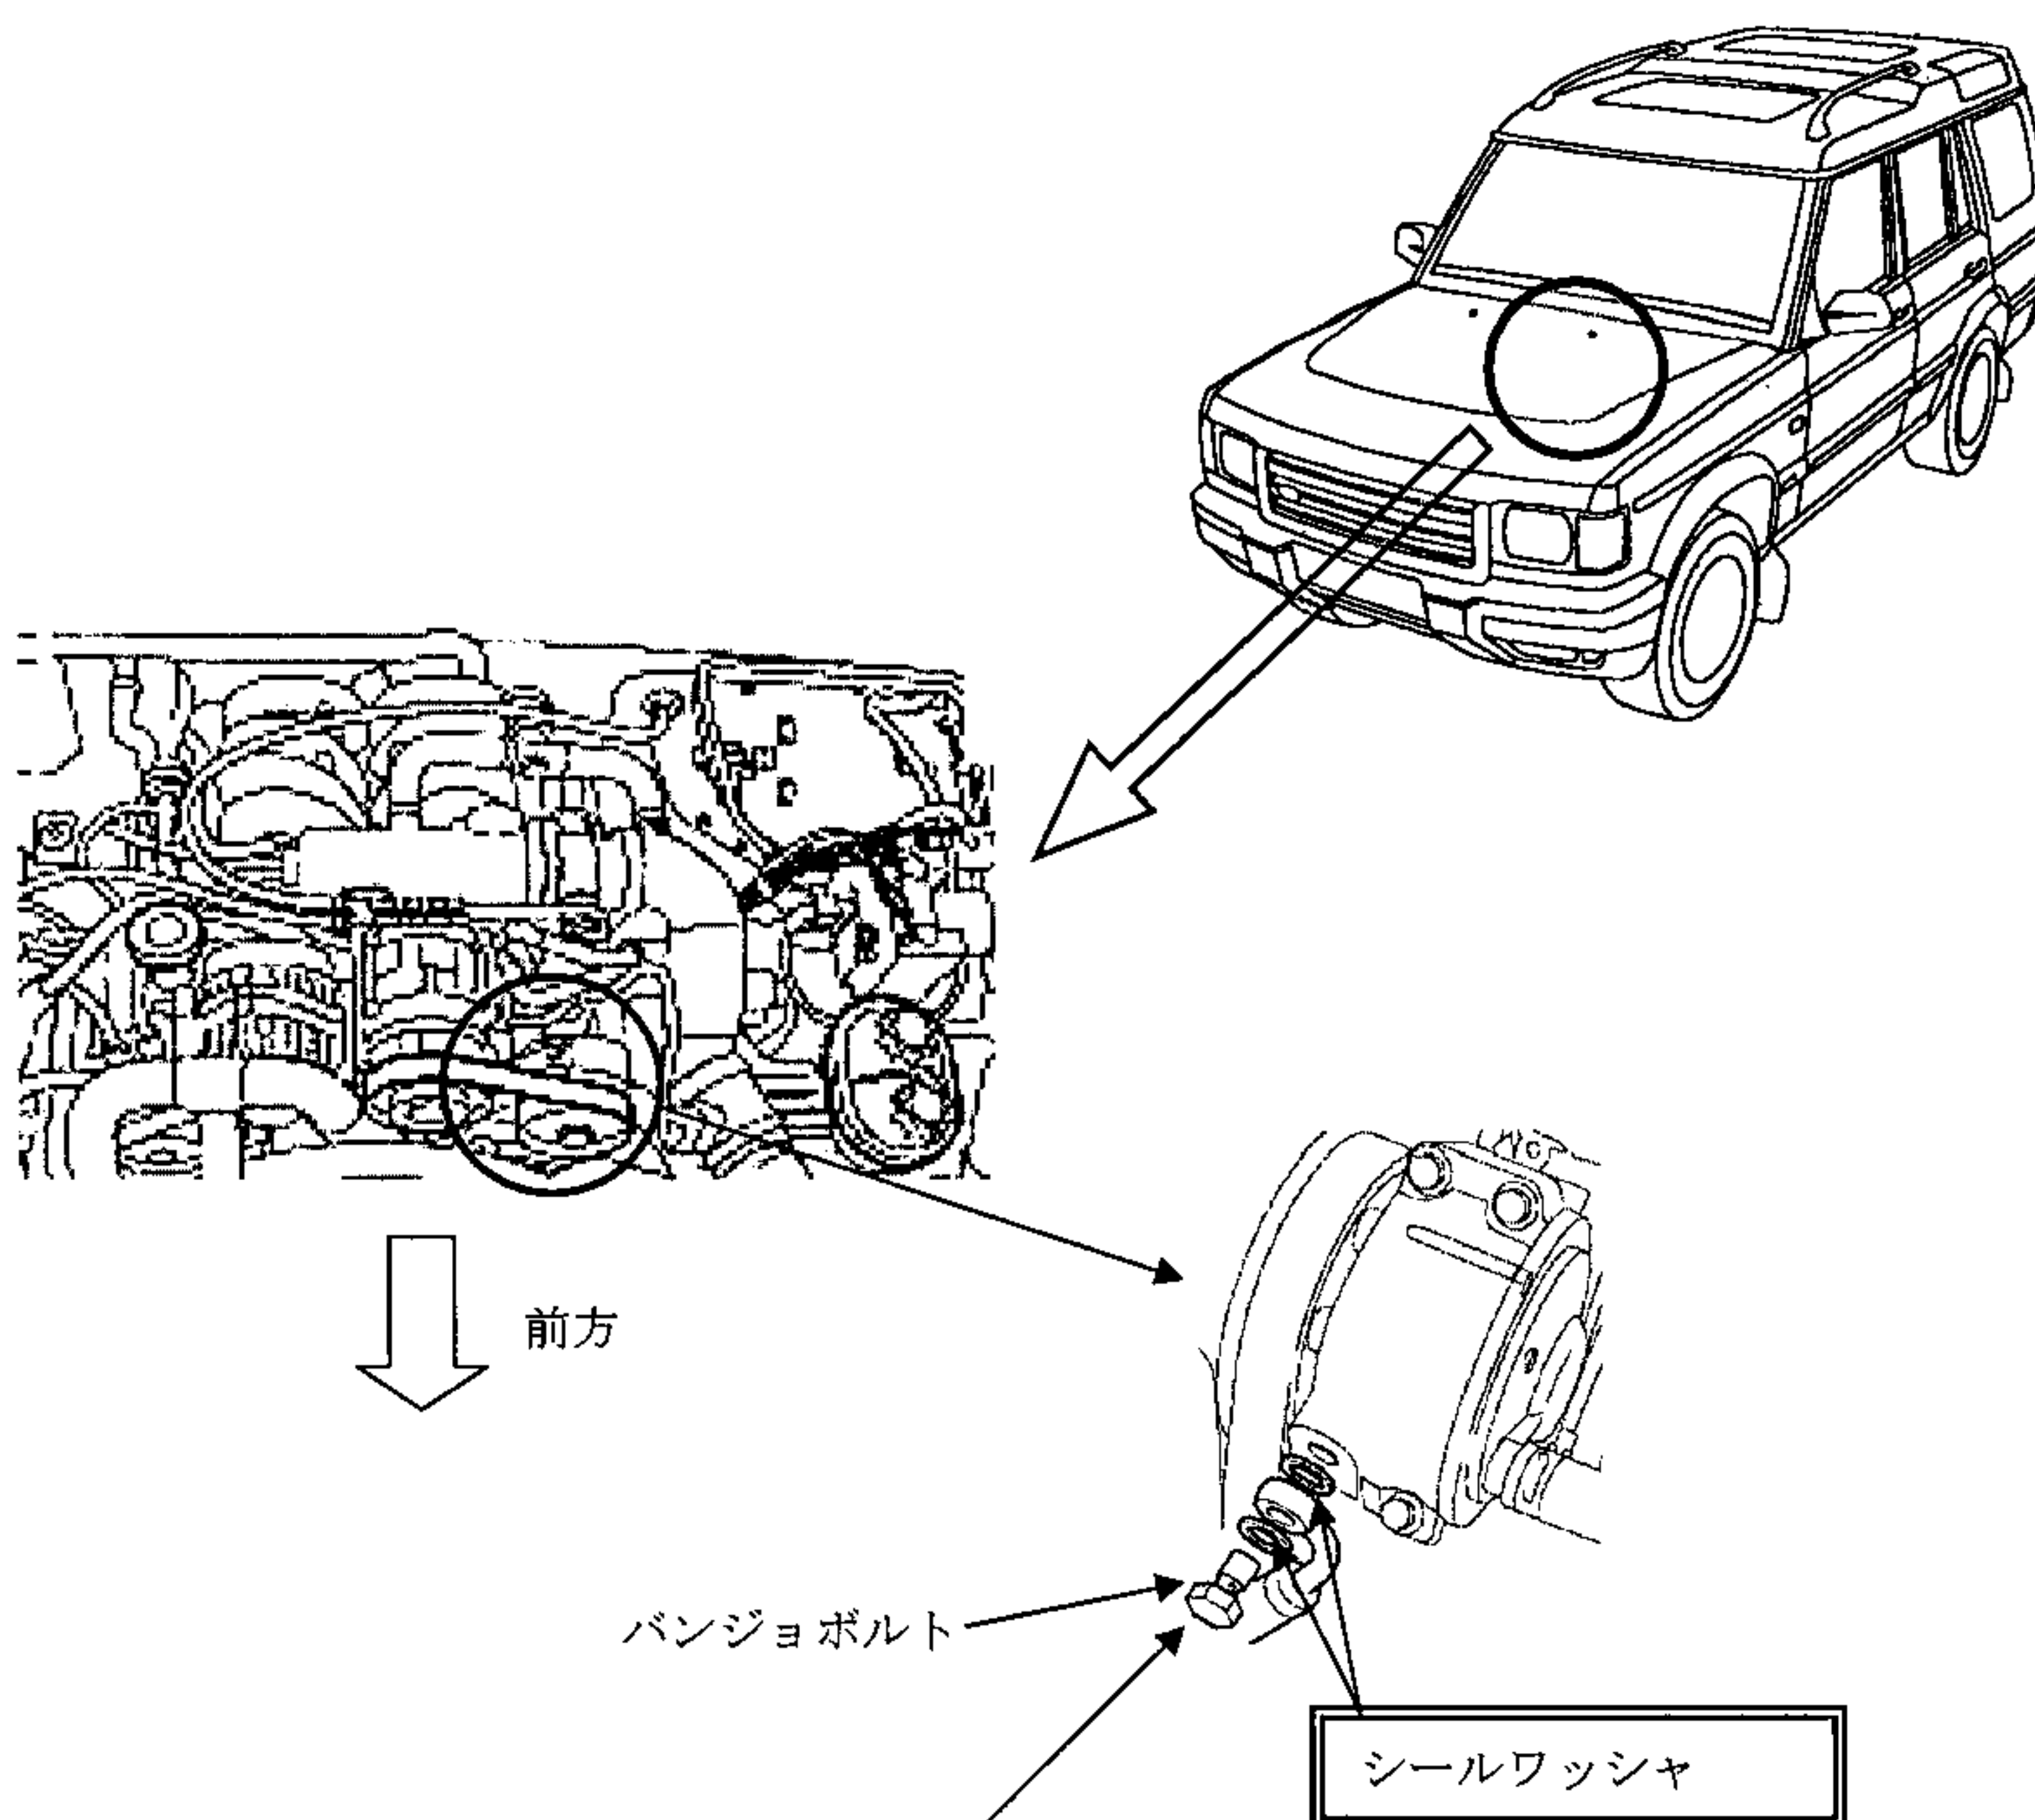

基準不適合発生箇所

緩衝装置のアンチロールシステムにおいて、油圧ポンプに高圧油圧配管を取付けるためのバンジョーボルトの締め付けトルクが不十分なため、走行中の振動等により当該バンジョーボルトが緩むものがある。そのため、作動油が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、バンジョーボルトの緩みを点検し、緩みがあるものは、シールワッシャを新品に交換し、当該バンジョーボルトを規定トルクで締め付ける。

注： 内は交換部品を示す。

識別：バンジョーボルトに黄色いペイントを塗布する。