



改善箇所説明図

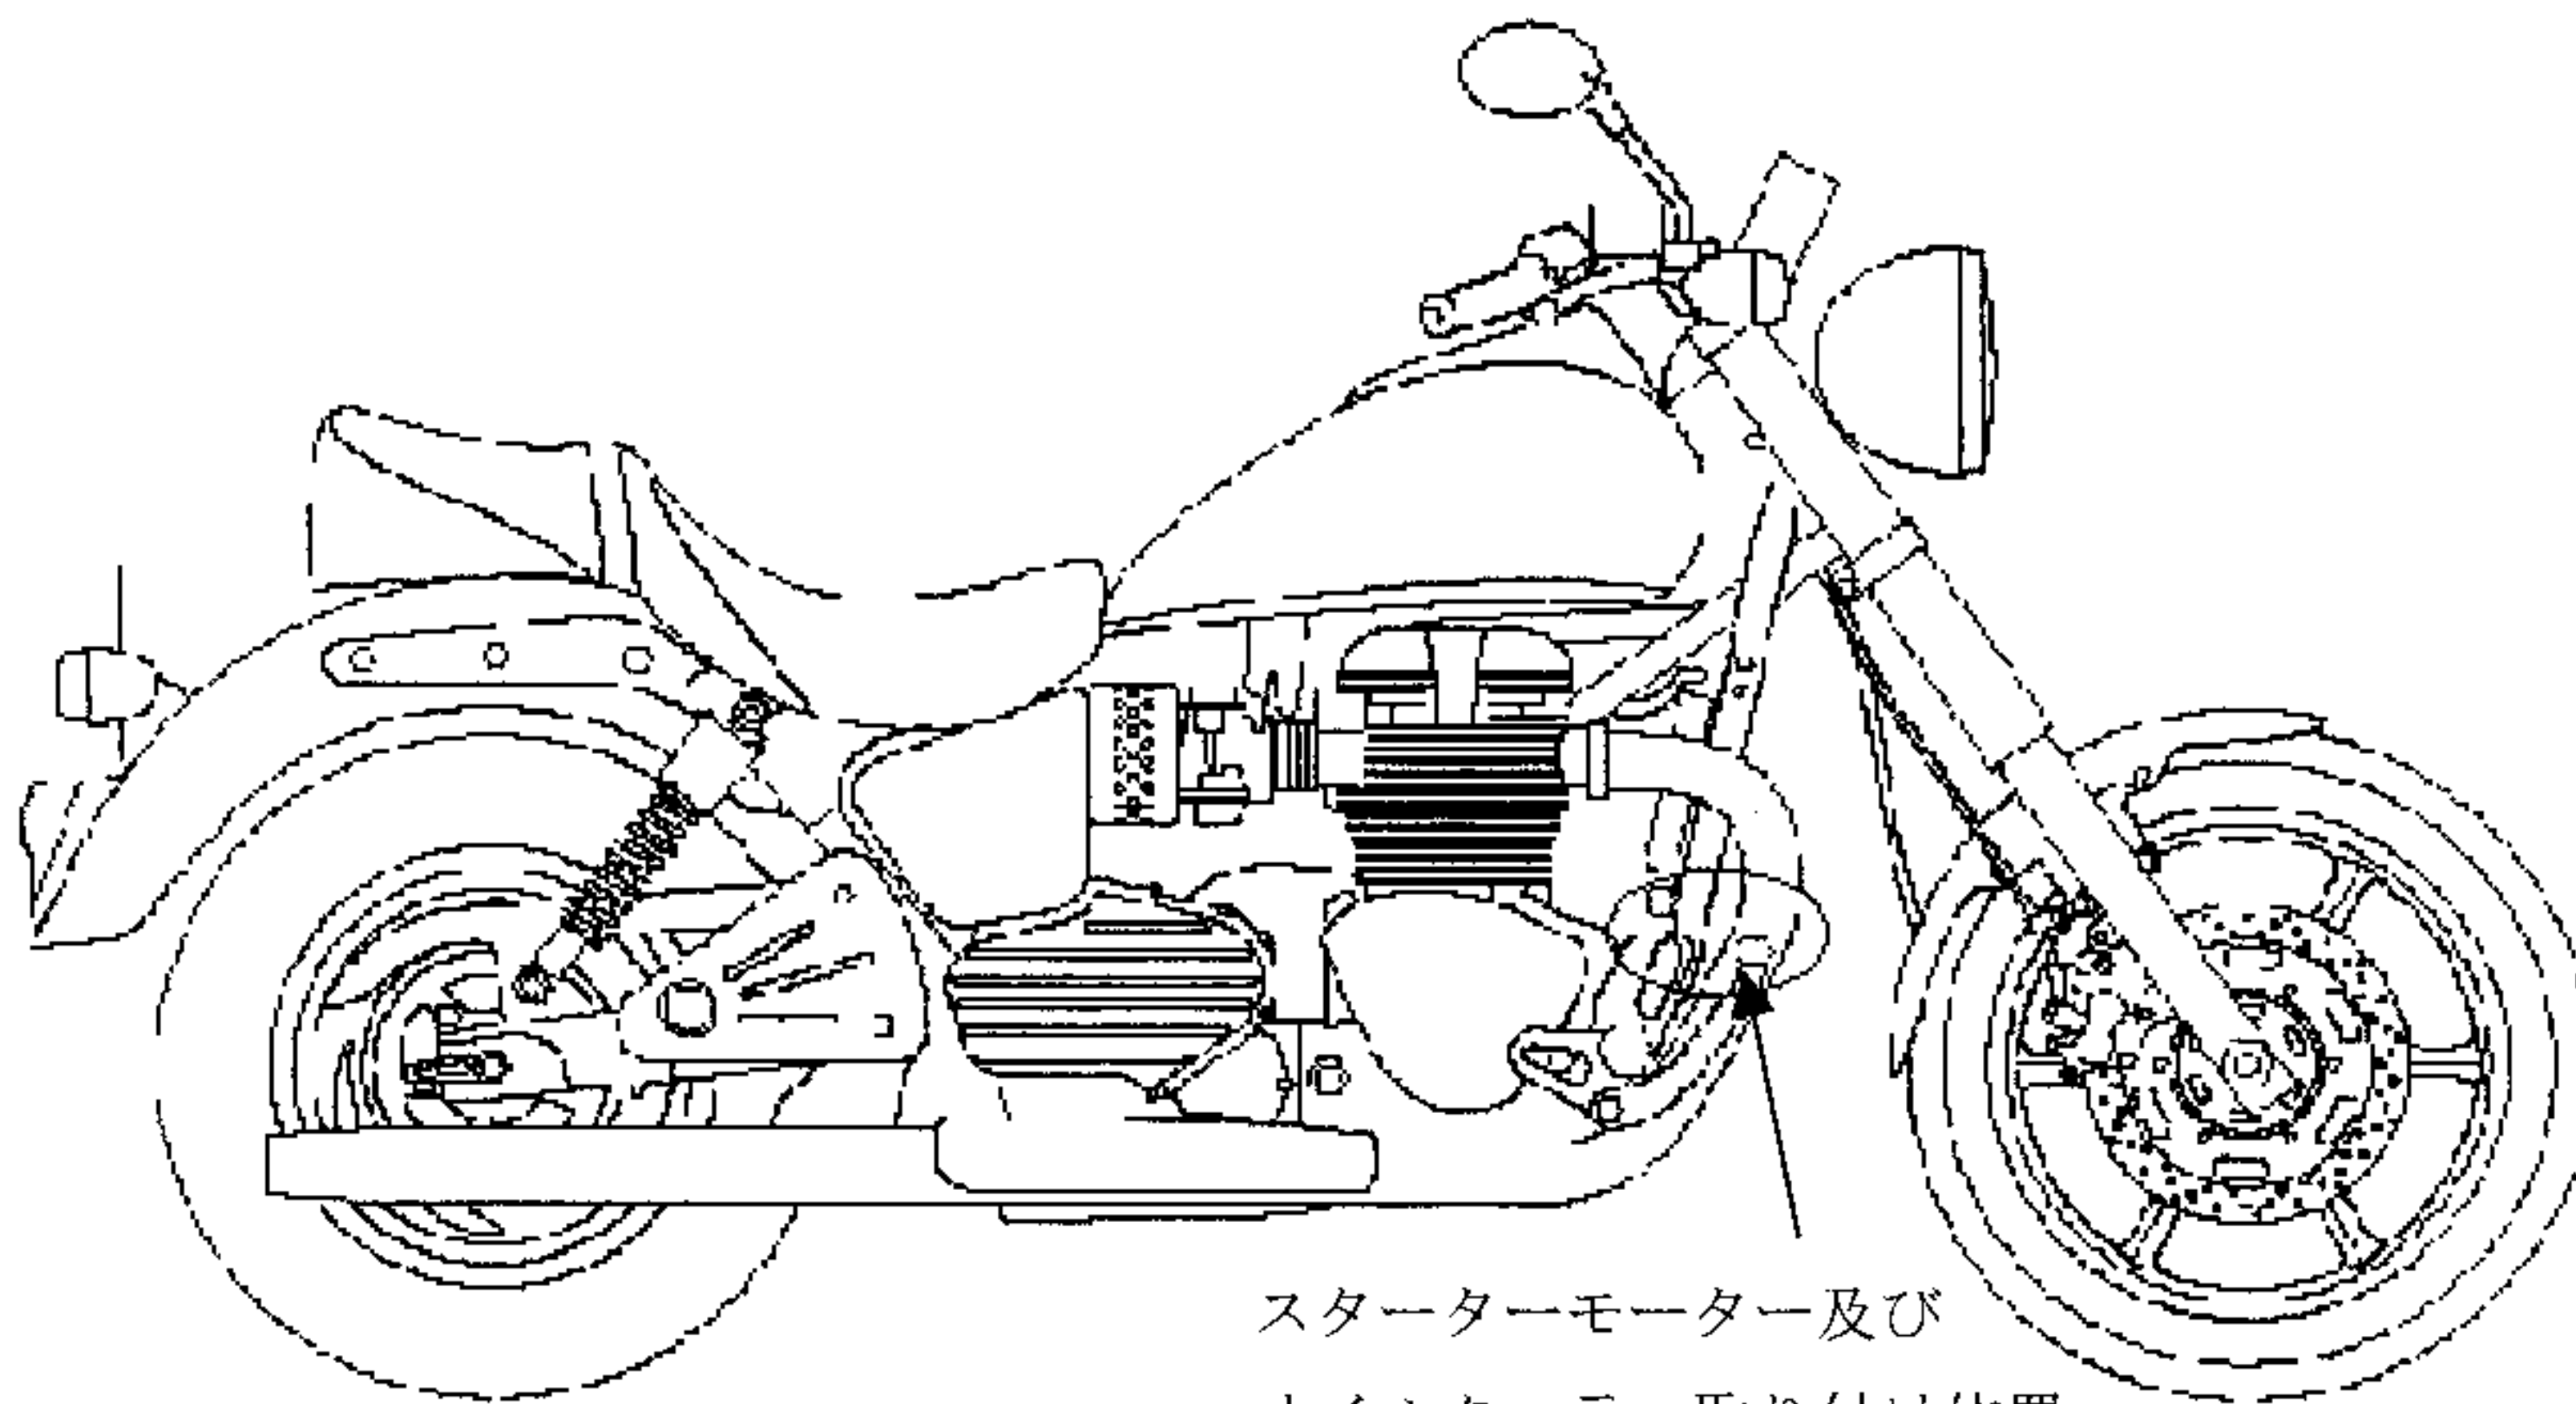


スターターモーター及び
オイルクーラー取り付け位置

基準不適合箇所

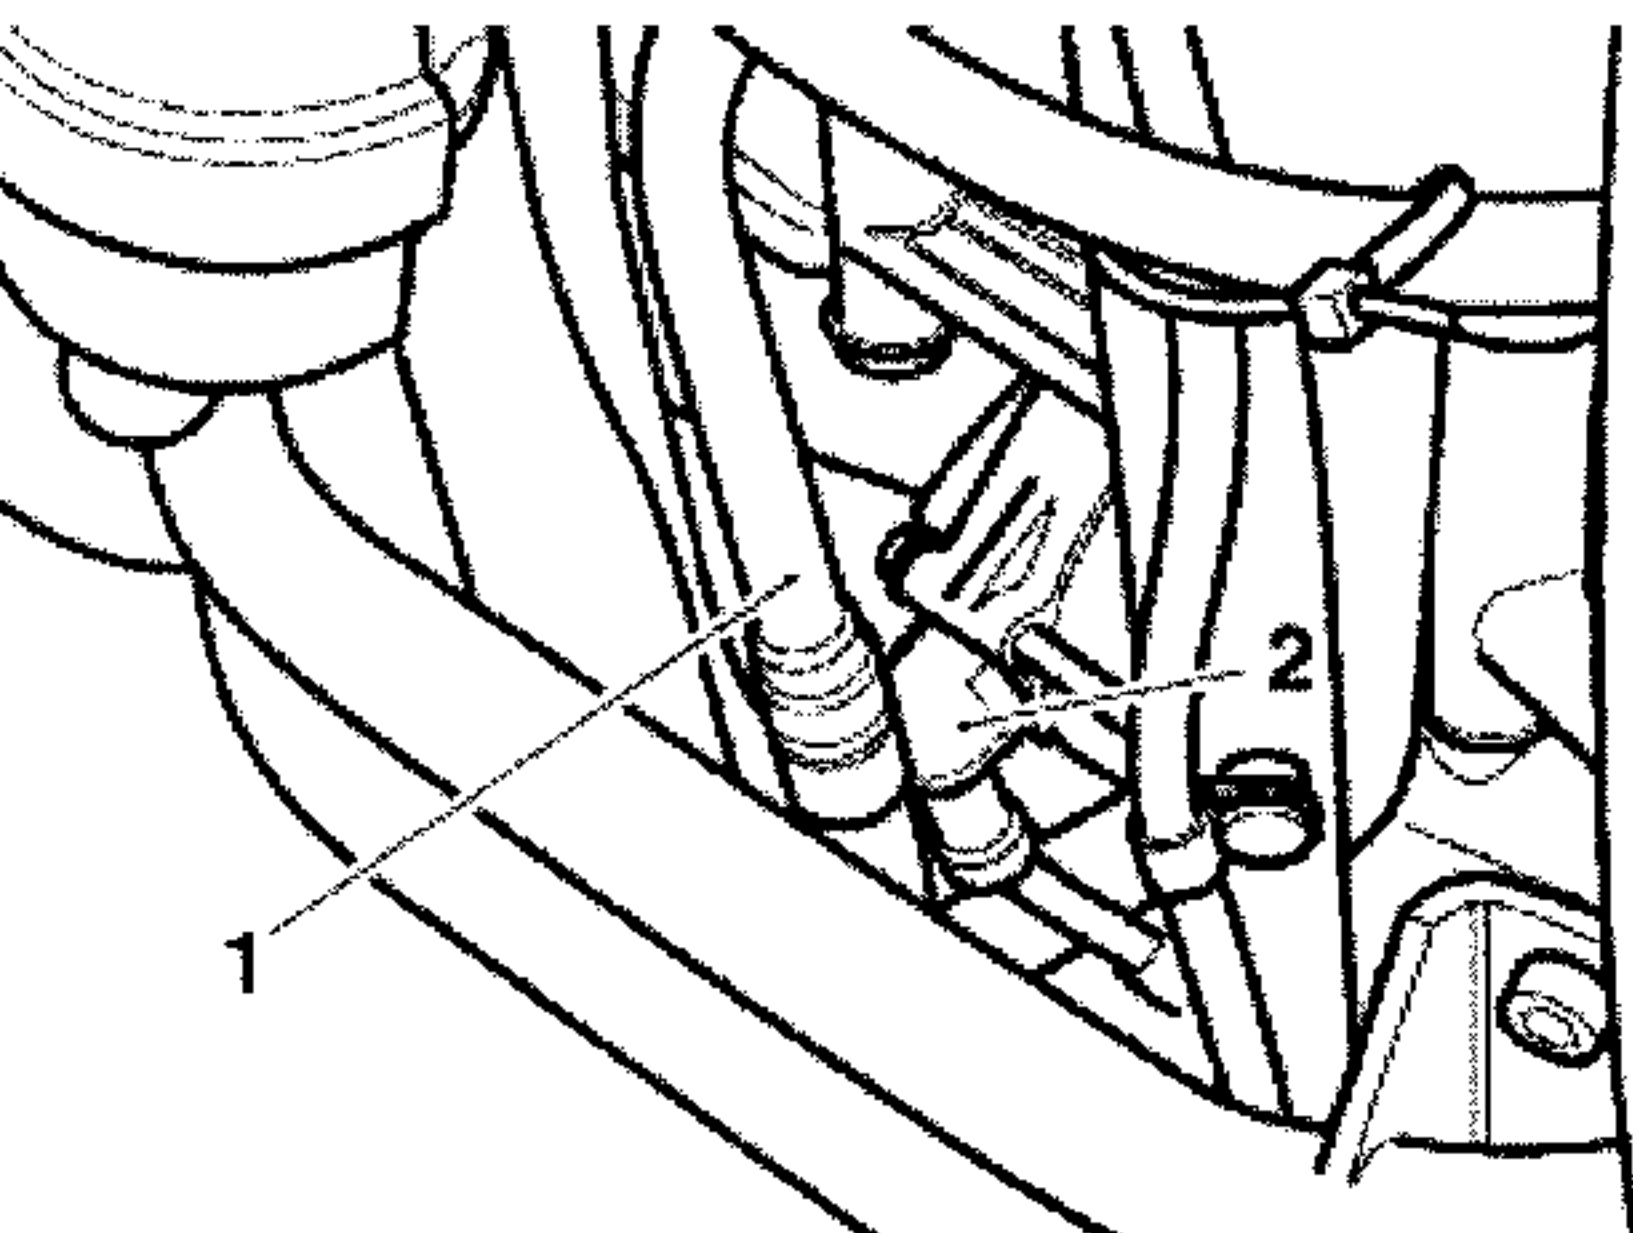

- 1 オイルクーラーの配管
- 2 スターターモーターの配線

改善後（間隔を 10mm あける）

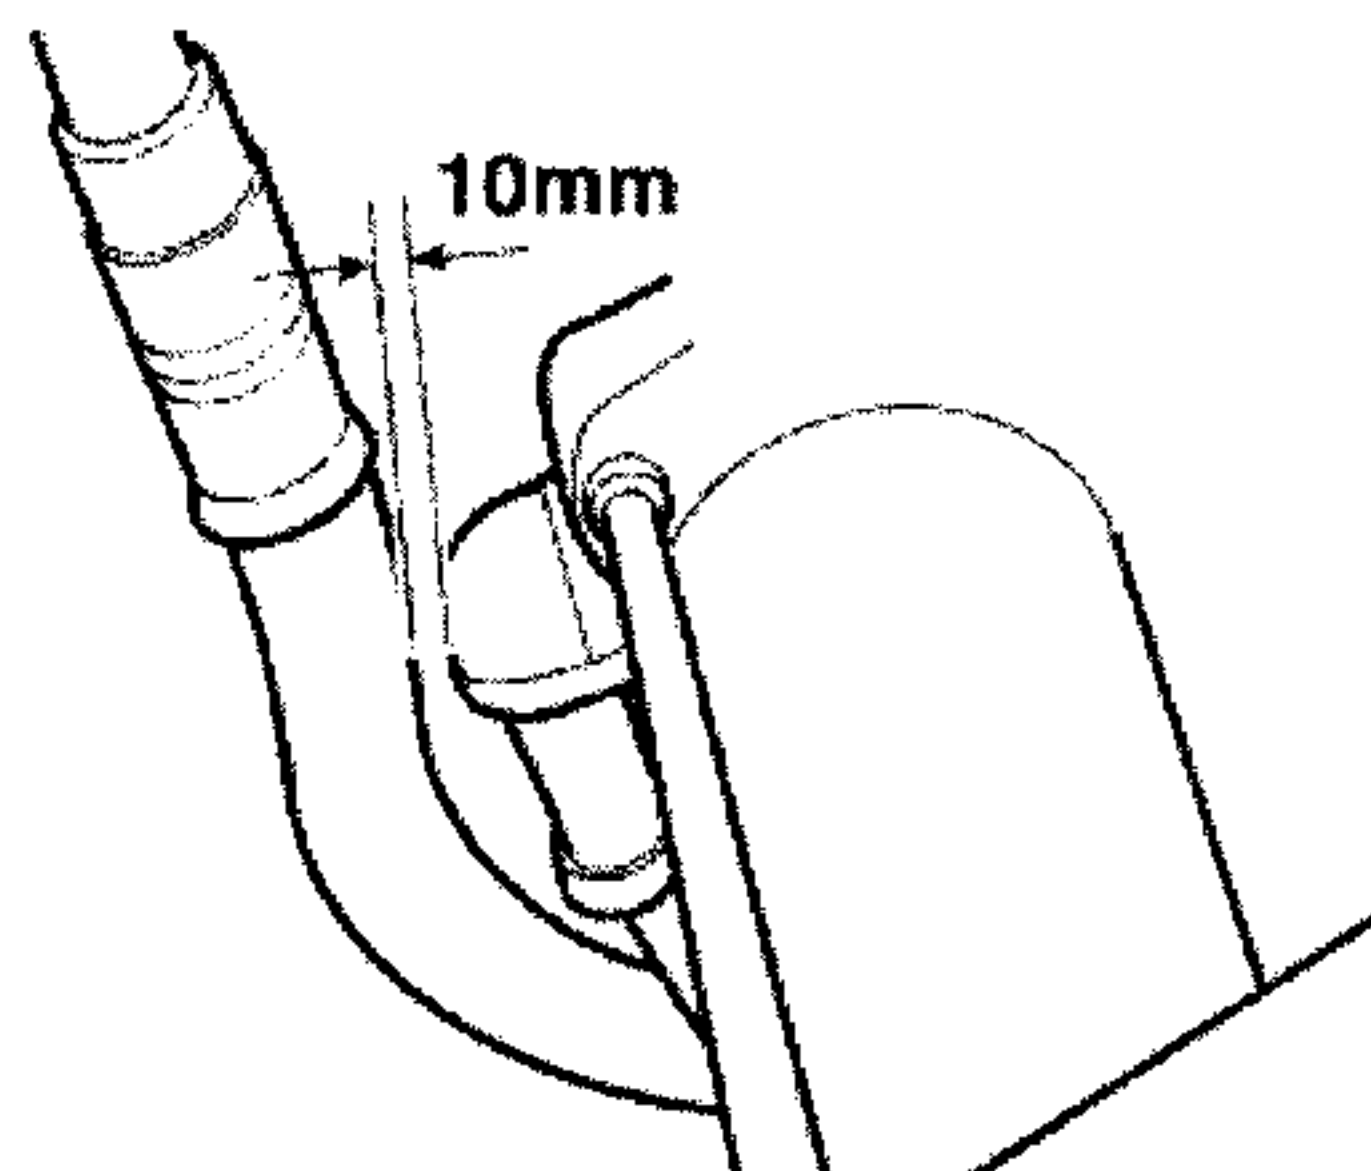

●基準不適合発生箇所

オイルクーラーの配管の固定位置が不適切なため、スターターモーターの配線と当該配管が干渉しているものがある。そのため、走行中の振動等により当該配線が損傷して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

●改善内容

全車両、スターターモーターの配線とオイルクーラーの配管の間隔を点検し、間隔が不十分なものは当該配管を適切な固定位置に変更する。また、当該配線が損傷しているものは新品と交換する。