


改善箇所説明図

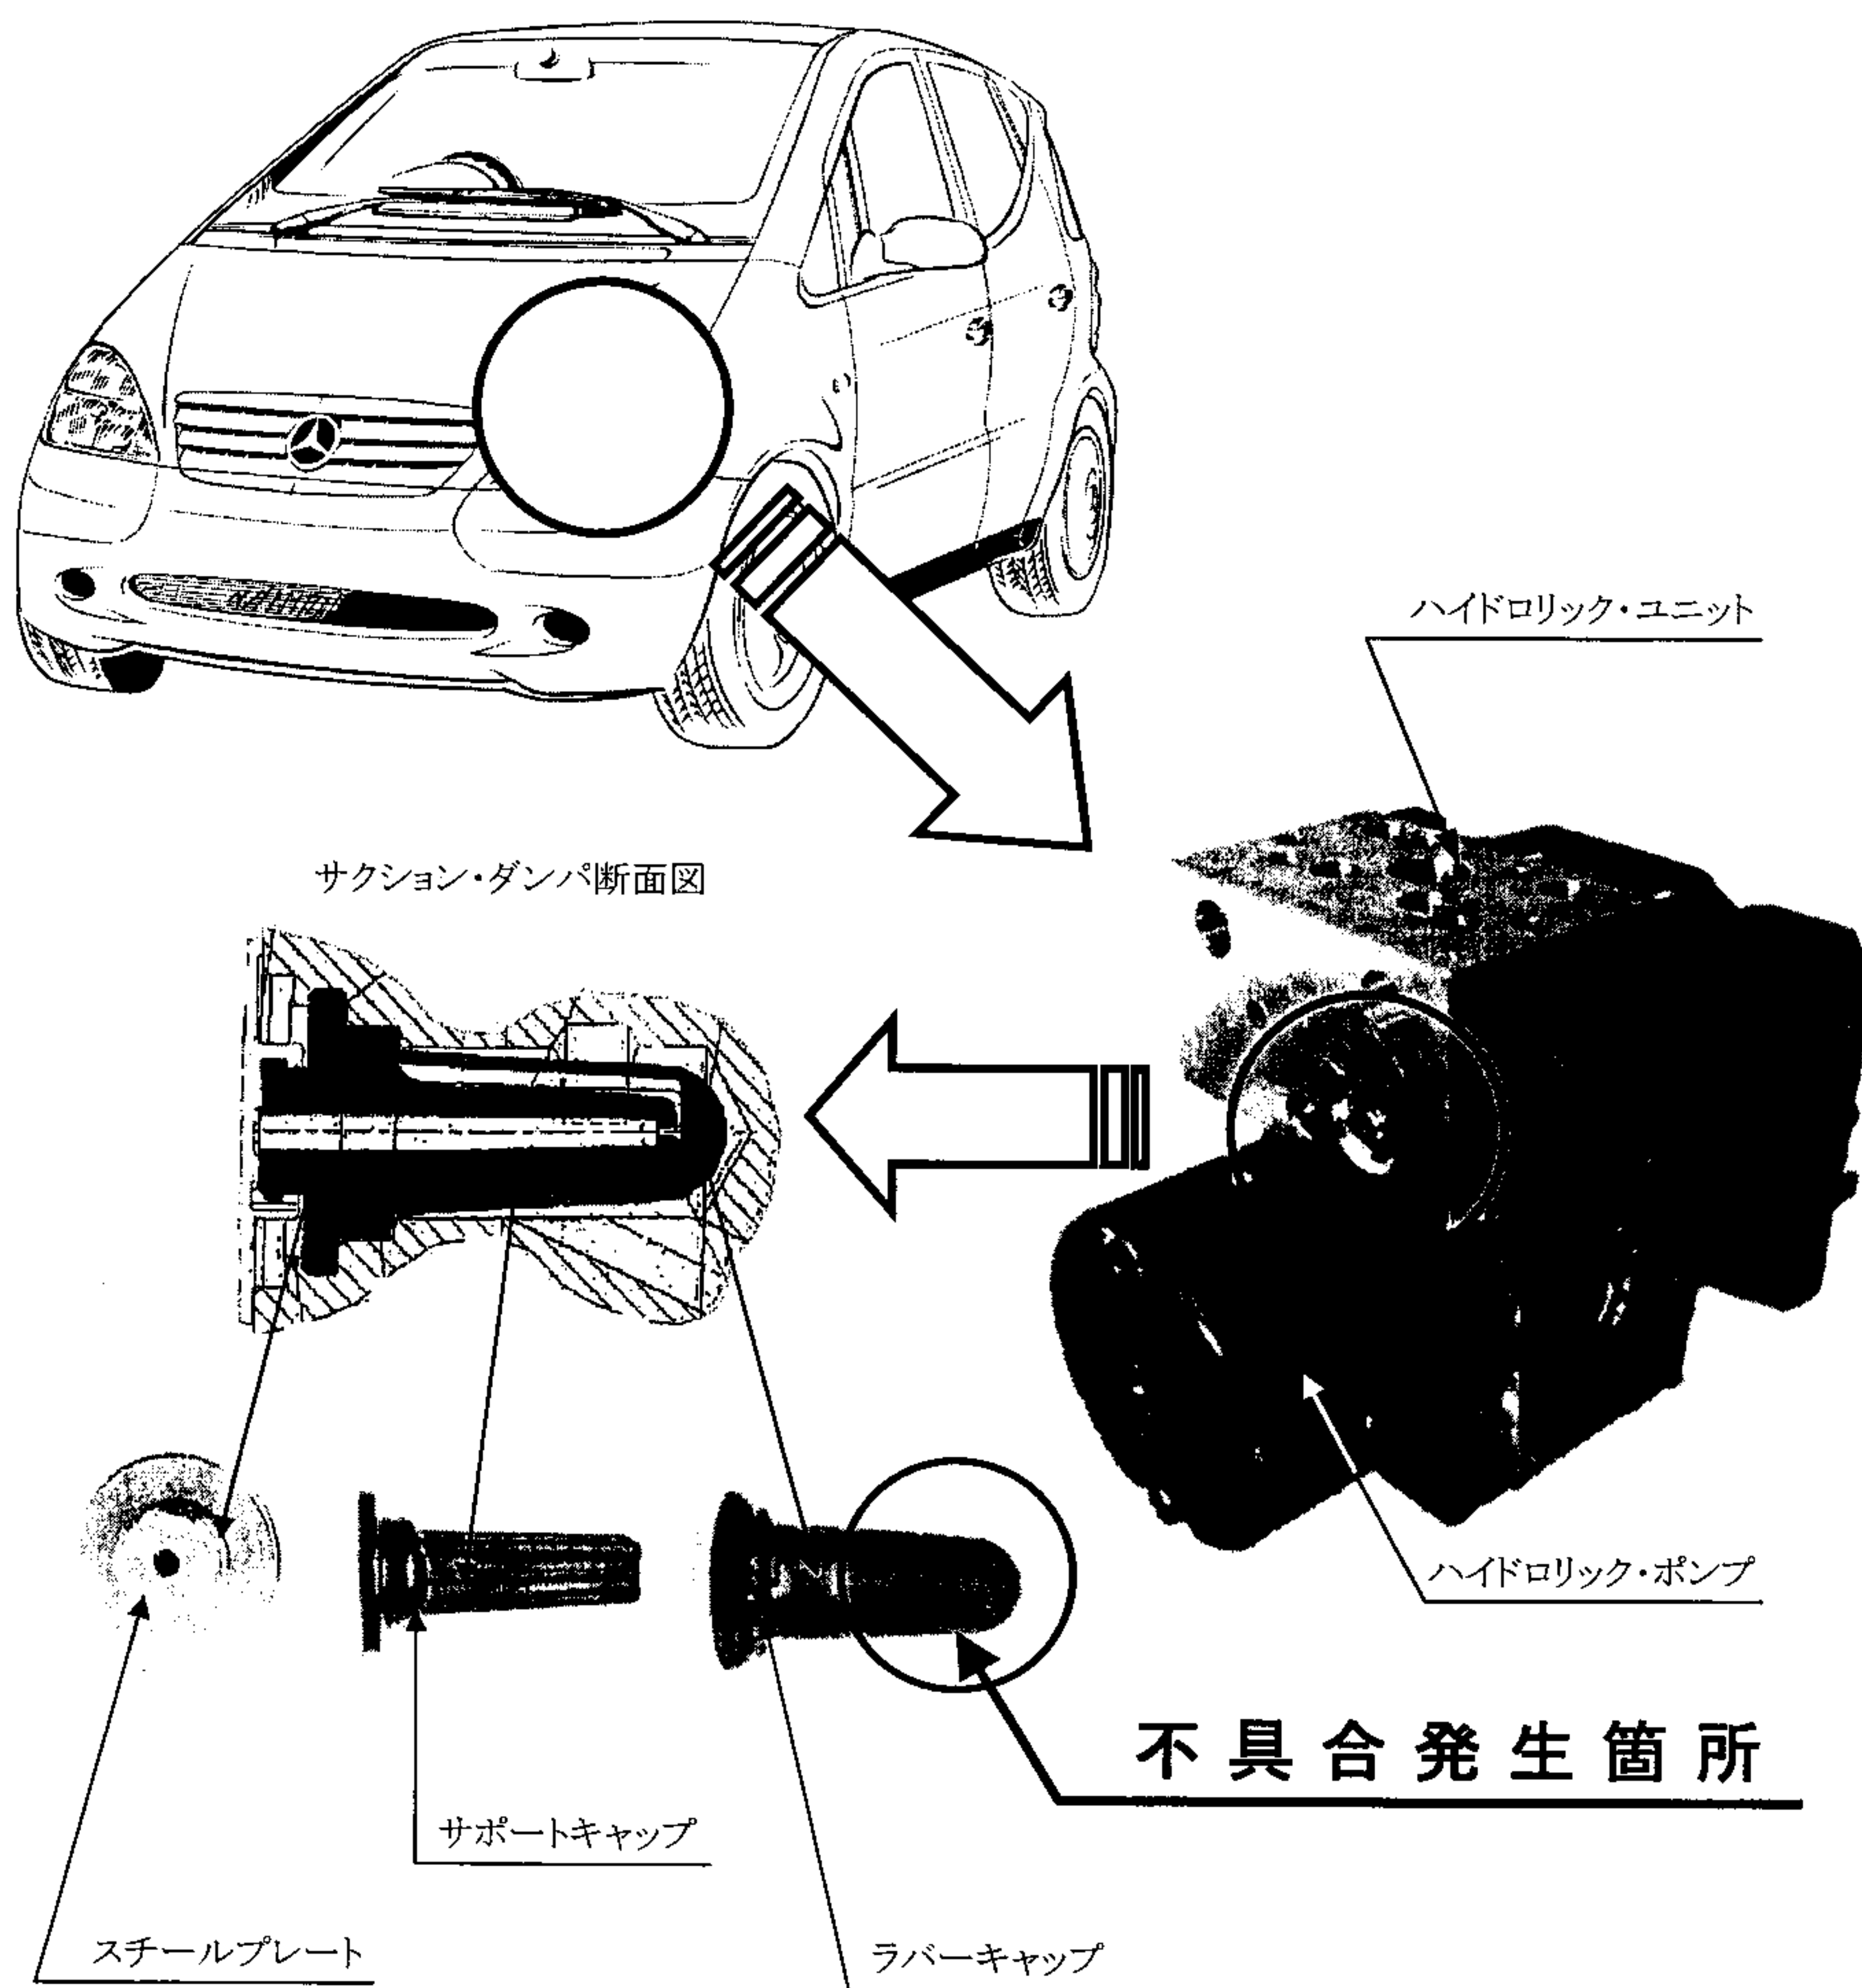

注: は交換部品を示す。

ブレーキ・ハイドロリック・ユニット(ブレーキ液圧発生装置)のサクシオン・ダンパ(ブレーキペダル操作時のブレーキ液圧力変化による脈動がブレーキペダルに振動として伝わるのを防ぐためのもの)のラバーキャップの耐久性が不十分なため、当該ラバーキャップの表面に亀裂が発生するものがある。そのため、サクシオン・ダンパからブレーキ液が漏れ、警告灯の点灯、及び、警告メッセージがメータパネル内に表示されて、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ・ハイドロリック・ユニットを点検し、漏れのあるものは当該ユニットを良品と交換し、漏れの無いものはサクシオン・ダンパ部を加工する。

良品と対策ツールの供給に時間を要することから、当面の暫定処置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日当該ユニットを良品と交換、又はサクシオン・ダンパ部を加工する。