

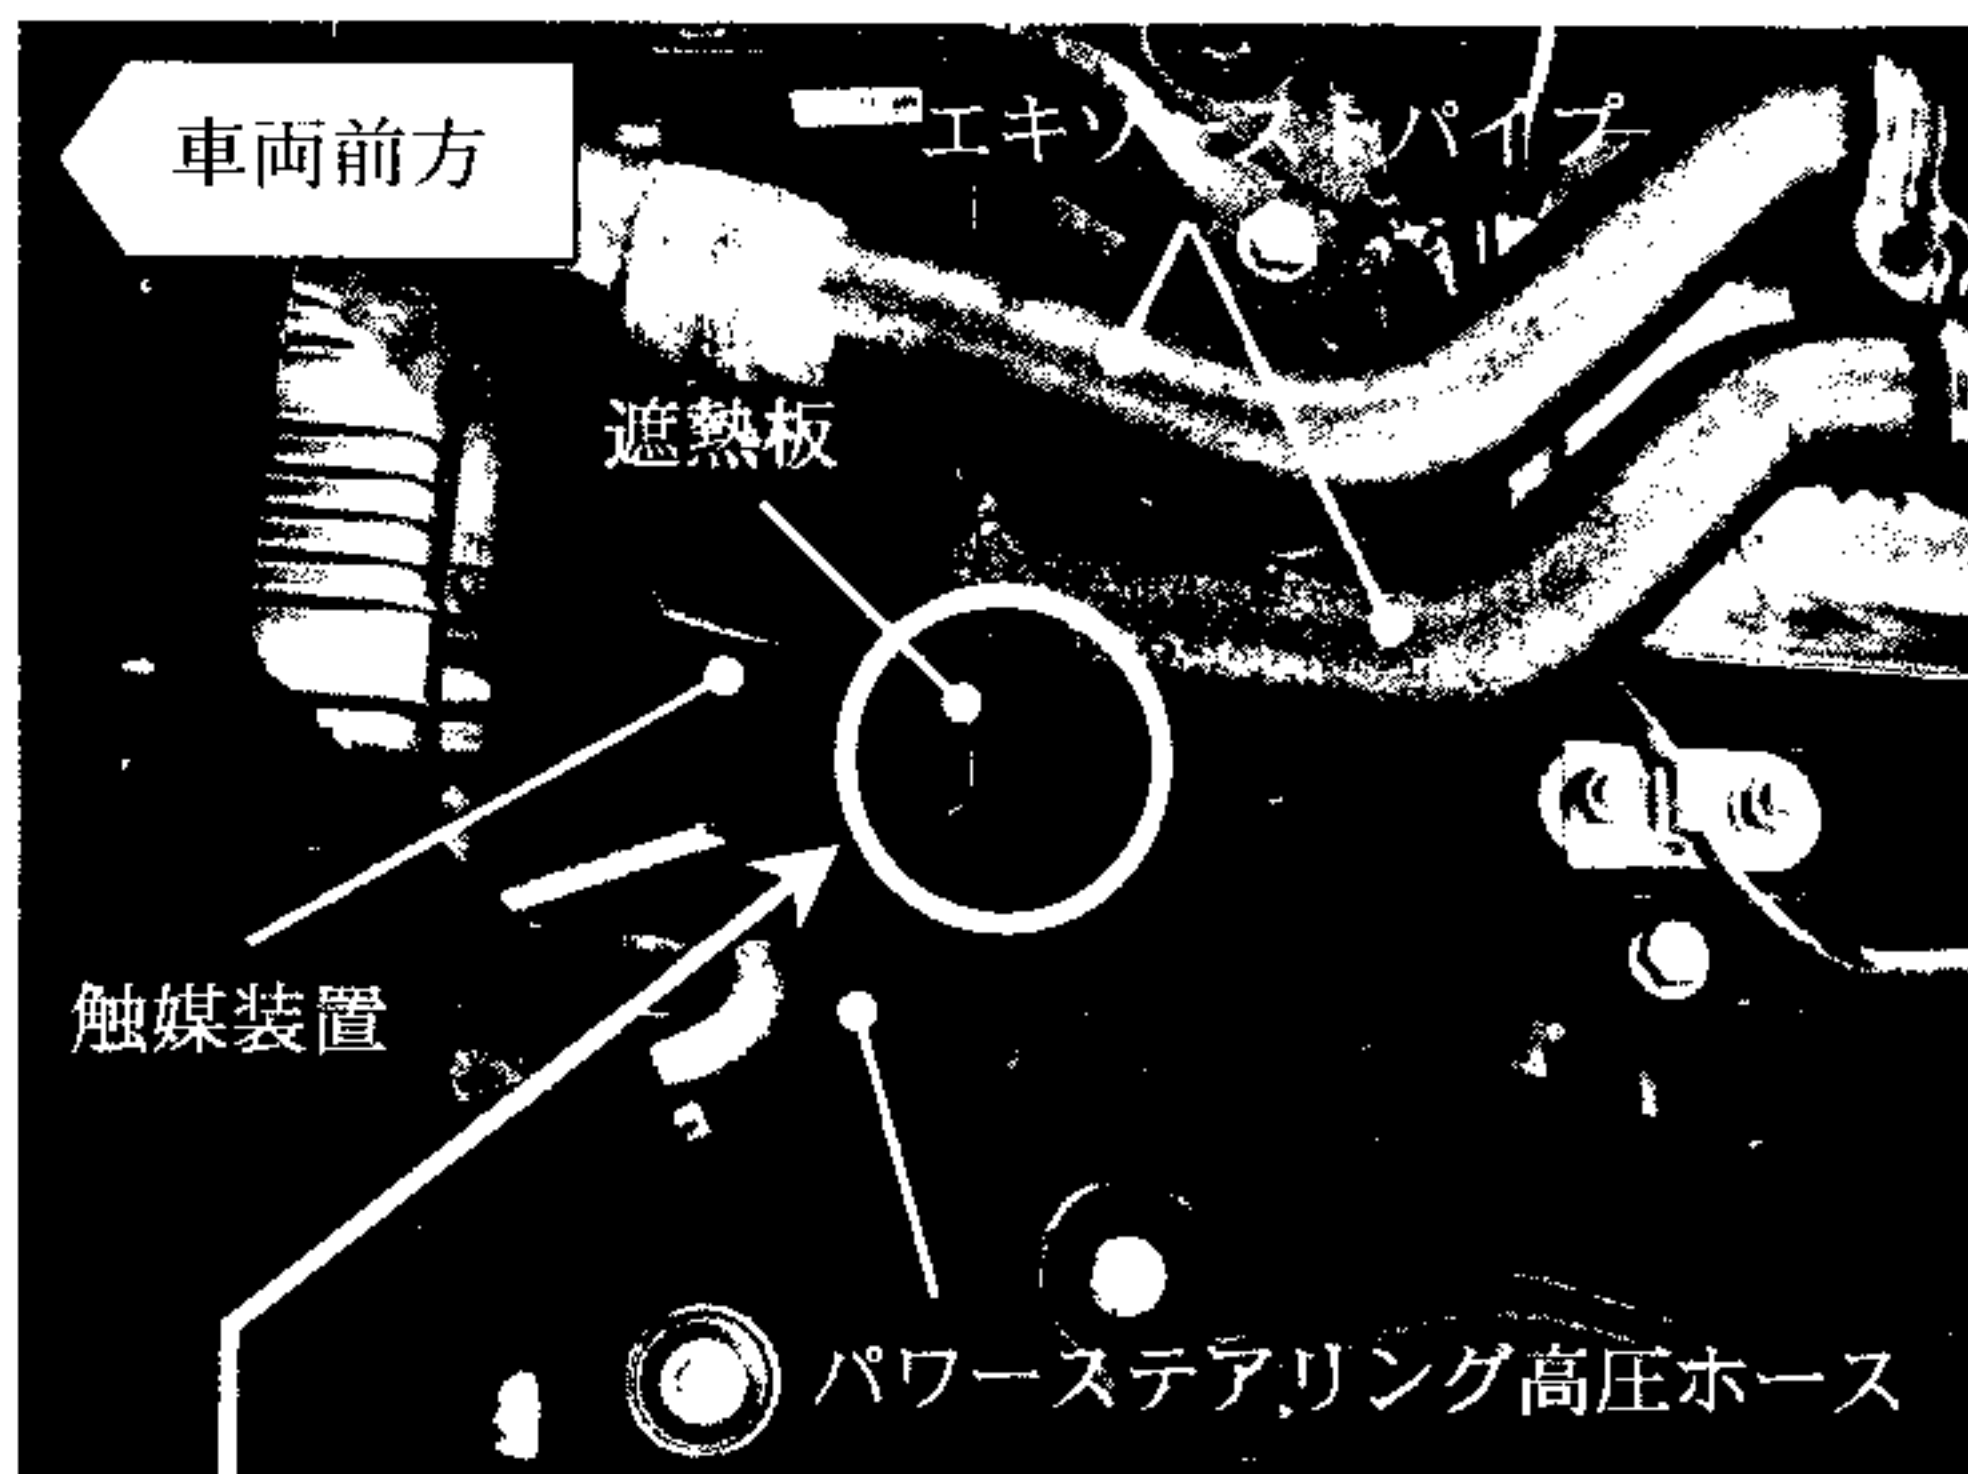


改善箇所説明図

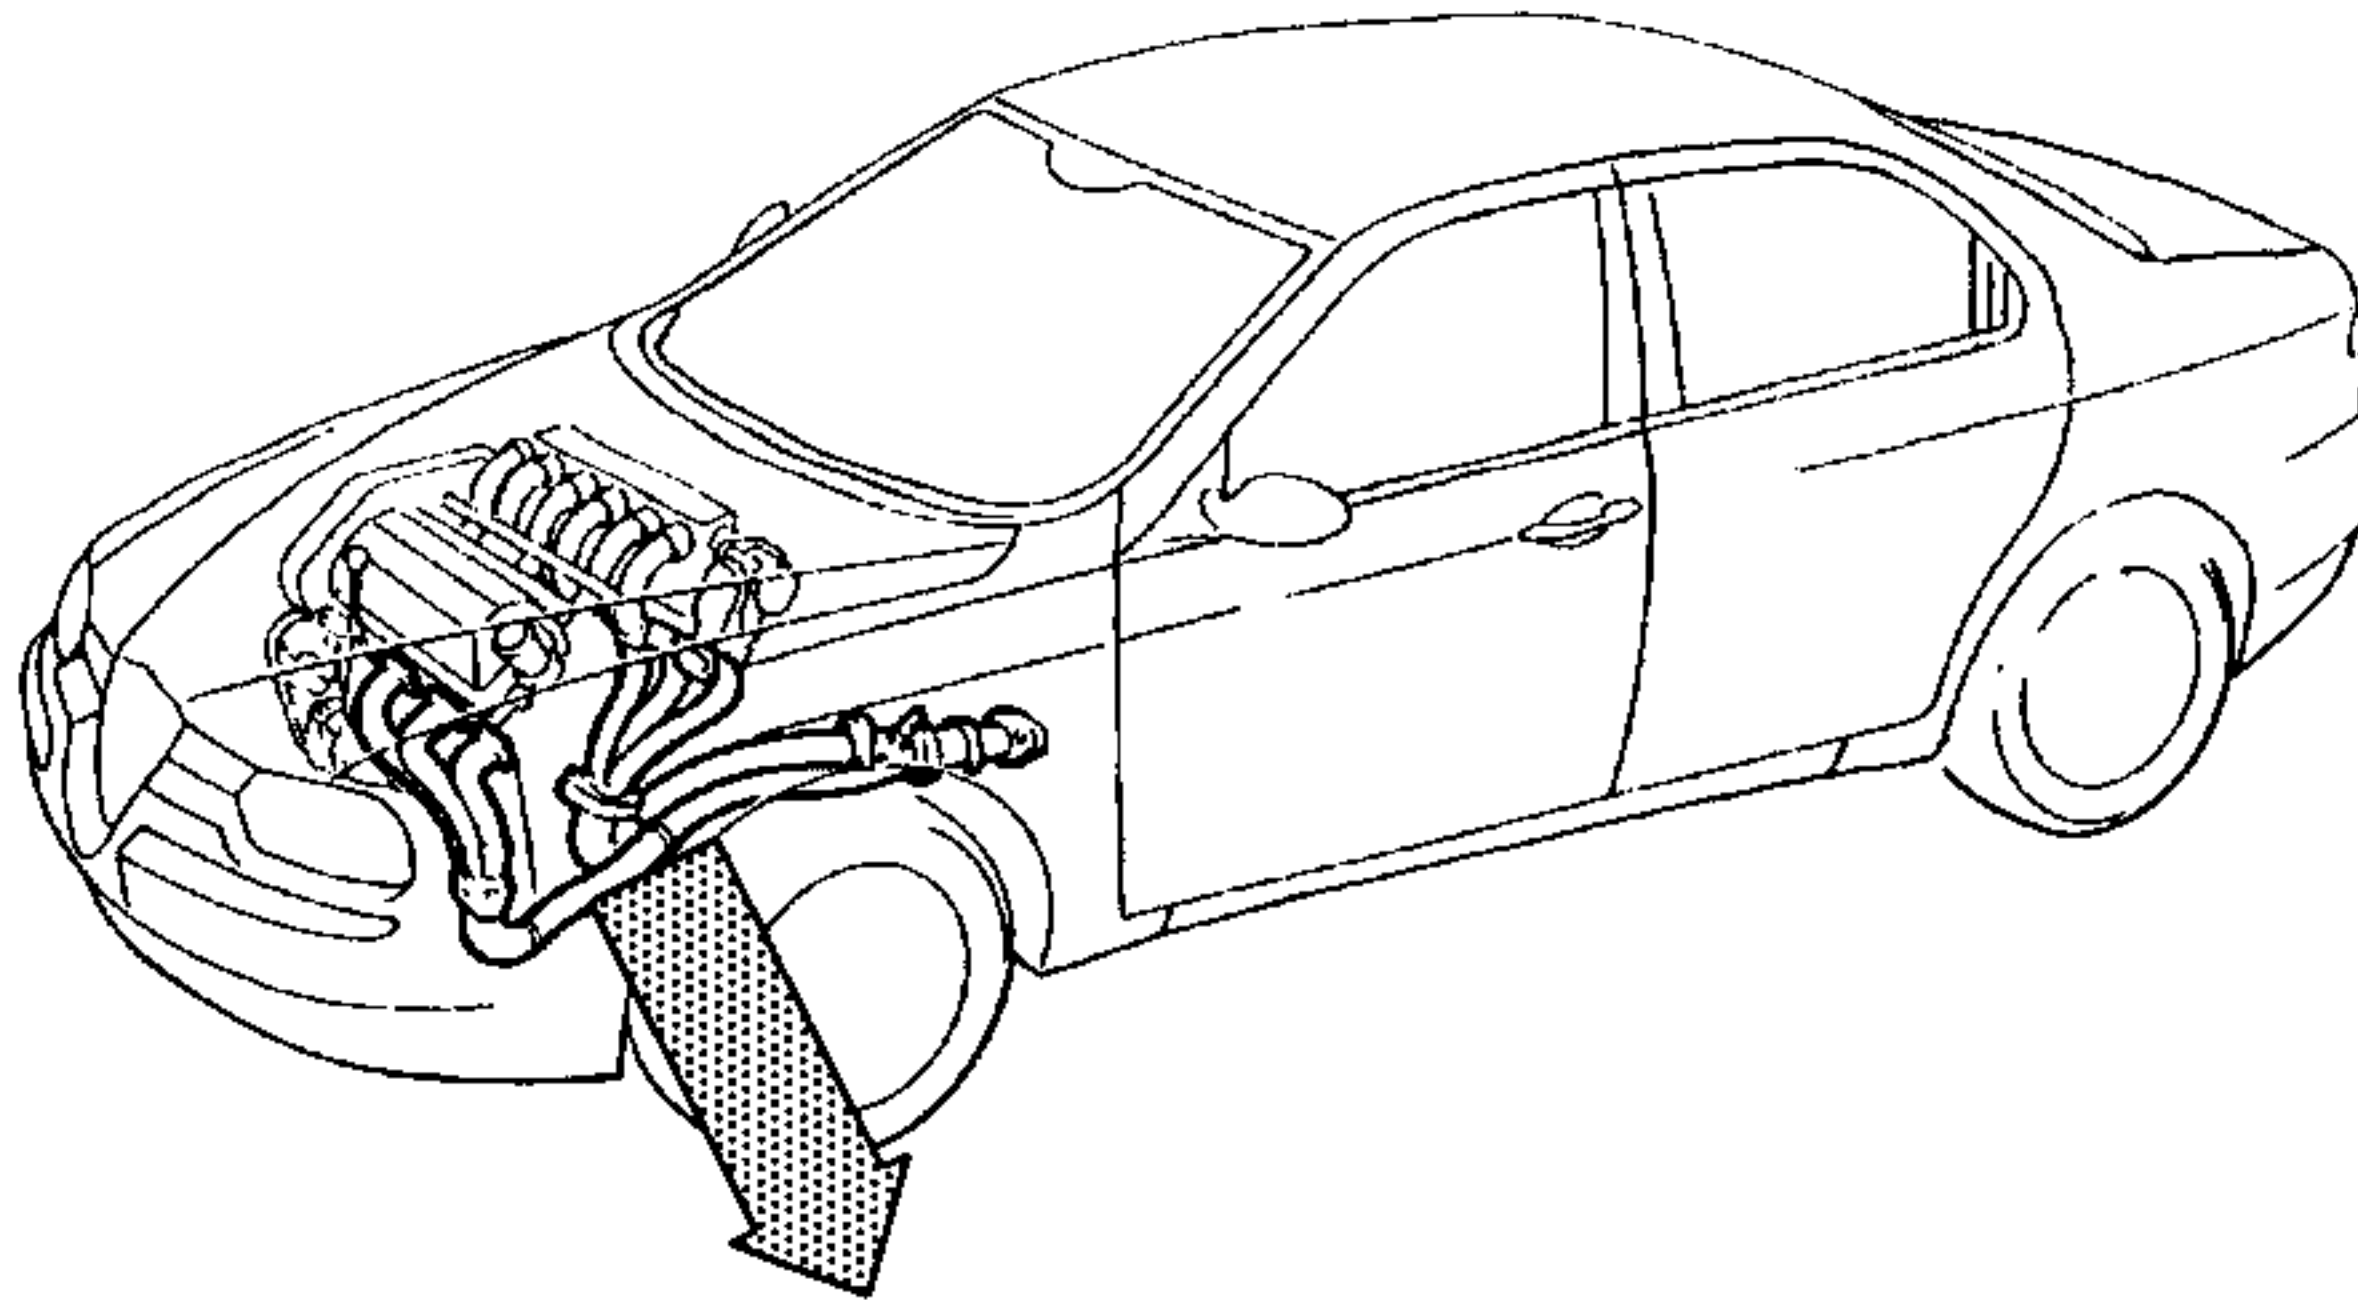

基準不適合発生箇所

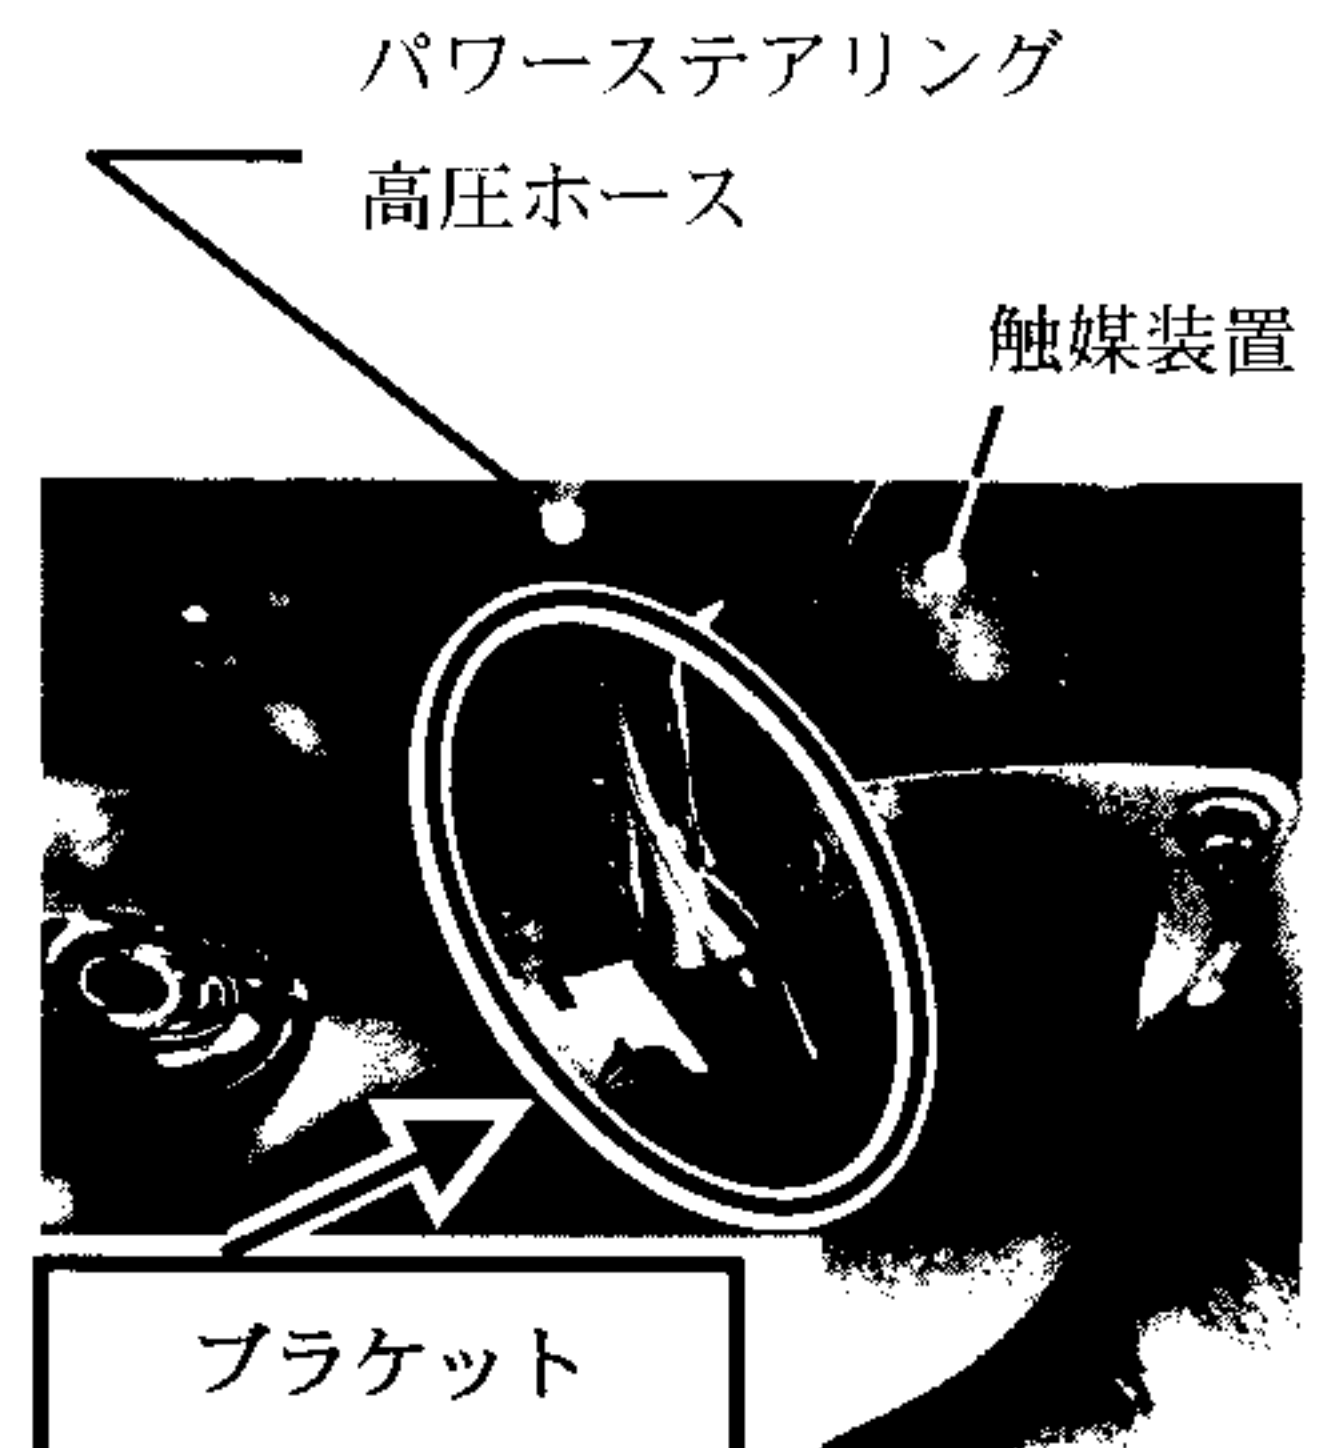


＜改善後＞

基準不適合発生箇所

右ハンドル車のパワーステアリングの油圧ホースと触媒装置の遮熱板との隙間が不適切なため、当該ホースと当該遮熱板が接触しているものがあり、触媒装置からの熱により、パワーステアリングの油圧ホースが損傷することがある。そのため、パワーステアリングオイルが漏れて、ハンドルの操作力が増大し、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に飛散し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、隙間を確保するためのブラケットを追加する。また、パワーステアリングの油圧ホースが遮熱板に接触し損傷のあるものは、新品と交換する。

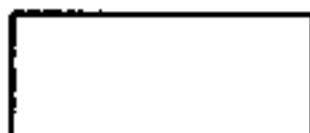注：  は改善措置の追加部品を示す。