

改善箇所説明図



基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

リヤショックアブソーバ用台座の取付けボルトを締付ける際のトルク設定が不適切なため、規定トルクを超えて締付けたものがある。そのため、当該取付けボルトが破損し、最悪の場合、ショックアブソーバの機能を損なうおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤショックアブソーバ用台座の取付けボルト（1本）を新品と交換し、規定トルクにて取り付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「42E3、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

