



改善箇所説明図

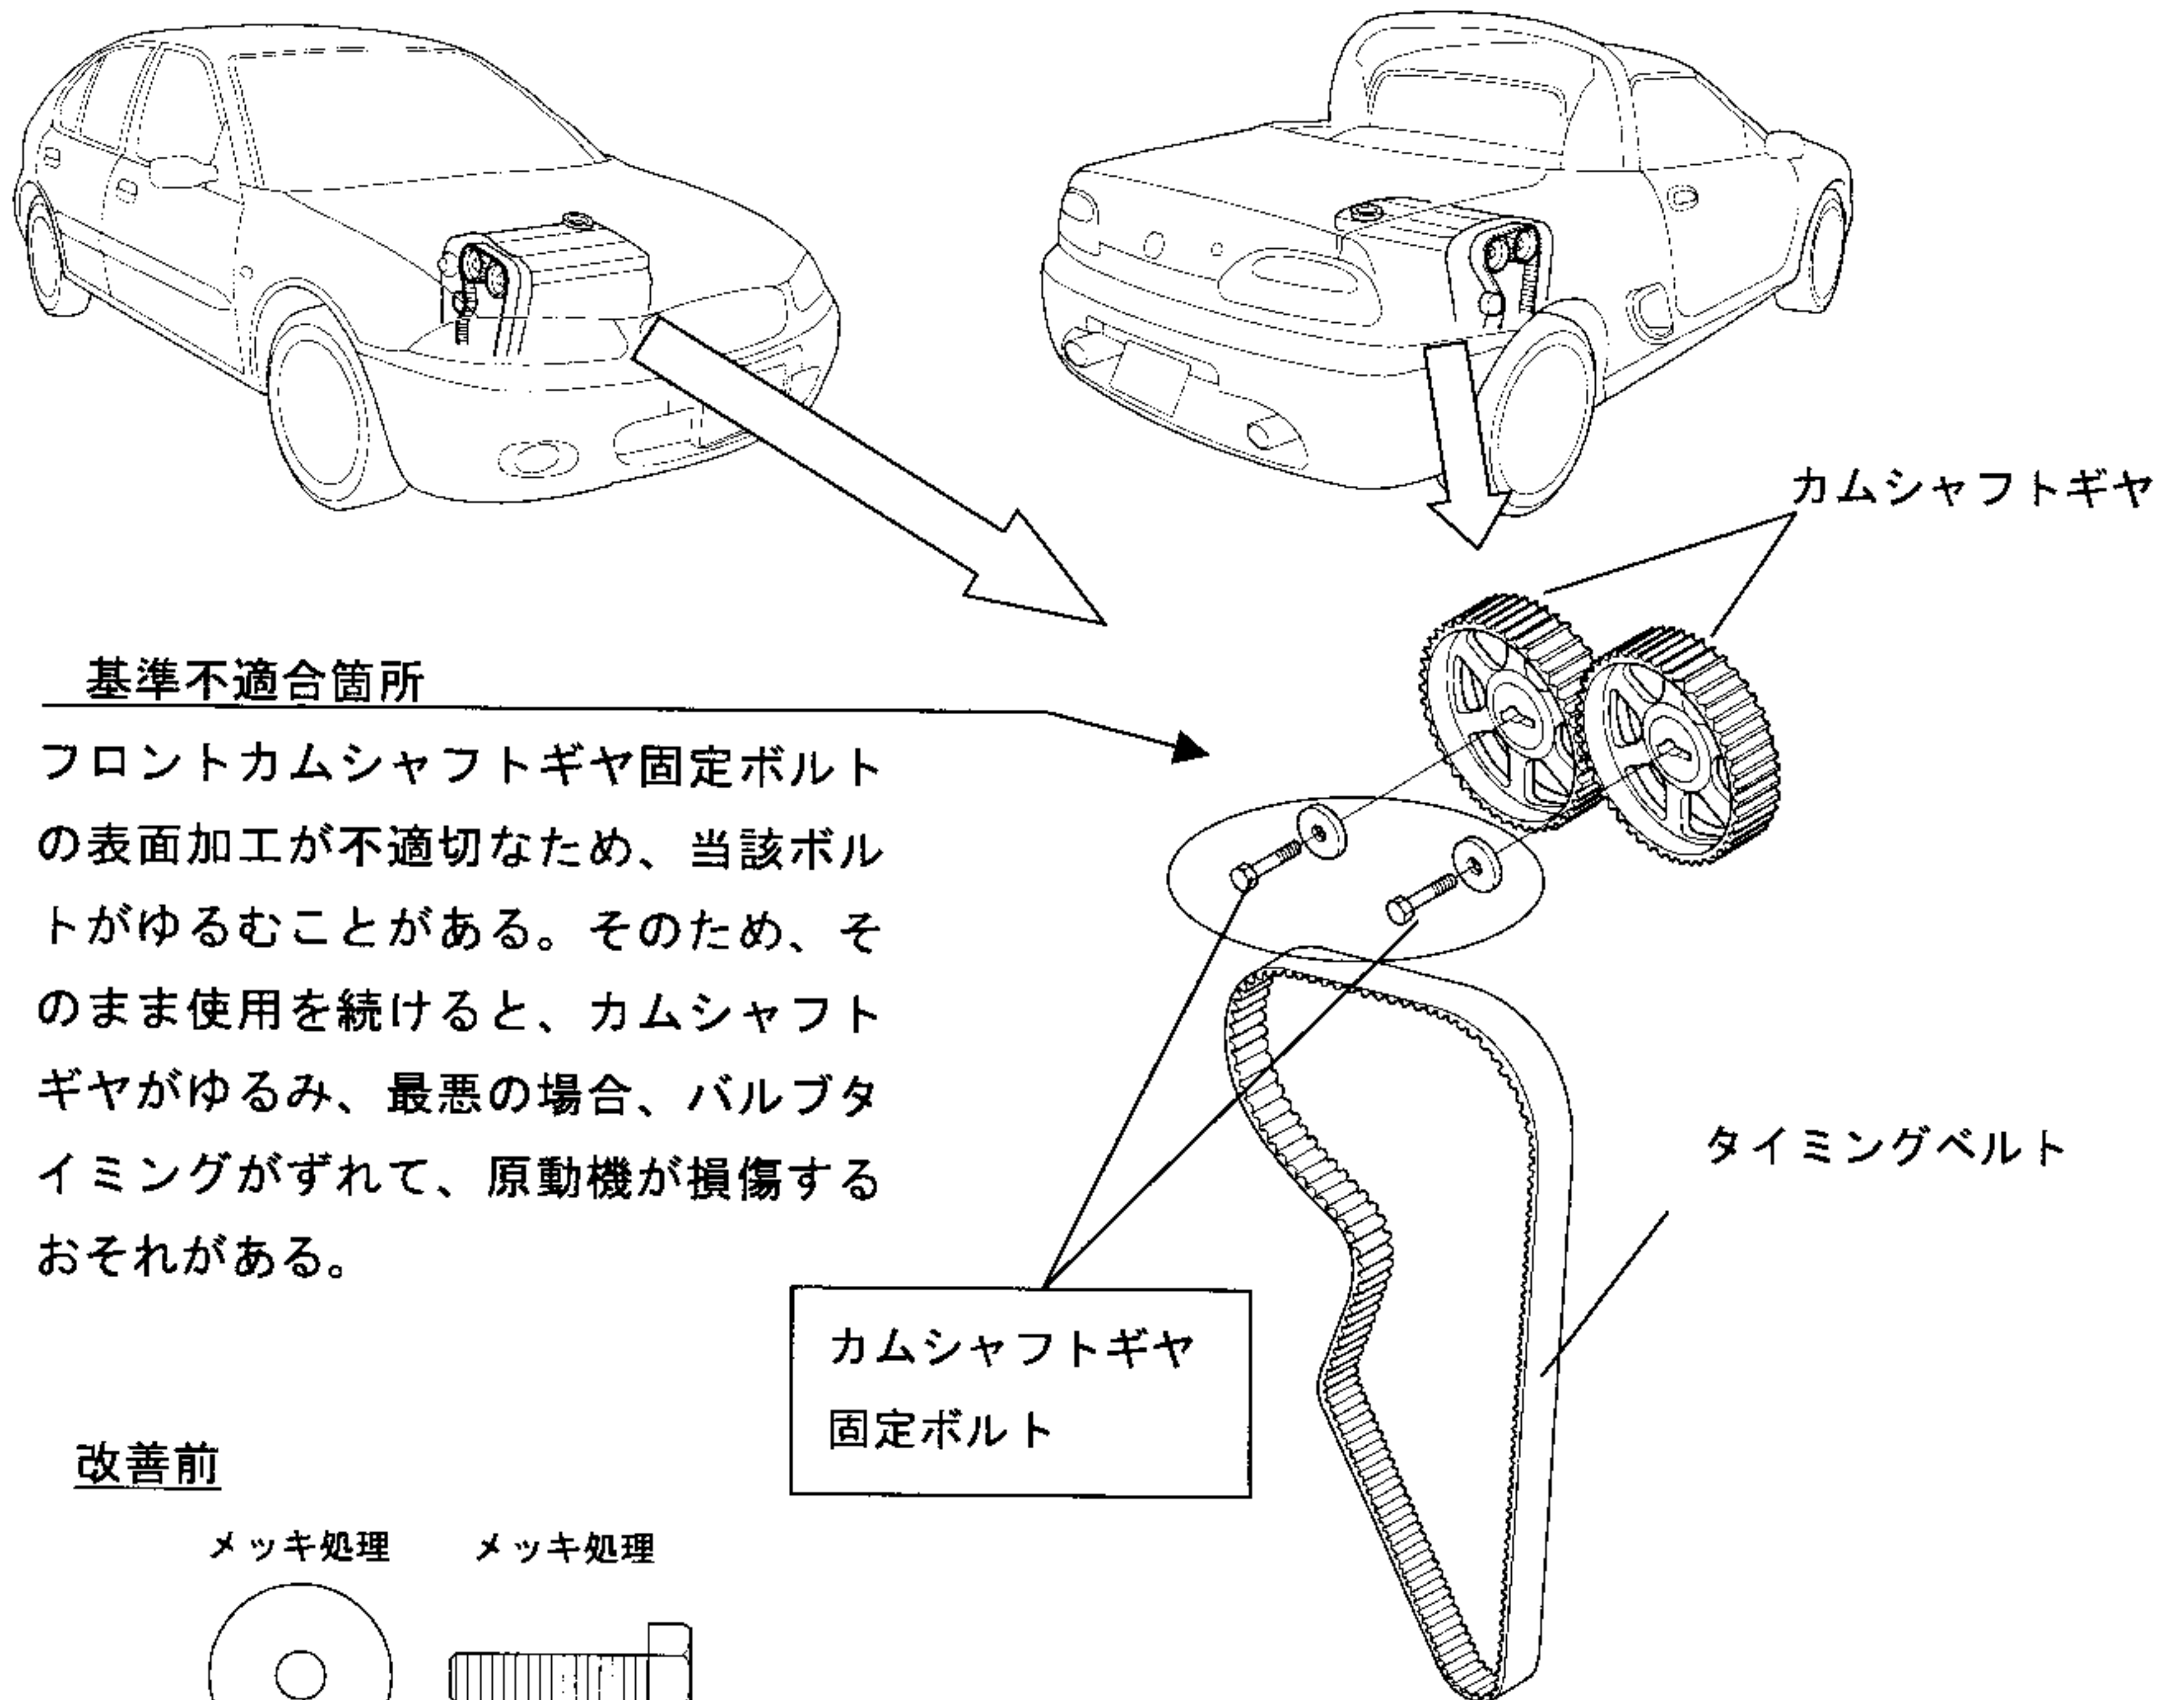


基準不適合箇所

フロントカムシャフトギヤ固定ボルトの表面加工が不適切なため、当該ボルトがゆるむことがある。そのため、そのまま使用を続けると、カムシャフトギヤがゆるみ、最悪の場合、バルブタイミングがずれて、原動機が損傷するおそれがある。

改善前

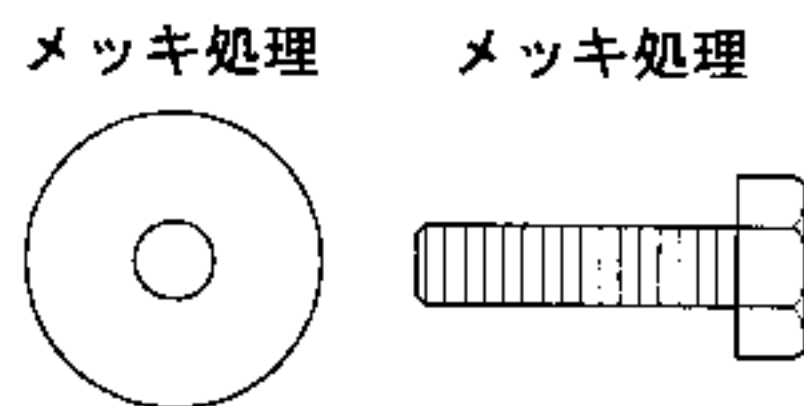

改善後

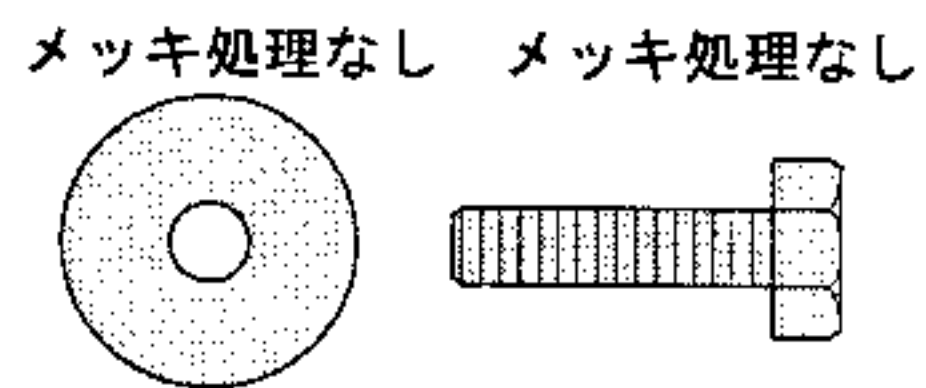

注: は交換部品を示す。

改善の内容

フロントカムシャフトギヤ固定ボルトとワッシャーを対策部品と交換する。

*対策済み車両識別方法

エンジンルーム内フロントタイミングカバー上部、黄色の識別マーキングの有無。