



改善箇所説明図

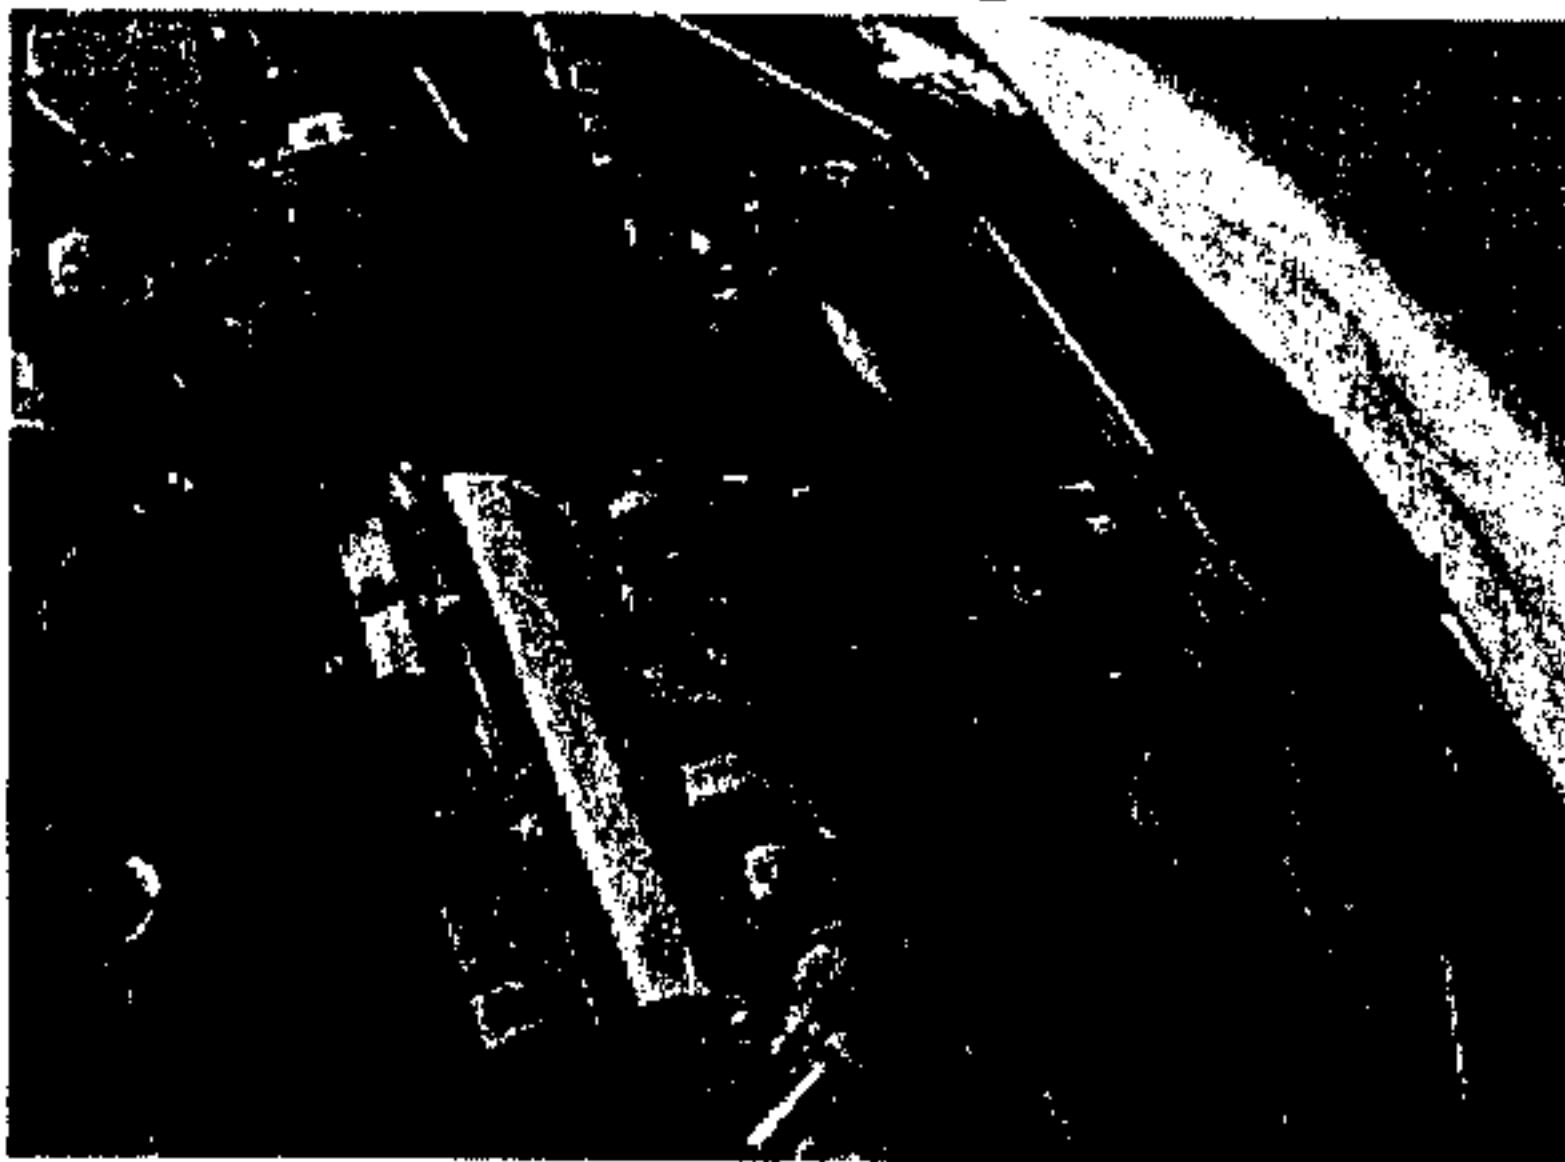

原動機冷却用電動ファンモーターの制御装置内の基盤のはんだが不適切なため、エンジンルーム内の熱等により当該はんだに亀裂が生じ、制御装置内の回路が短絡して過電流が発生することがある。そのため、当該基盤部が過熱して溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

基準不適合発生箇所

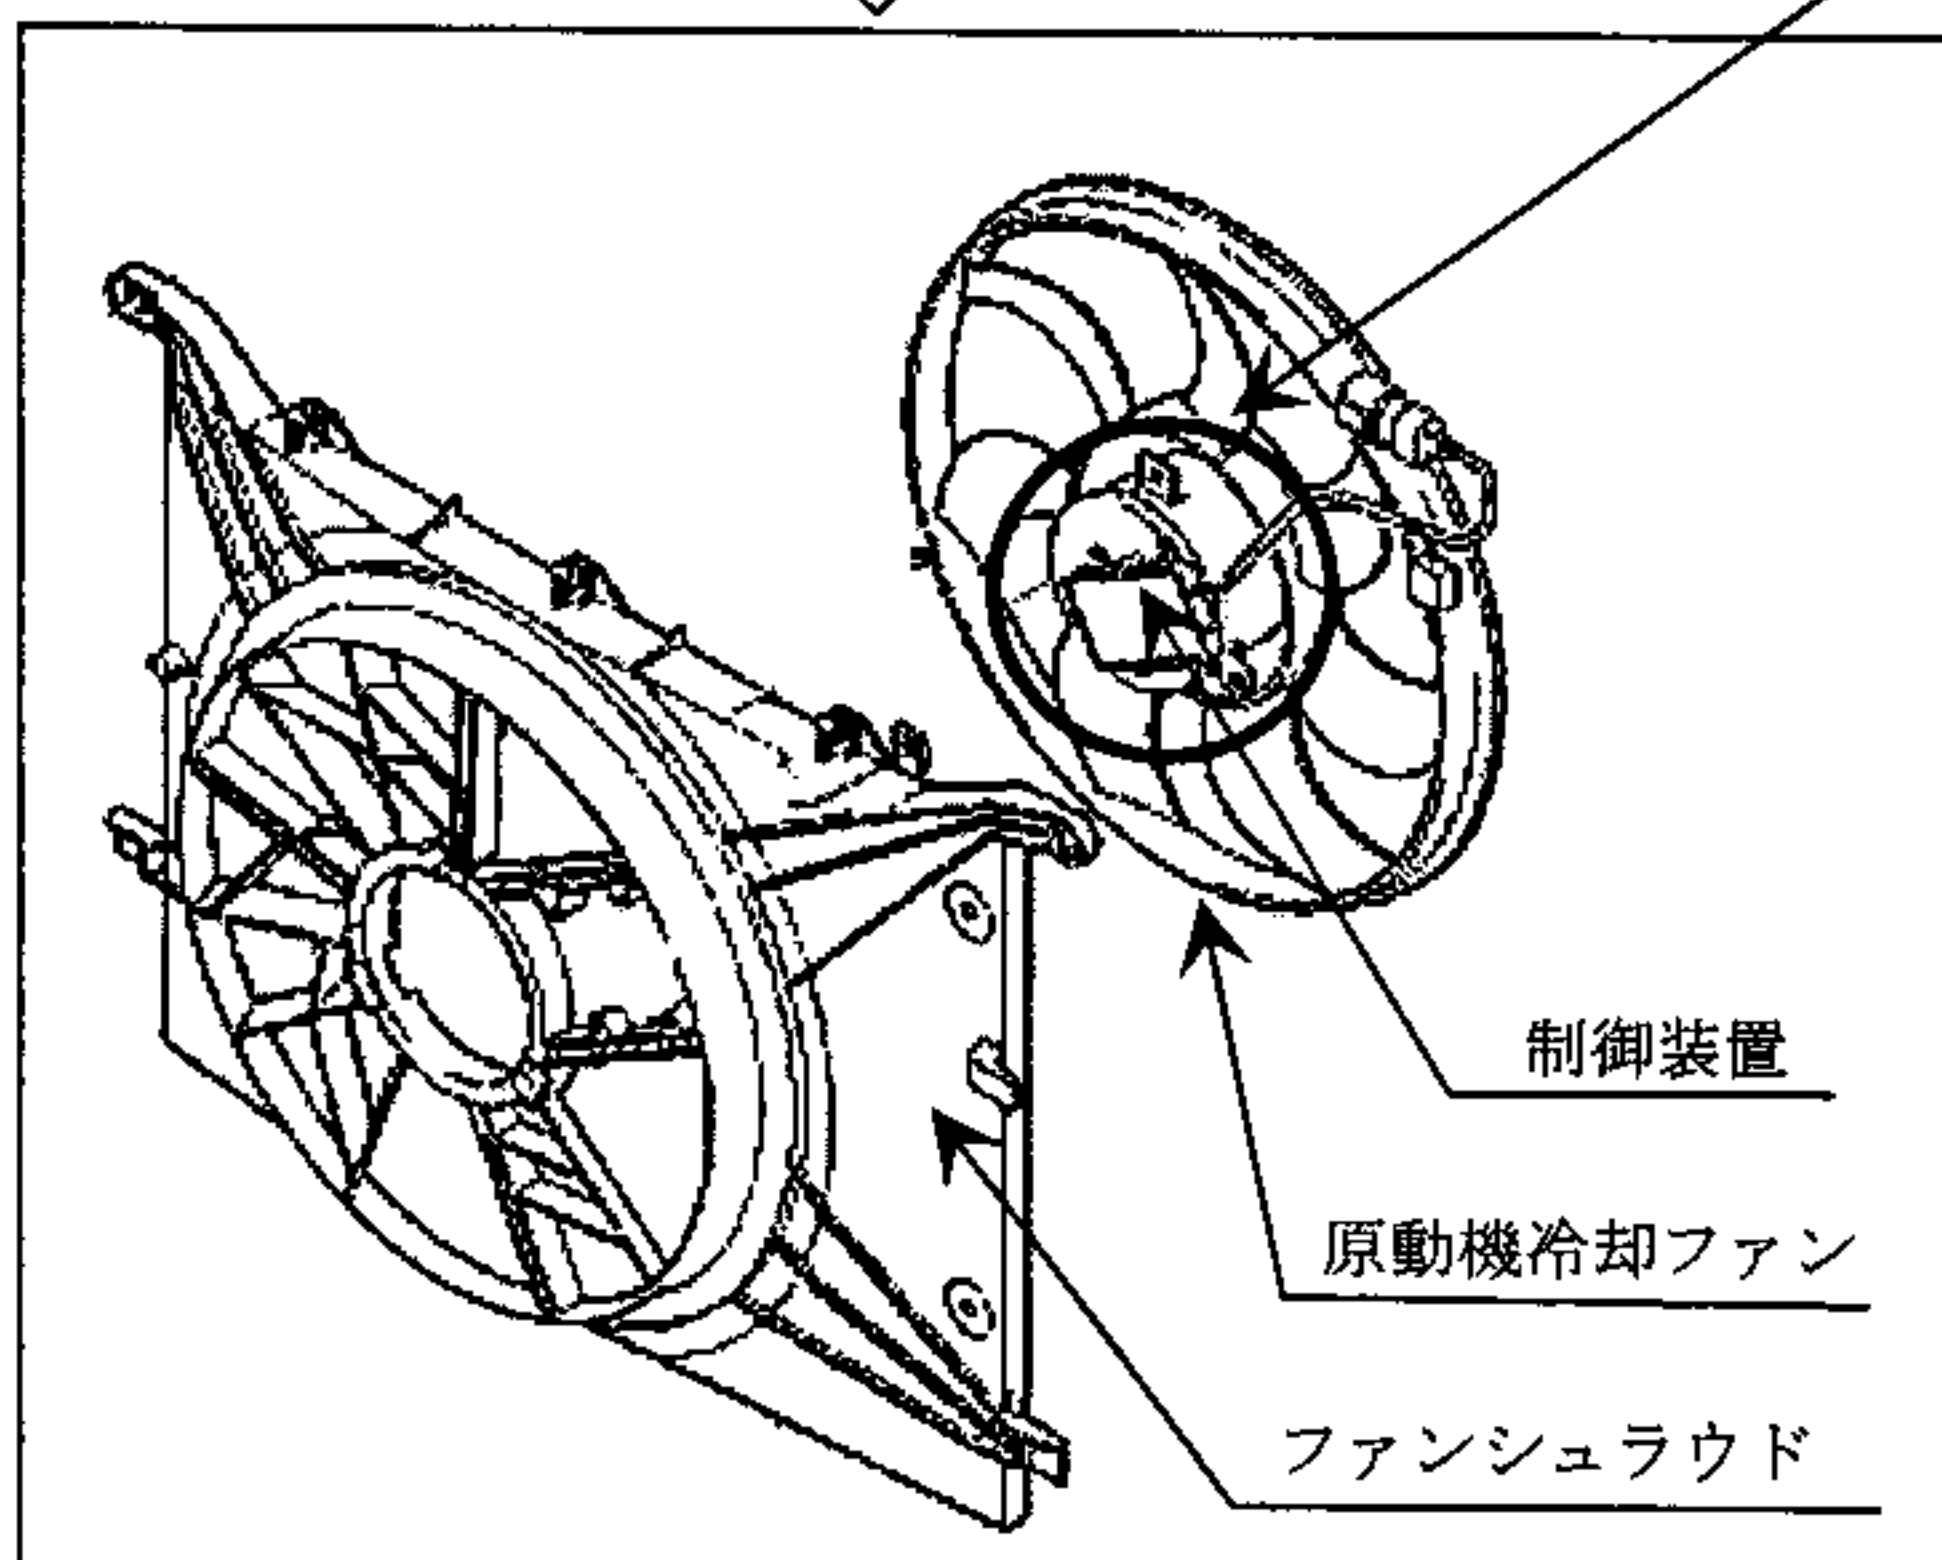

改善の内容

全車両、原動機冷却用電動ファン一式を対策品と交換する。

識別

原動機冷却用ファンシュラウド上部に黄色ペイントを塗布する。

原動機冷却用電動ファン一式

注： 内は交換部品を示す