


X4Q

改善箇所説明図

エンジンコントロールユニット

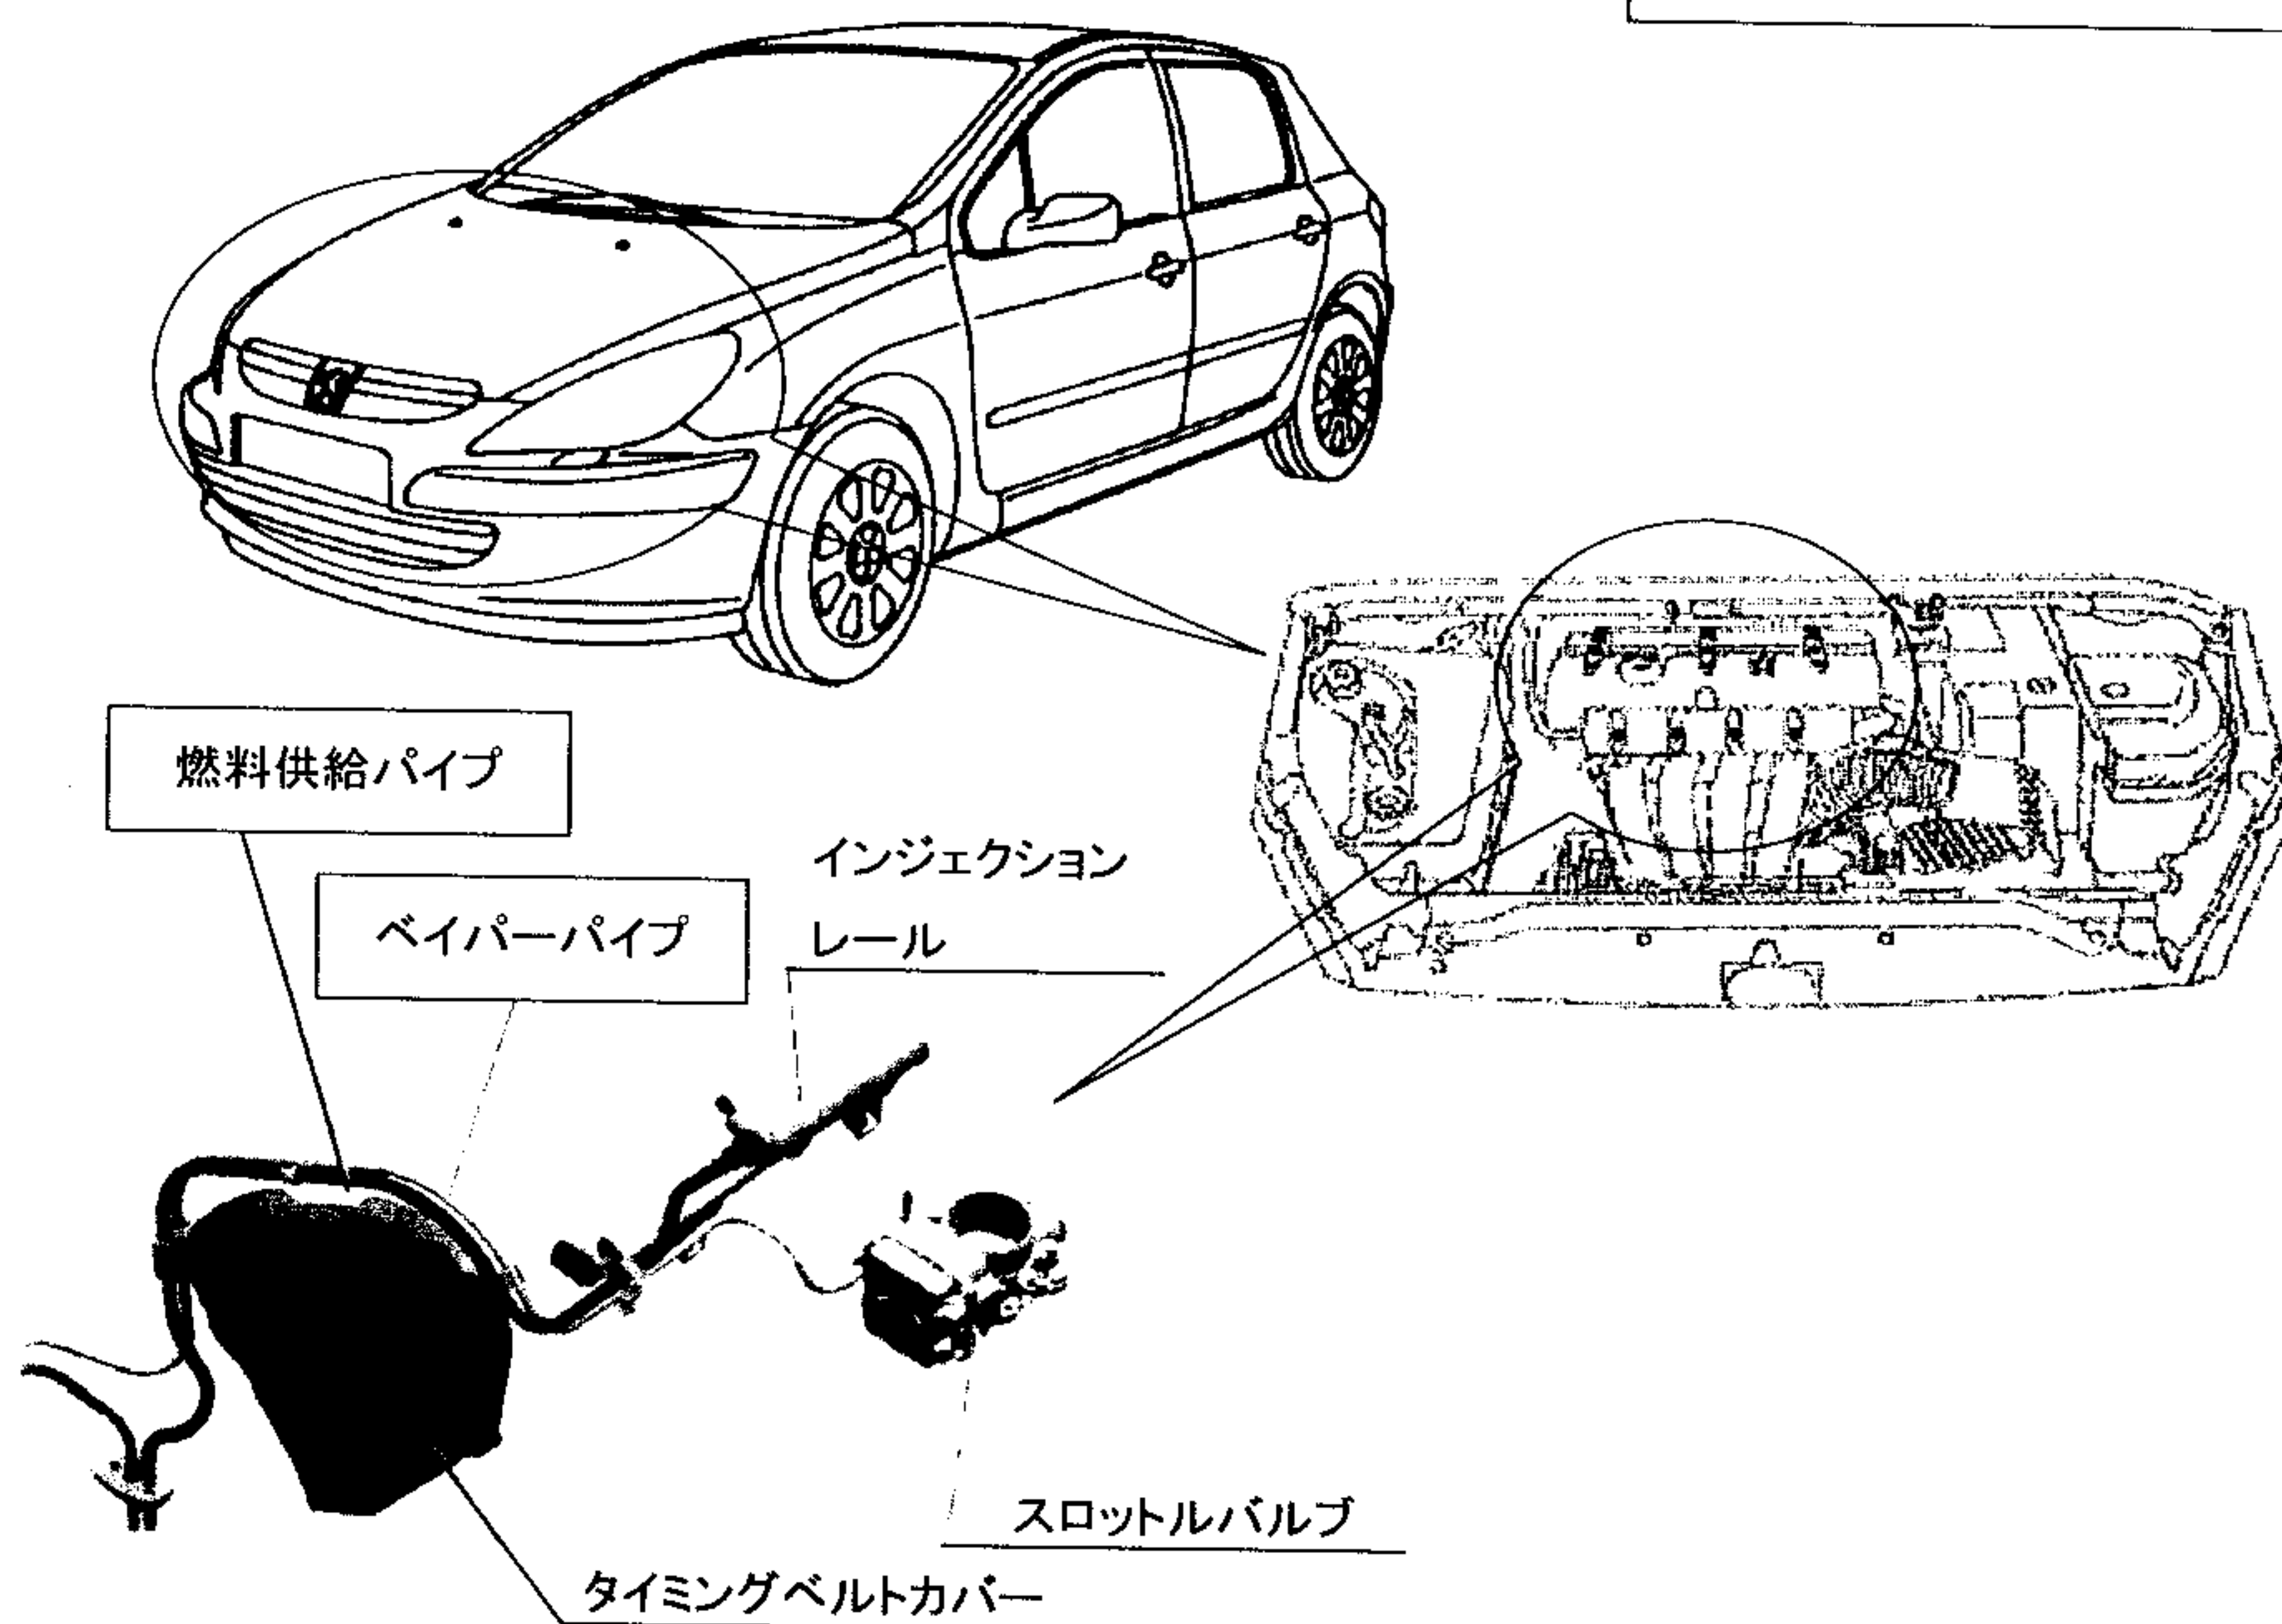

不具合発生箇所

タイミングベルトカバー回りの燃料供給配管の取付けが不適切なため、当該配管とベーパーパイプとが交差しているものがある。そのため、走行中の振動で擦れ合い、長期間の使用により当該配管とベーパーパイプが摩滅すると燃料漏れに至るおそれがある。

改善内容

全車両、当該燃料配管の取りまわしを確認し、相互に交差しているものは取付けを修正する。なお、摩滅している場合は新品と交換する。

注: 内は対策対象部品を示す。