


改善箇所説明図

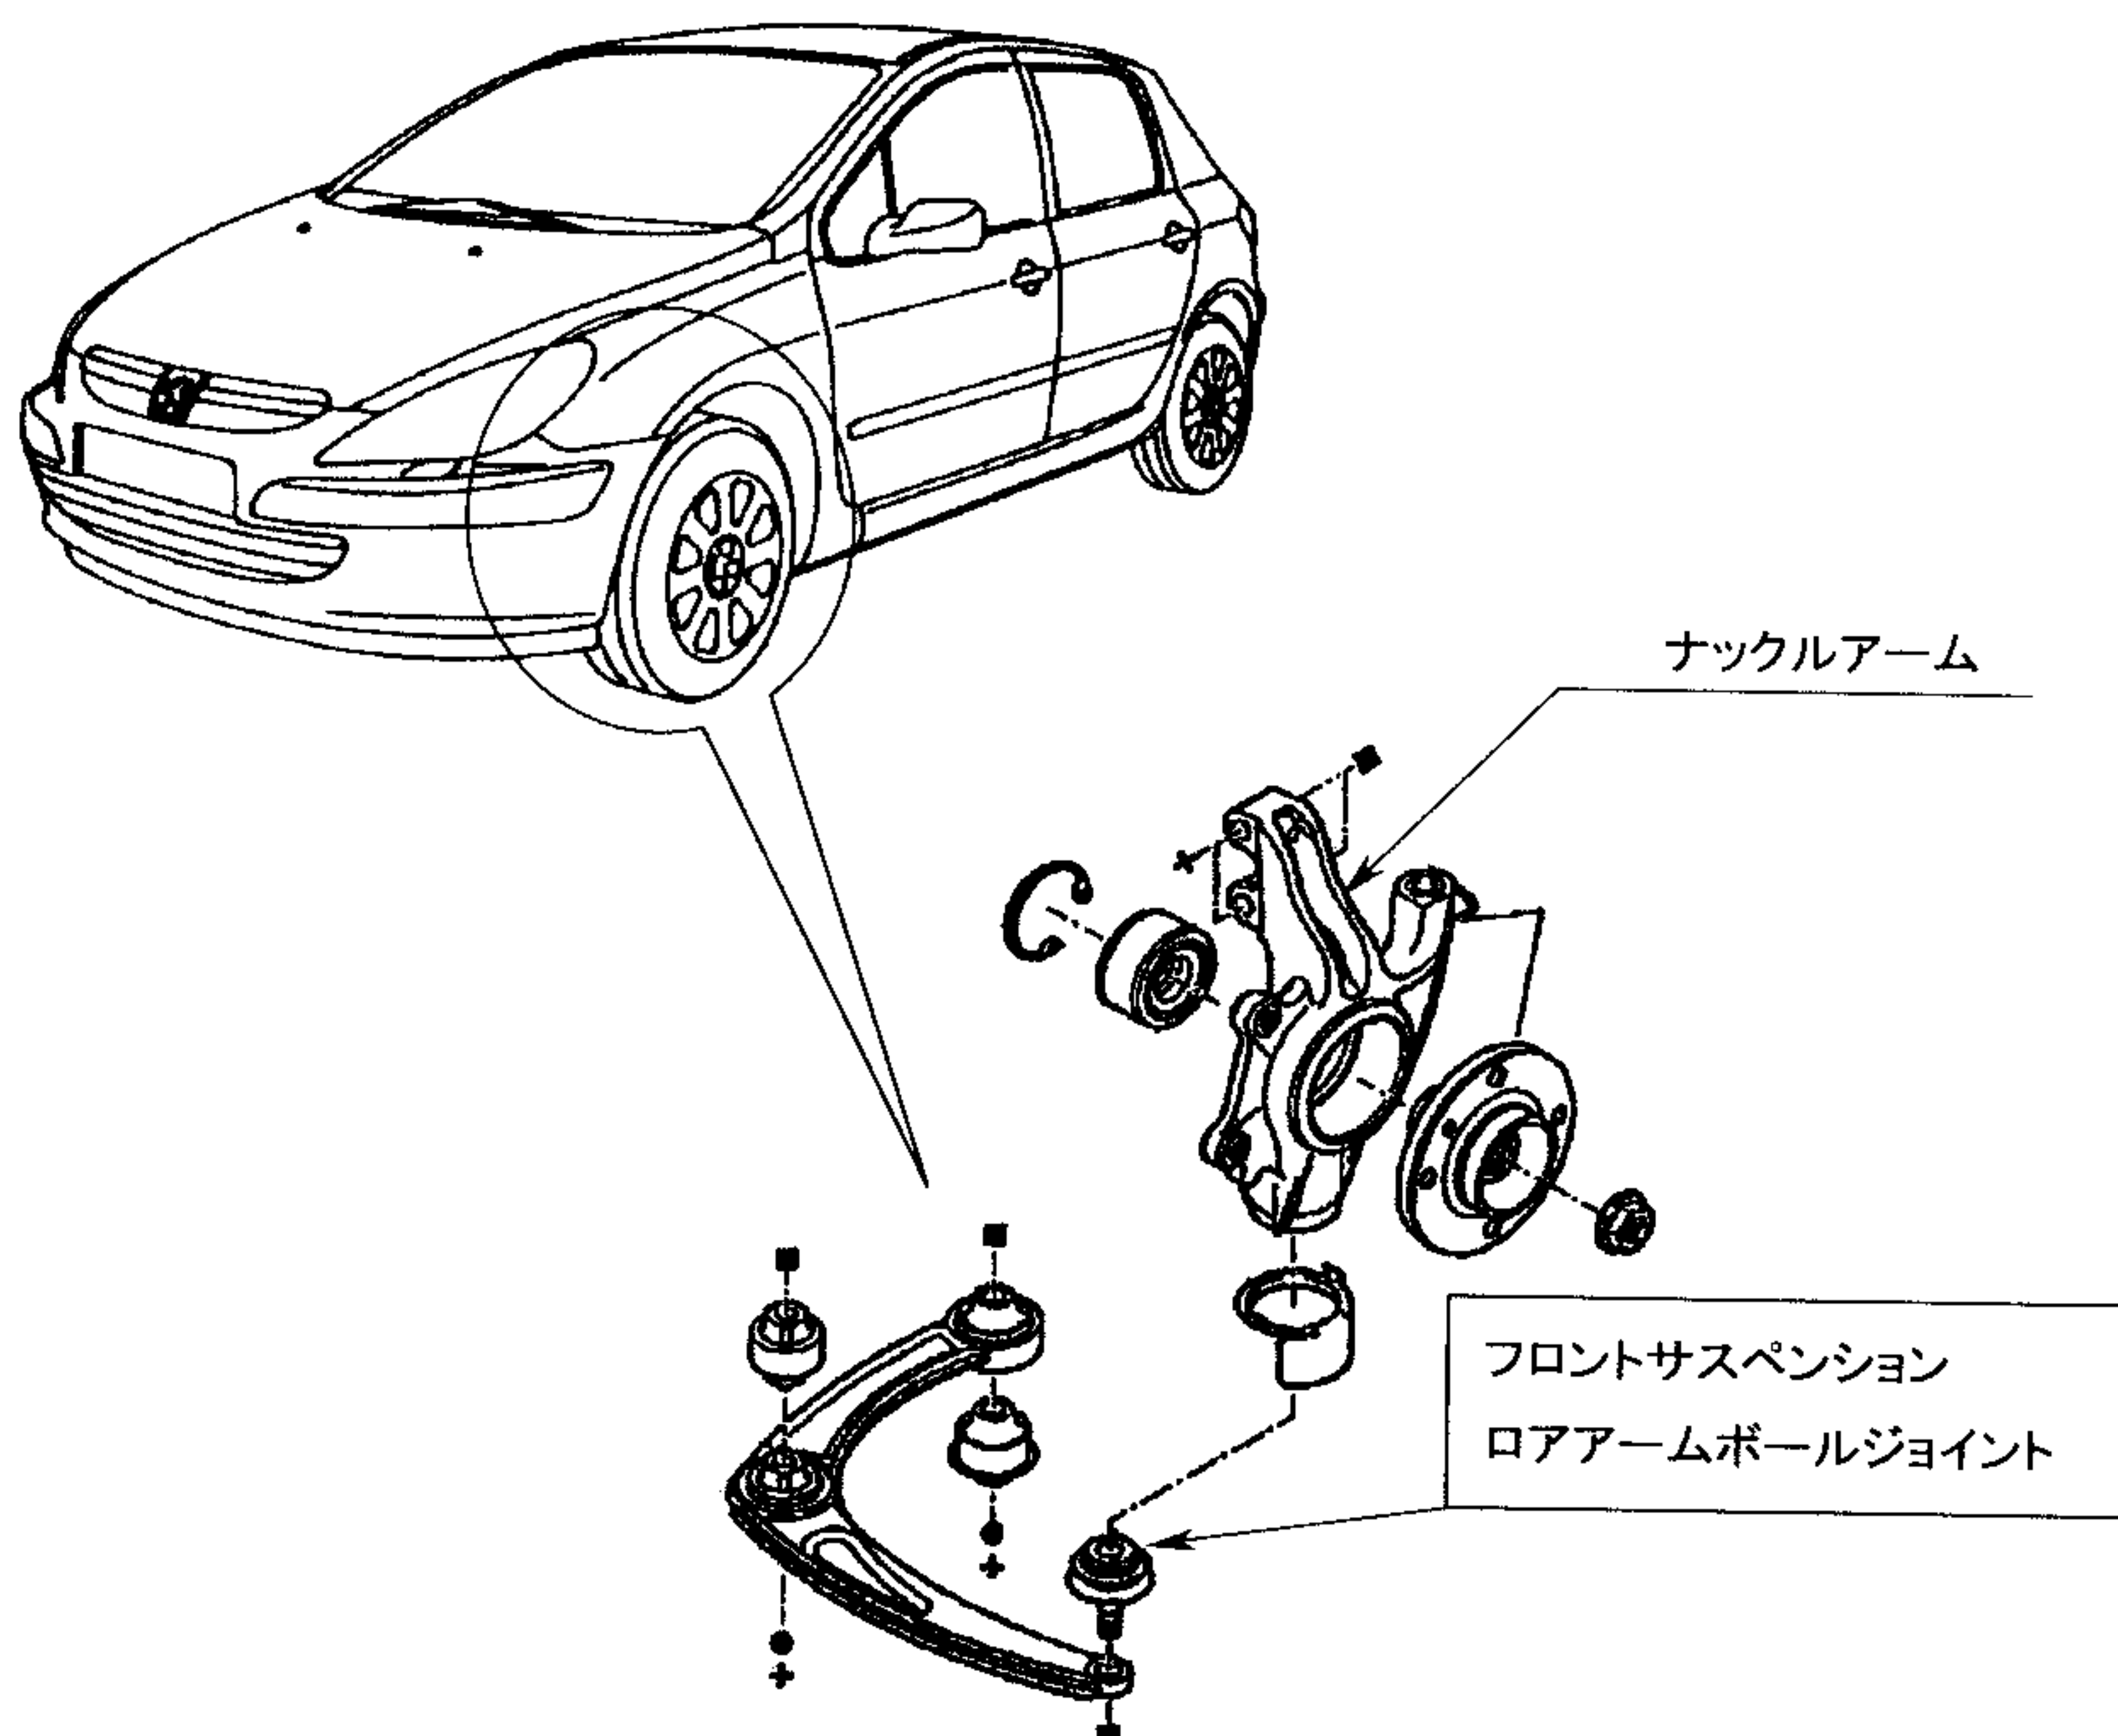

不具合発生箇所

フロントサスペンションロアアームボールジョイントをナックルアームに取り付けるボールジョイントのネジ部に締め付けトルクが不十分なものがあるため、走行中の振動等によって当該ネジが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると車軸がずれて走行不能に至るおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボールジョイントの締め付けを点検し、緩みの確認されたものはボールジョイントを新品と交換の上、正規トルクで締め付ける。

識別表示

サスペンションロアアーム上面のボールジョイント近傍に白色のペイントでマークを表示する

注: 内は対策対象部品を示す