


改善箇所説明図

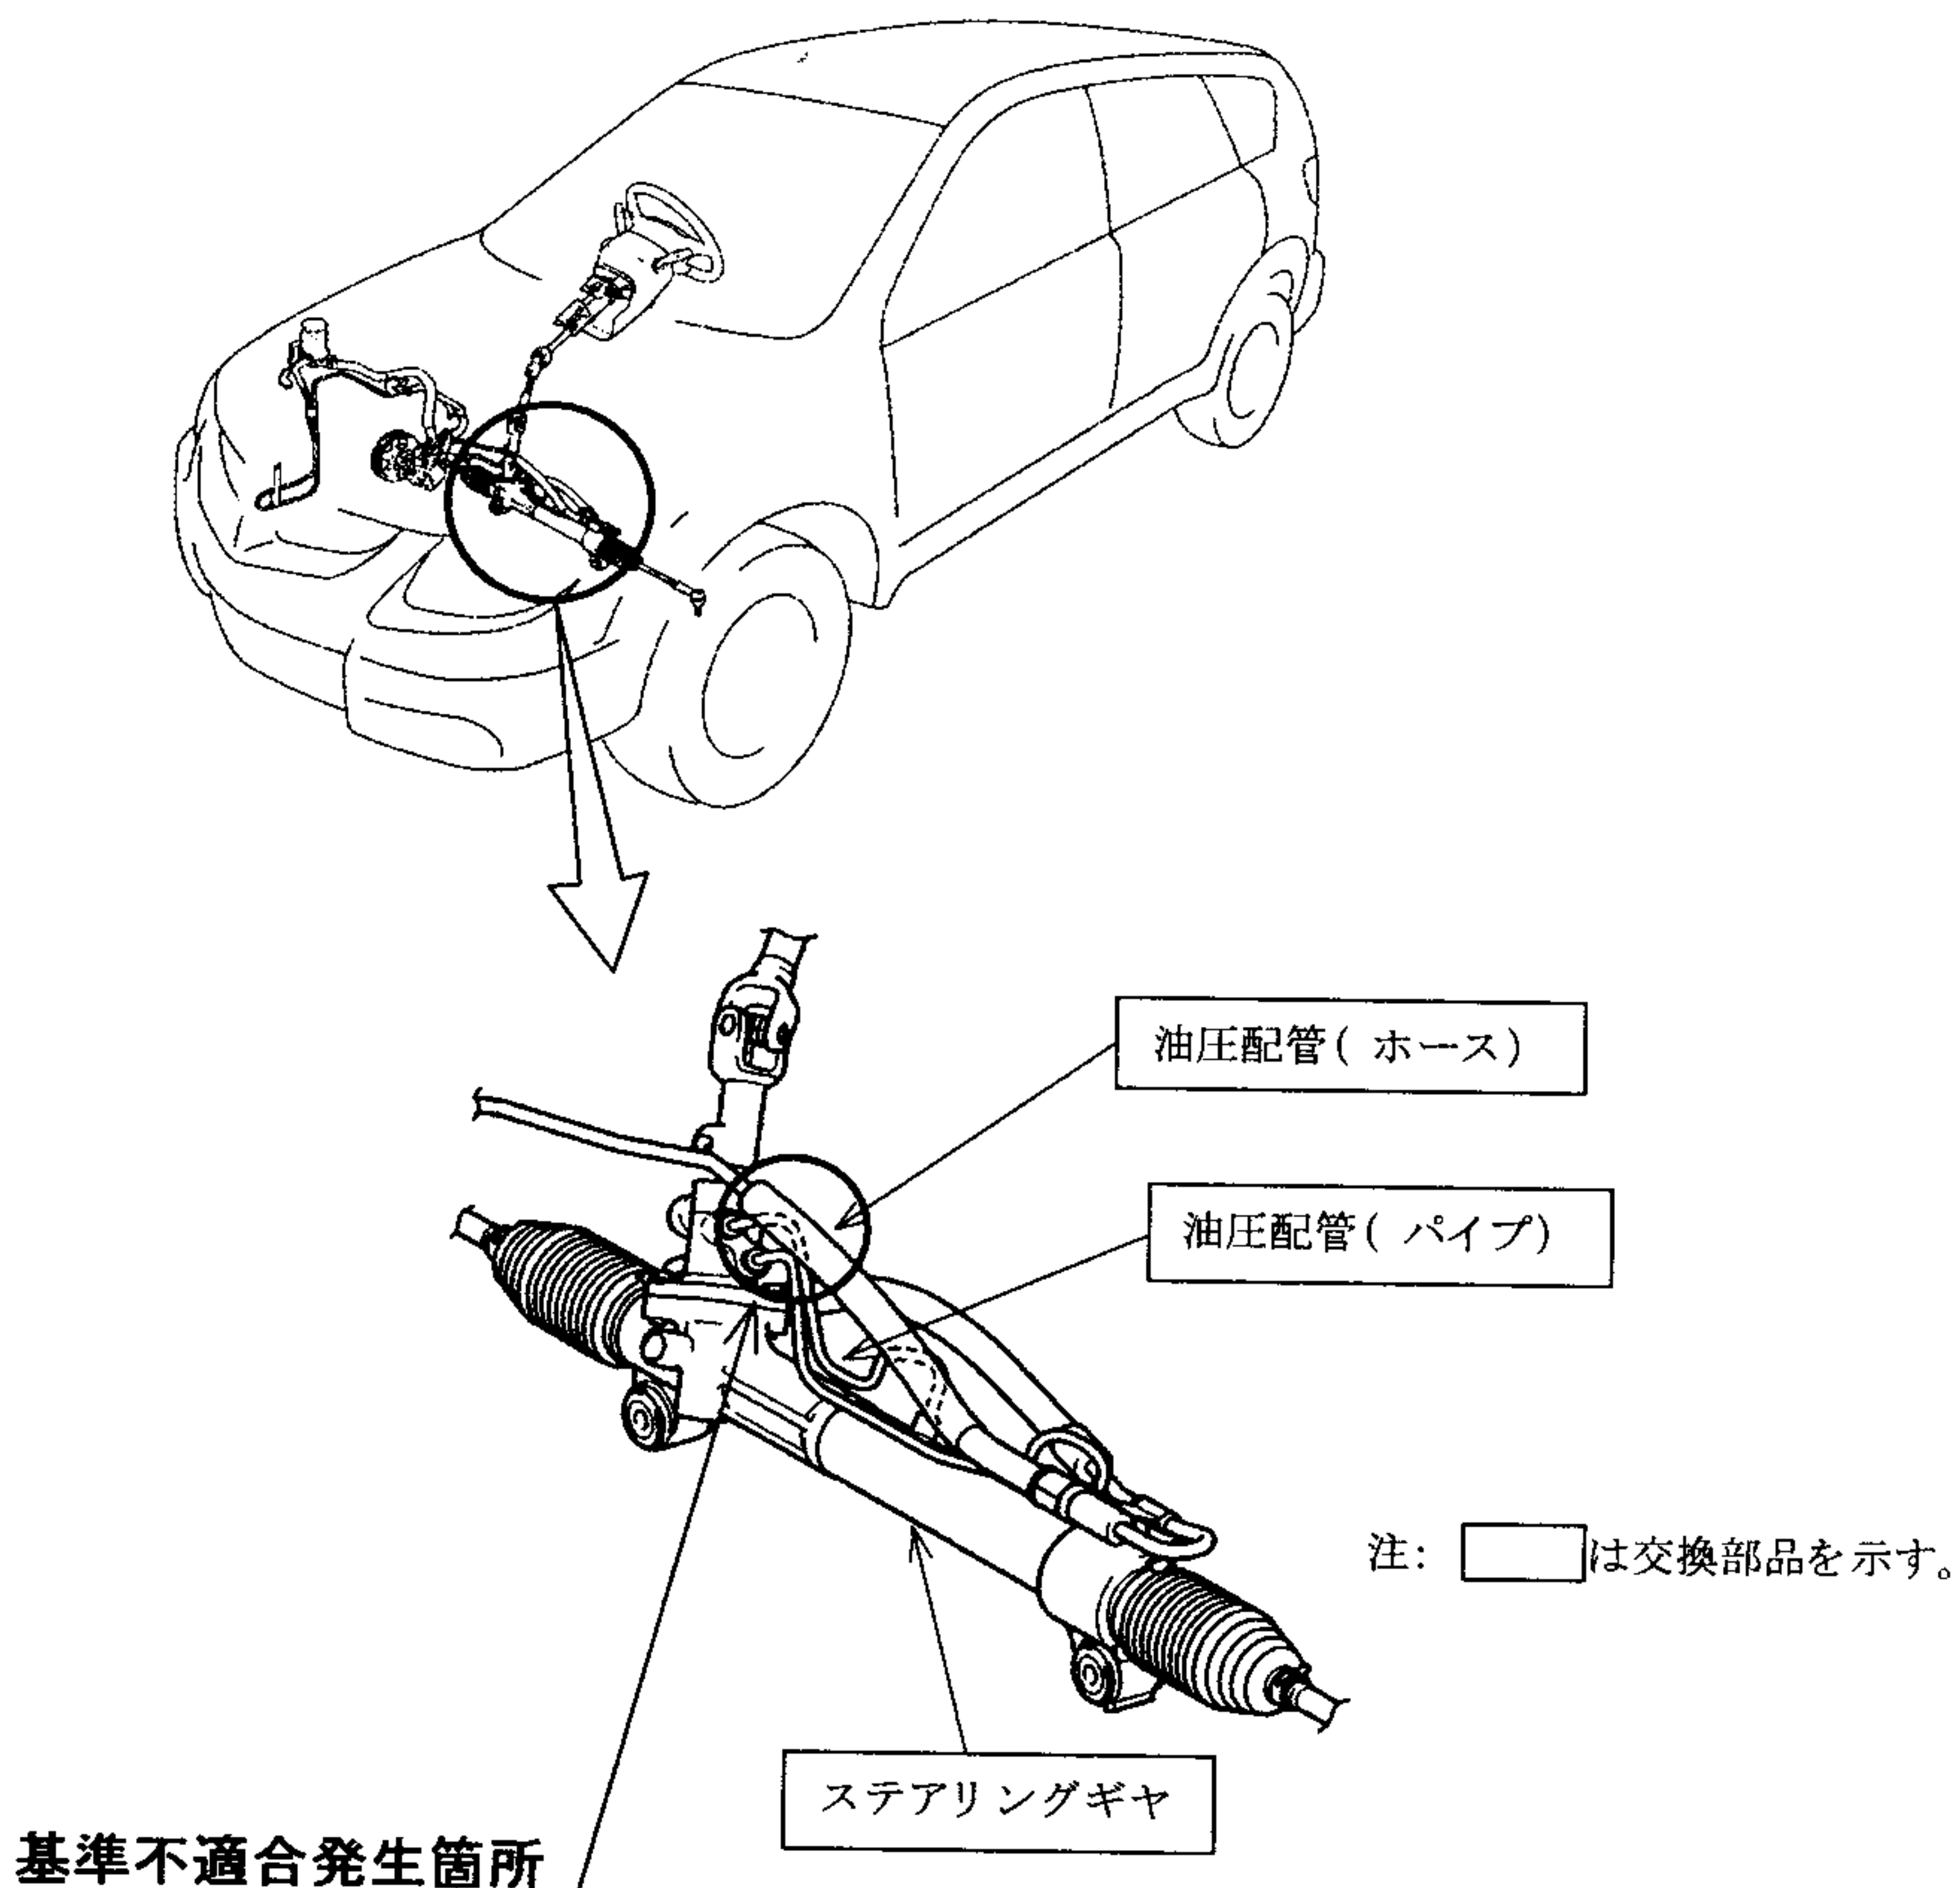

基準不適合発生箇所

四輪駆動車のパワーステアリング用油圧配管の組付けが不適切なため、エンジンの振動等により配管同士が接触して損傷することがある。そのため、パワーステアリングの作動油が漏れてハンドルの操作力が増大し、最悪の場合、漏れた作動油が排気管に付着して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、油圧配管を点検し、組付けが不適切なものは修正する。また、配管が損傷しているものは配管およびステアリングギヤを新品と交換する。

識別: 改善済車両にはエンジンルーム右側のボデーパネル前面(サスペンション取付部前側)に黄色ペイントを塗布する。