


改善箇所説明図

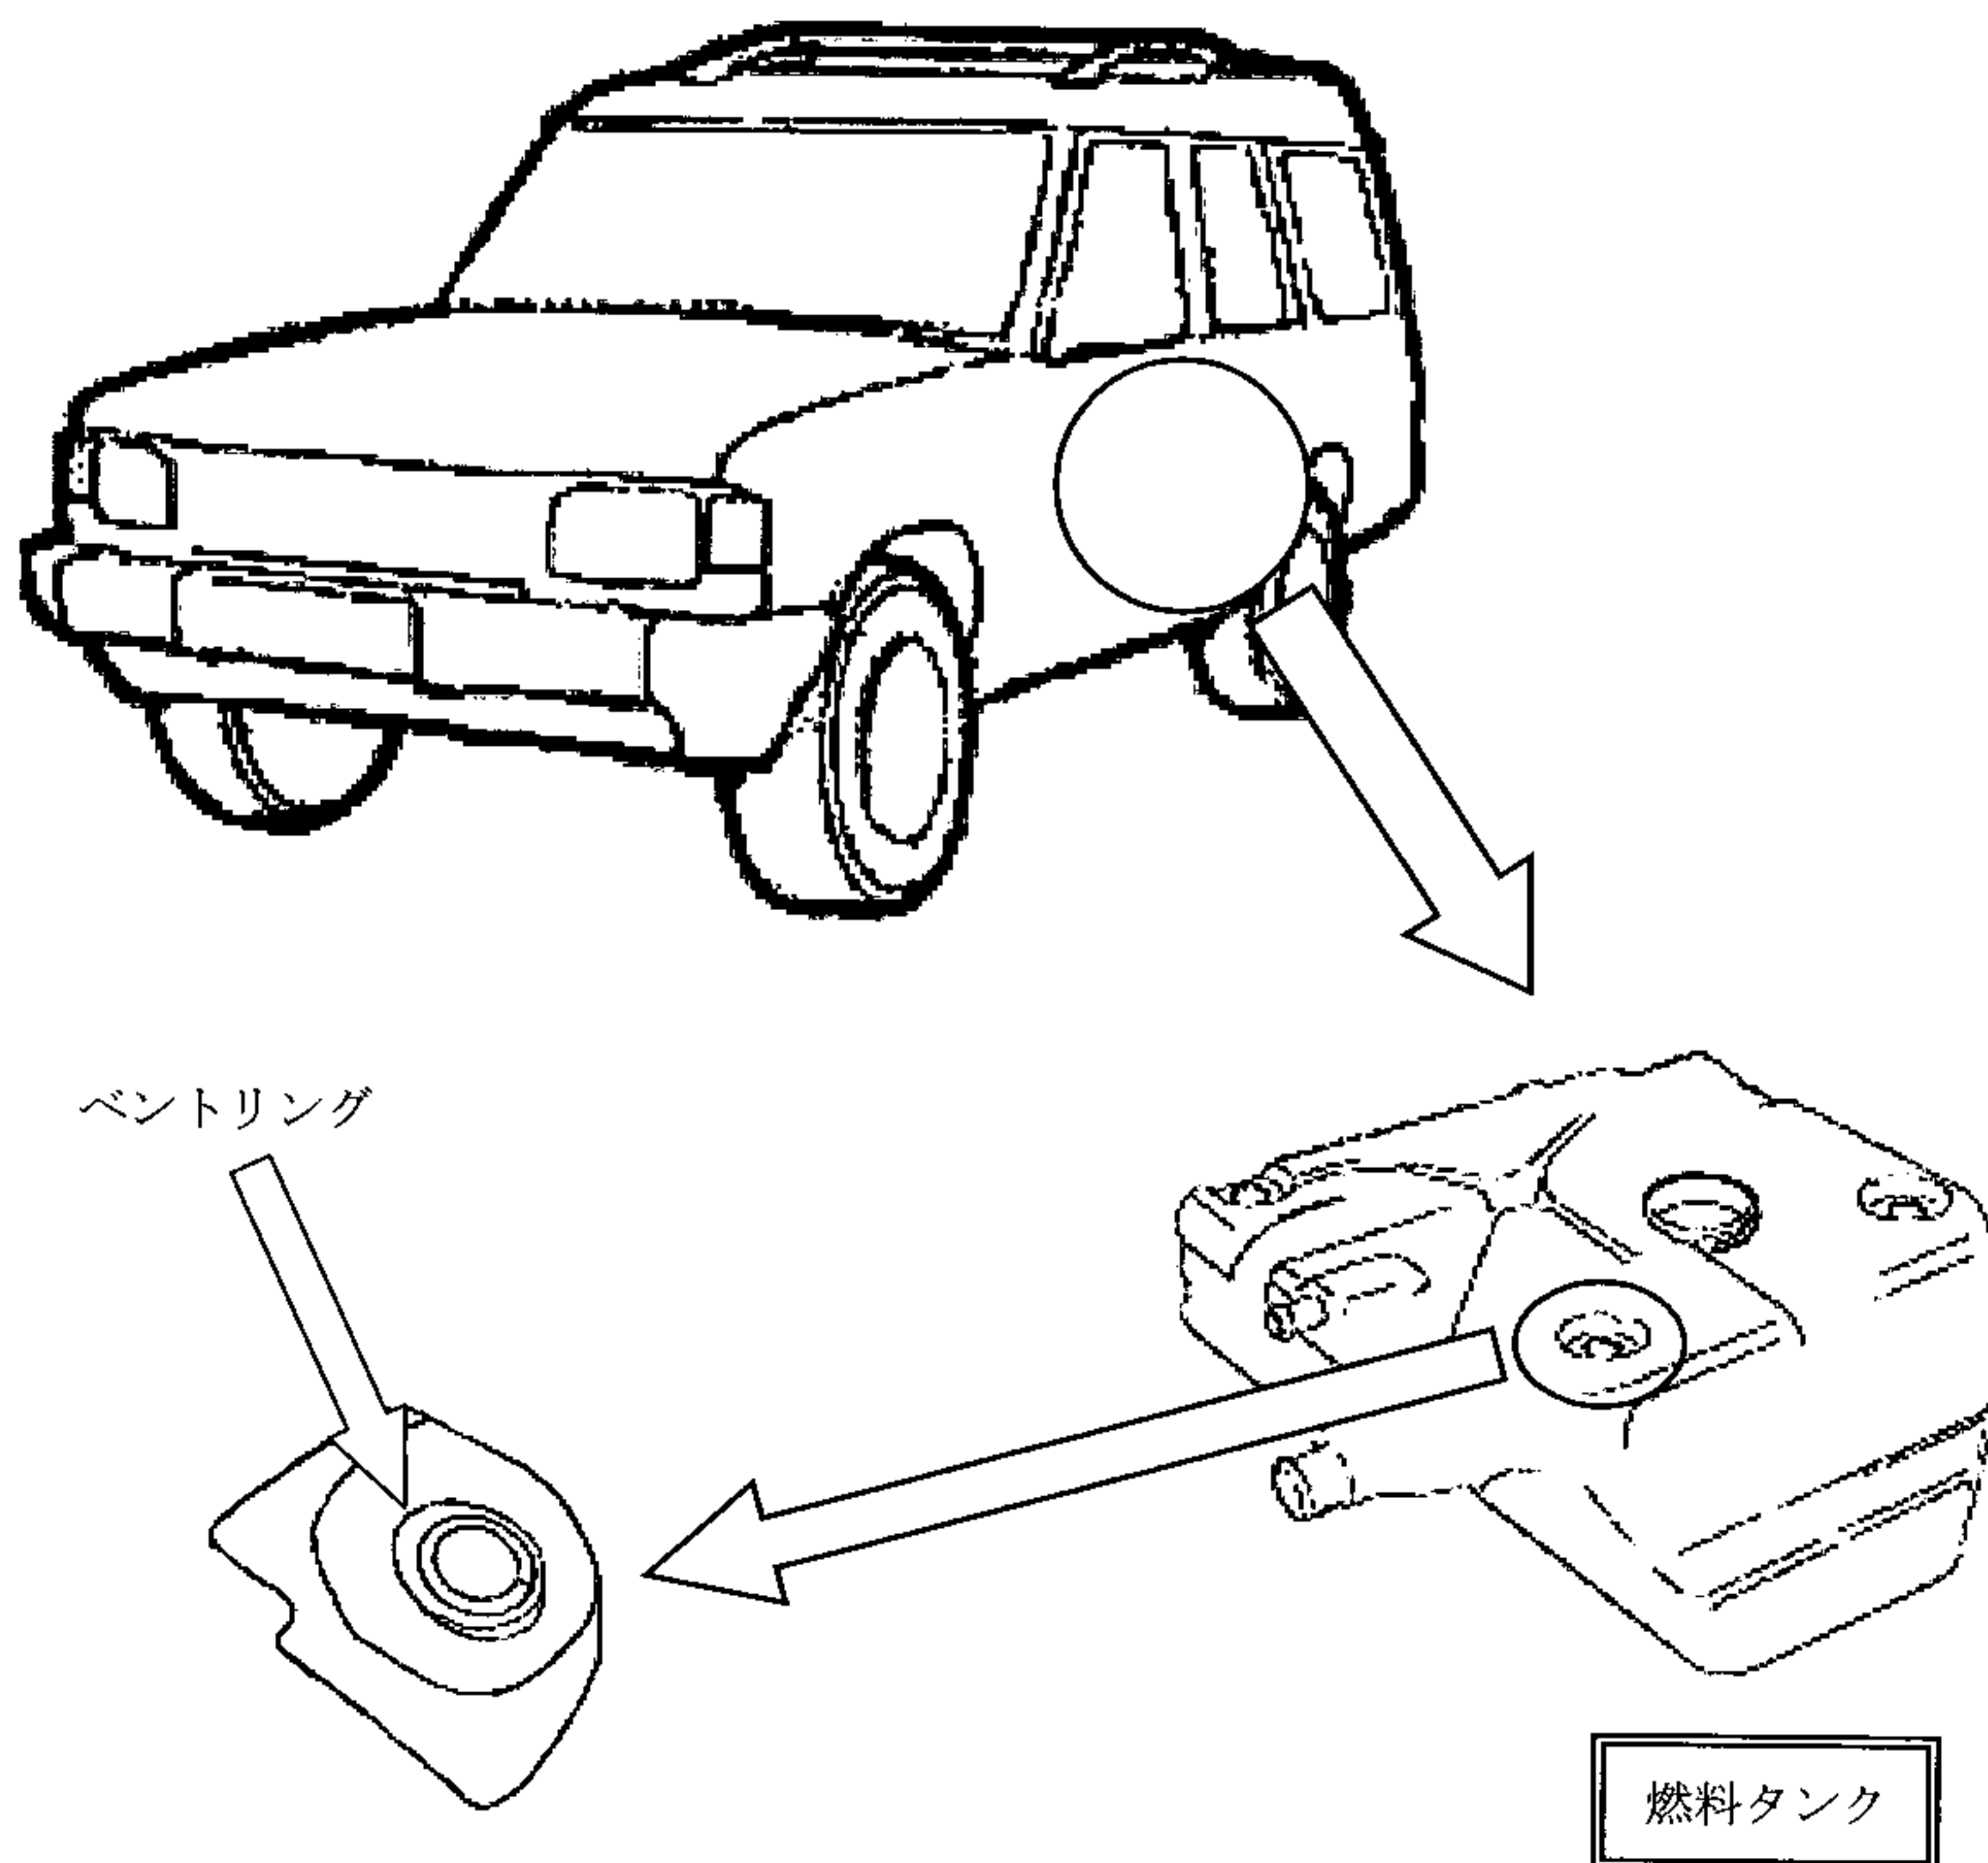

基準不適合箇所

樹脂製燃料タンクに溶着されているベントリング（走行中に液体の燃料が燃料蒸発ガス吸着キャニスタに吸い込まれないためのベントバルブが接続されているもの）の成型が不適切なため、当該燃料タンクの膨張収縮の繰り返しにより、当該ベントリングに亀裂が入ることがある。そのため、燃料の残量が多い場合、当該ベントリングから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、樹脂製燃料タンクを対策品と交換する。

なお、部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全車両、樹脂製燃料タンクからの燃料漏れを点検し、漏れているものは対策品と交換し、漏れていないものは後日対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

認識：燃料口フラップの裏に白色のペイントを塗布する。