



改善箇所説明図

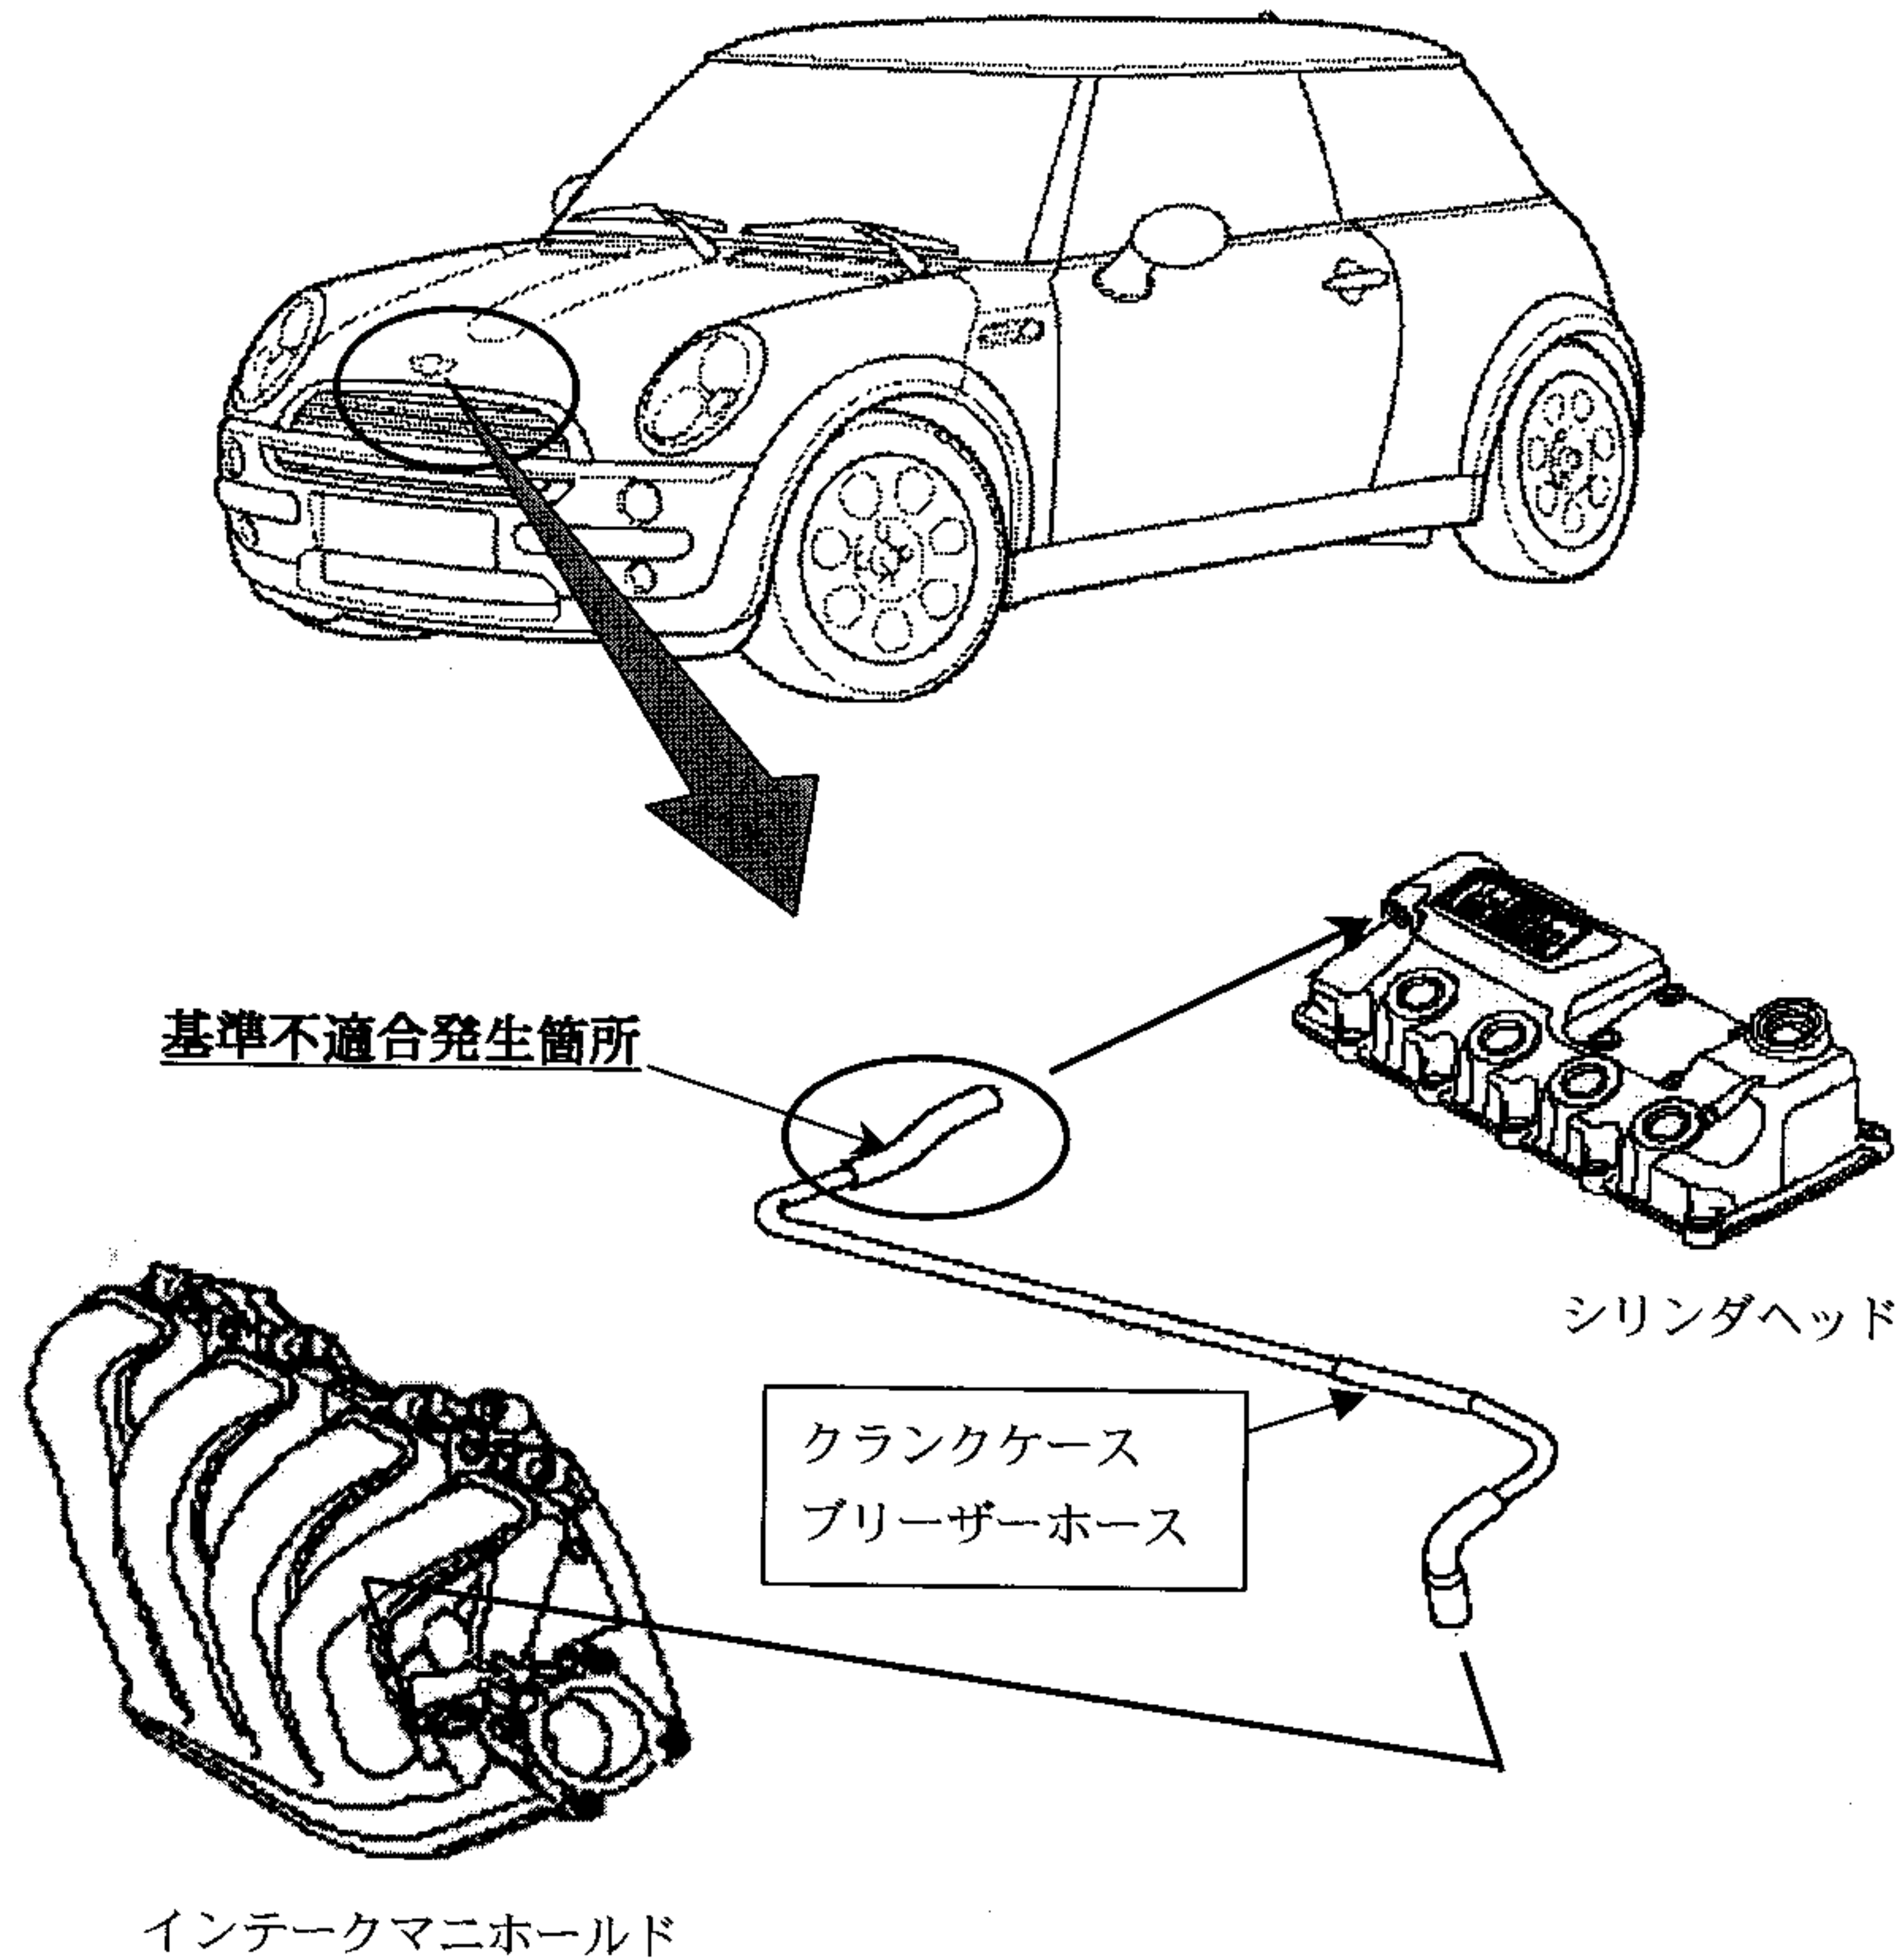

改善の内容

全車両、クランクケース ブリーザーホースを良品と交換する。

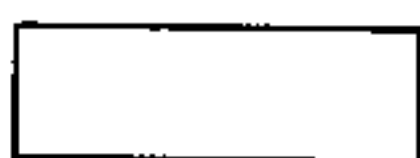

は交換部品を示す。

不具合の内容

シリンダヘッドとインテークマニホールドの間にあるクランクケースブリーザーホース（ブローバイホース）の材質が不適切なため、使用過程において、当該ホースが膨張および軟化し、エンジンの振動によりシリンダヘッドと干渉し、異音が発生することがある。そのままの状態で使用を続けると当該ホースに亀裂を生じ、最悪の場合、ブローバイガスが大気中に放出されるおそれがある。