


改善箇所説明図

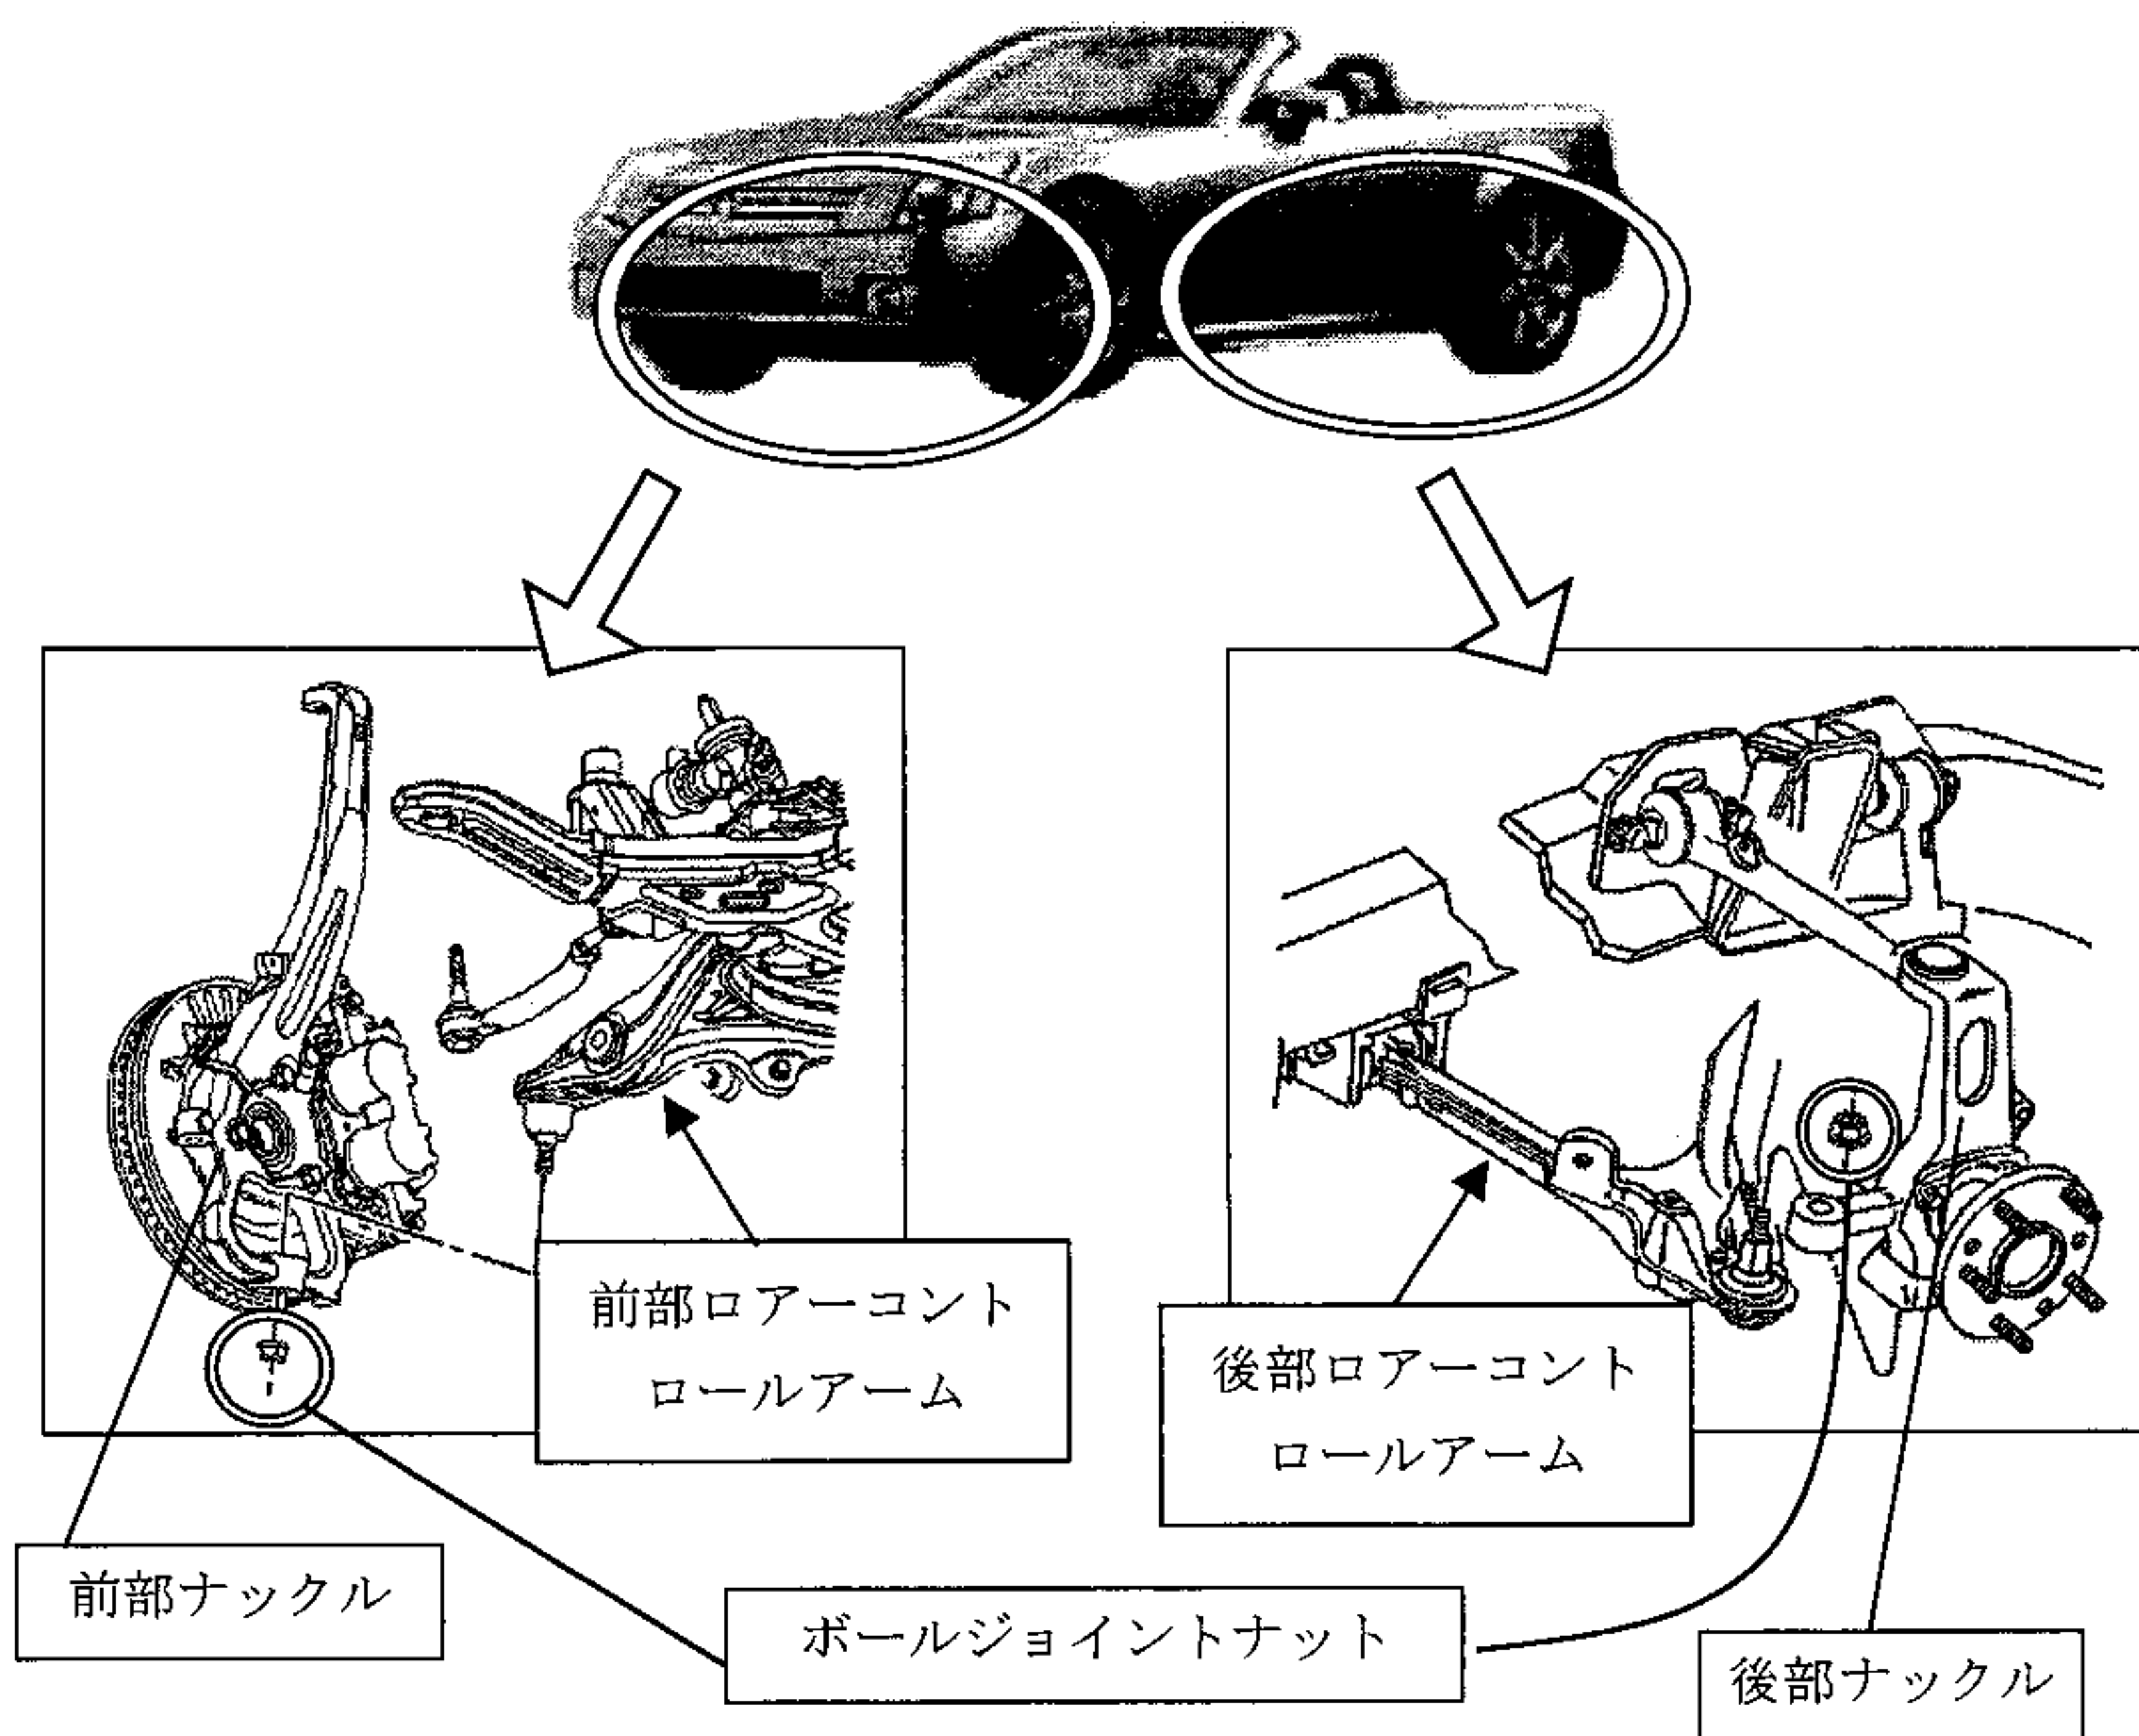

基準不適合発生箇所

ナックルとコントロールアームを締結しているボールジョイントナットの材質が不適切なため、走行中の振動等により当該ナットに緩みが生じることがある。そのため、異音が発生し、そのまま使用を続けると、当該ナットが脱落し、最悪の場合、ボールジョイントが外れ、走行不能となるおそれがある。

識別方法：左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布

＜改善内容＞

全車両、ボールジョイントナットを良品に交換する。尚、必要に応じ前部若しくは後部ボールジョイント及びナックルを新品と交換する。

内は、交換部品を示す。