


改善箇所説明図

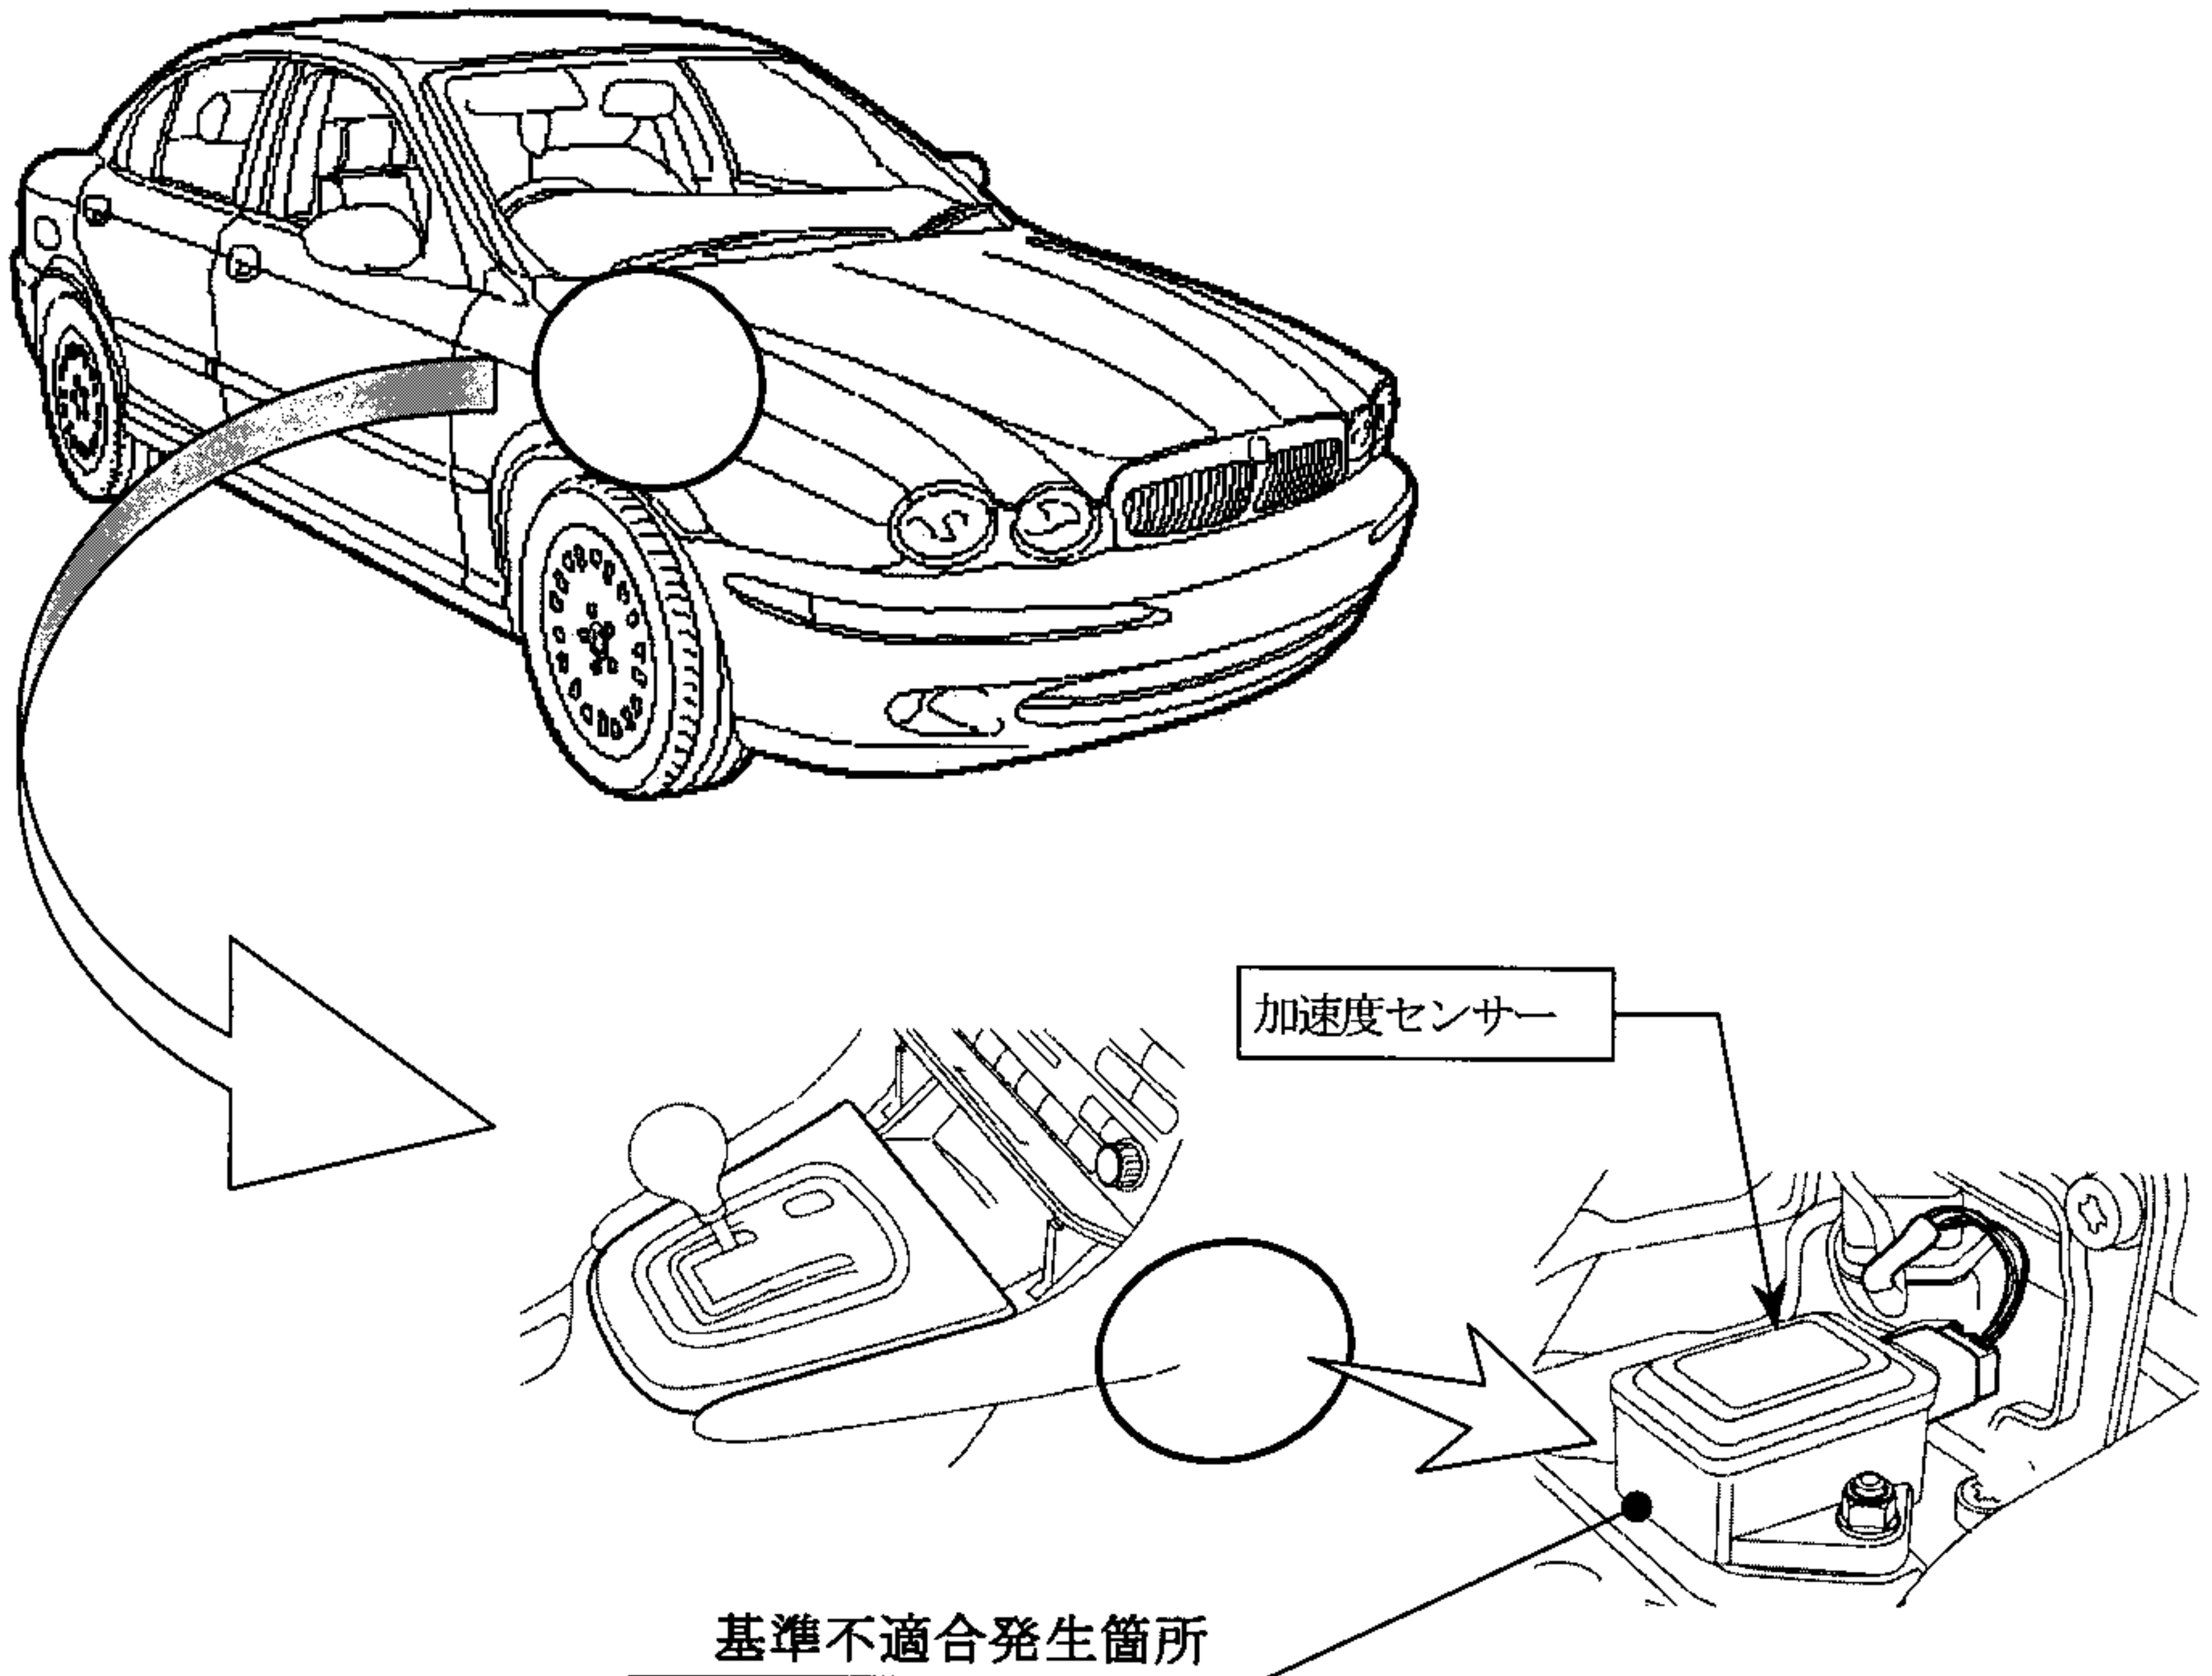


横滑り防止装置装備車において、横滑りを感知する加速度センサー内部にあるラバーダンパーの表面処理が不適切なため、そのまま使用を続けると当該ラバーダンパー表面が剥離することがある。そのため、当該センサーが誤信号を横滑り防止・ABS統合制御ユニットへ送信することがあり、最悪の場合、突然四輪のうち一輪のブレーキが作動し、走行安定性が損われるおそれがある。


改善の内容

全車両、当該加速度センサーのシリアル番号を点検し、該当品の場合、良品と交換する。

〔改善後の識別〕

助手席ドア開口部の下側ヒンジ付近に黄ペイントを塗布する。

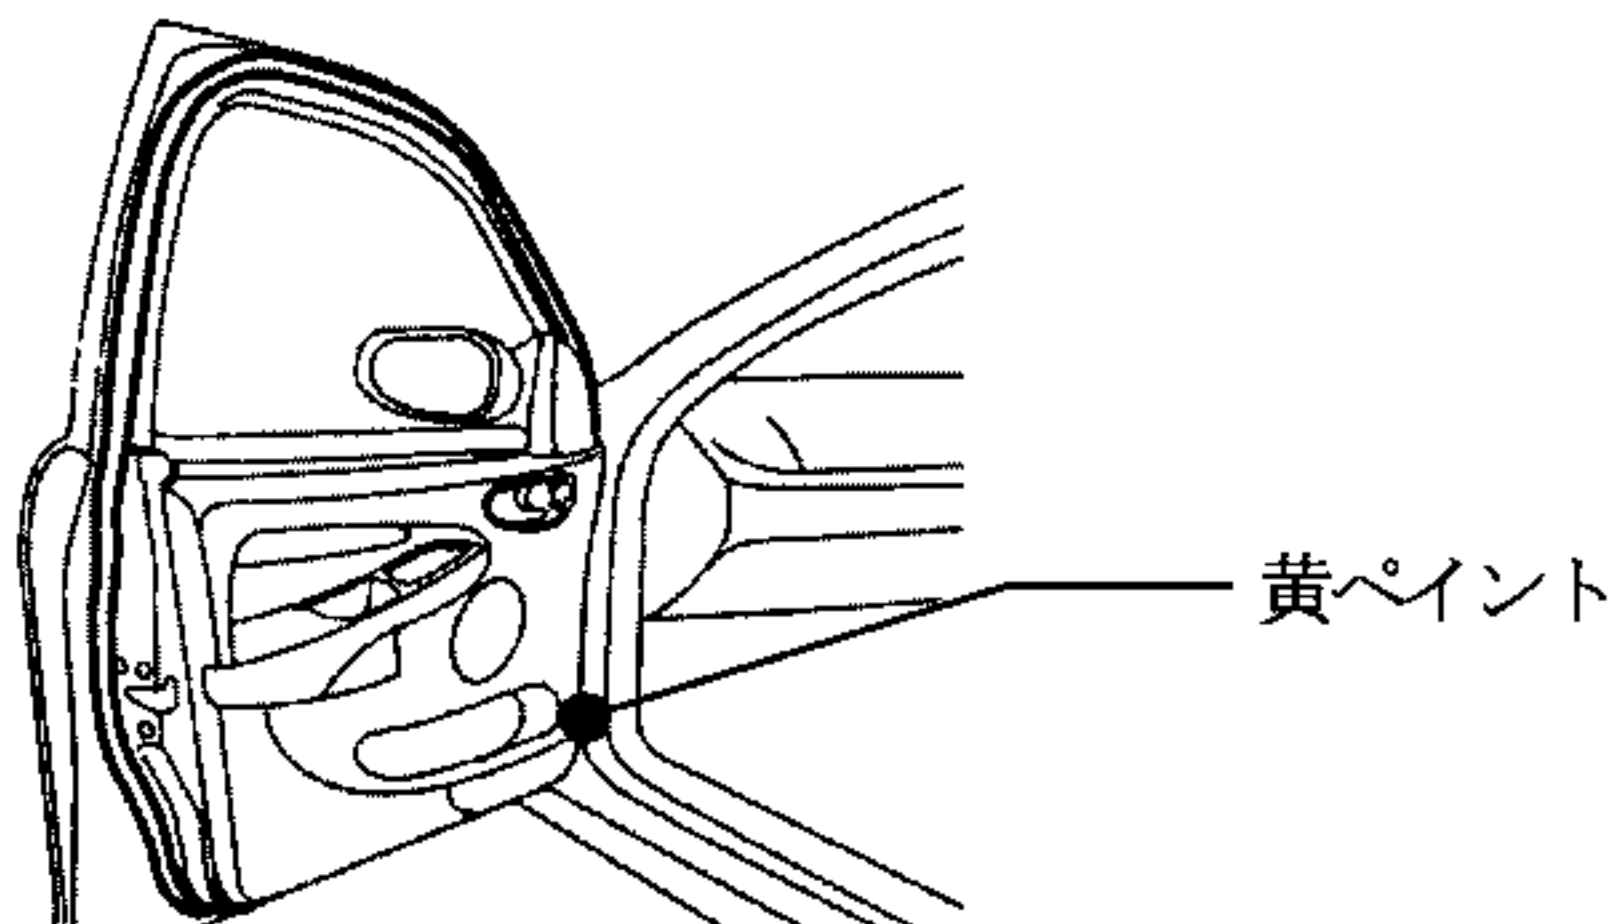

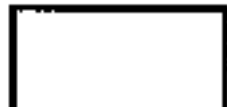注：  は交換部品を示す