


改善箇所説明図

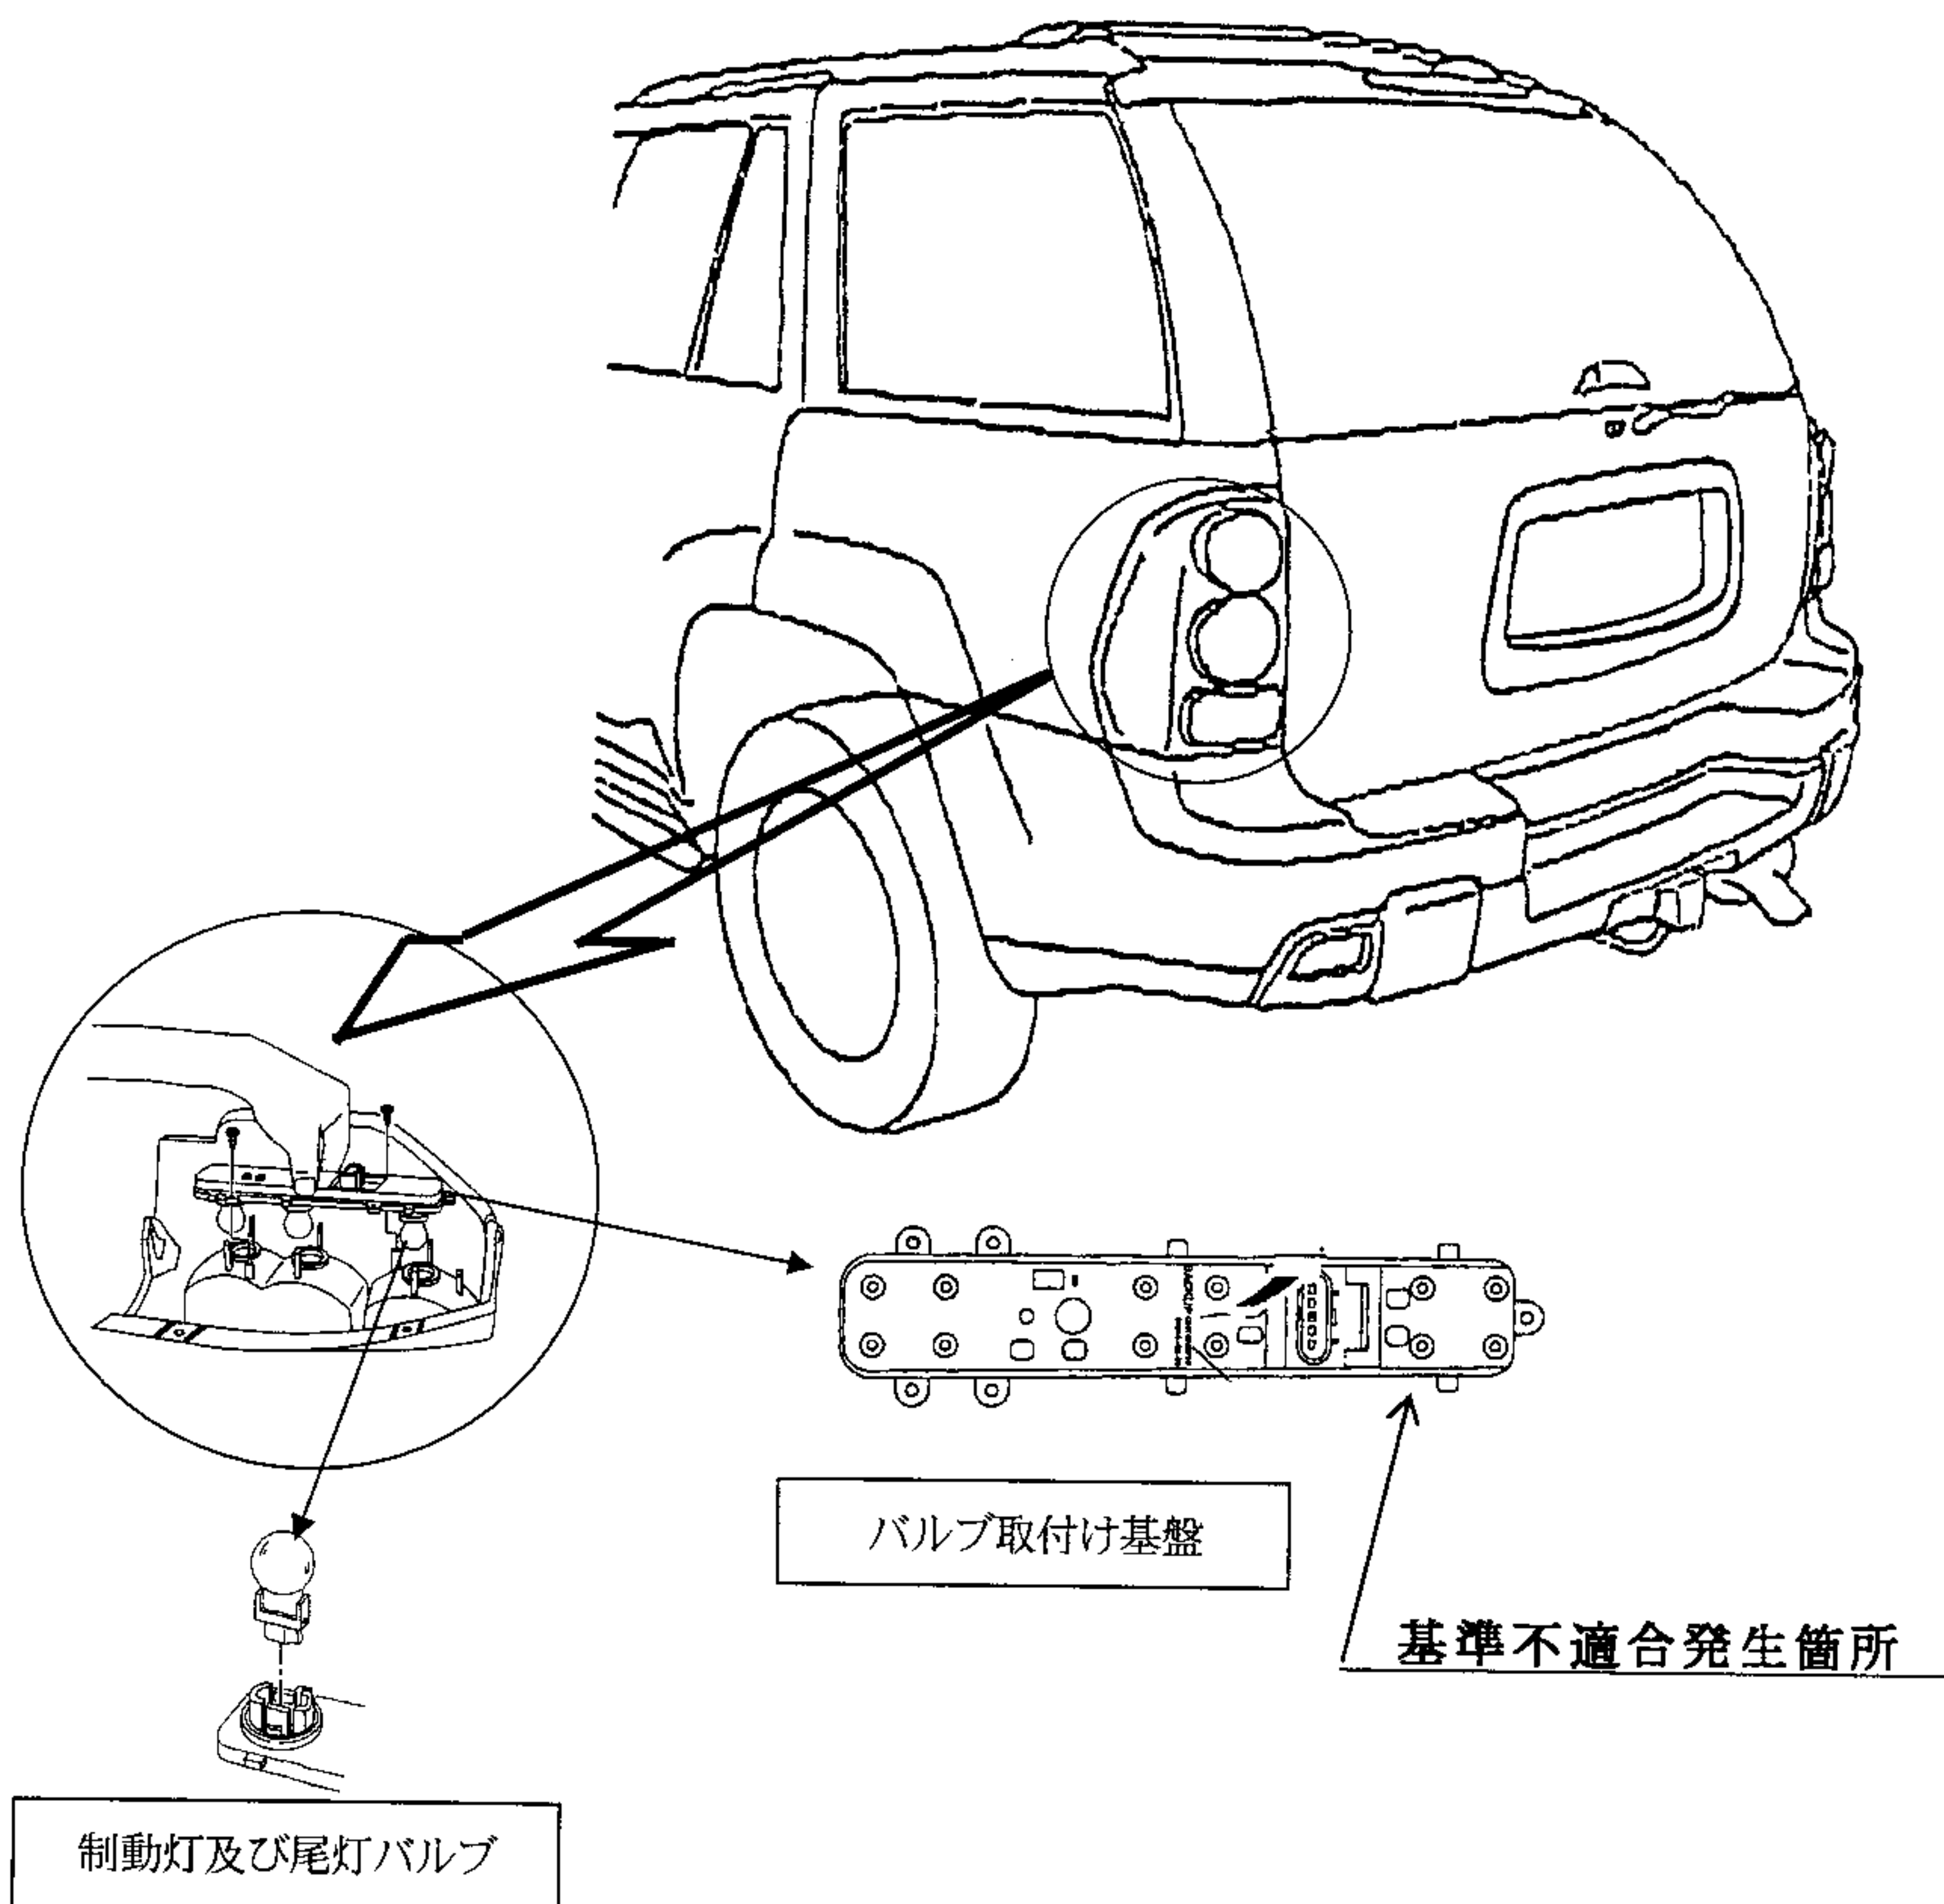

制動灯及び尾灯のバルブ取付け基盤のソケット部に不適切なものがあるため、振動と熱により、制動灯及び尾灯のバルブに緩みが生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該バルブとソケット部が接触不良となり、制動灯または尾灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バルブ取付け基盤を点検し、該当するものは当該基盤を対策品に交換するとともに、制動灯及び尾灯のバルブを新品に交換する。

識別：運転席ドアのインフォメーションラベルに緑色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。