


改善箇所説明図

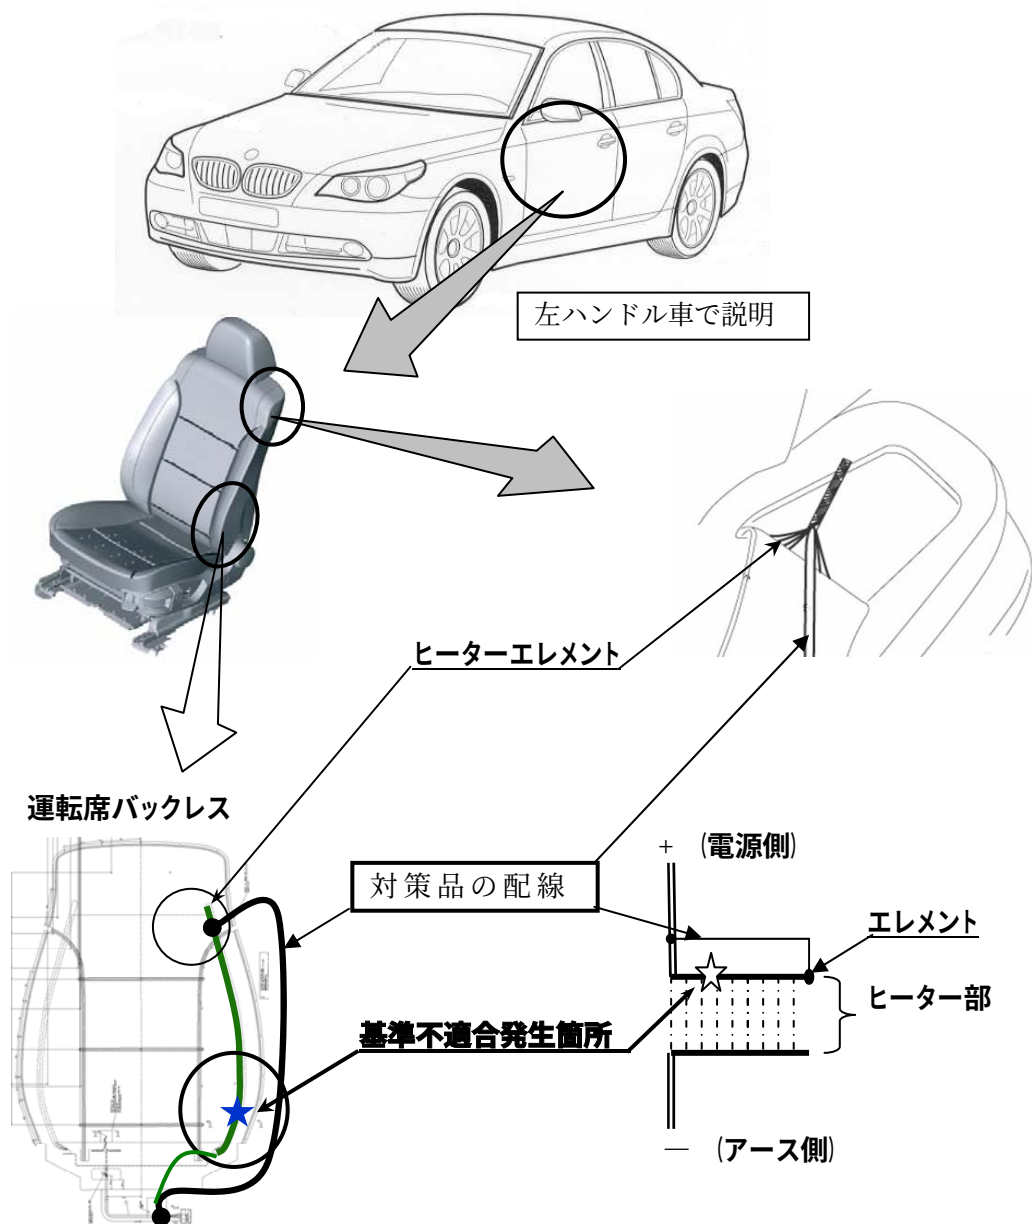

不具合の内容

前席シートバックレストにあるシートヒーターのエレメント部への電気配線の取りまわしに不適切なものがあるため、乗降時に度重なる圧力負荷がエレメント部にかかった場合、当該エレメント部の一部が損傷し過熱することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シートバックレスト部付近のシートが焦げるときがあり、最悪の場合、乗員が火傷を負うおそれがある。

改善措置の内容

- ・全車両、当該部品の良否を判定し、不具合品の場合は対策品の配線を追加する。

注 : は取り付け部品を示す。

- ・識別 : 座席下側にある追加配線の有無で識別できる。