


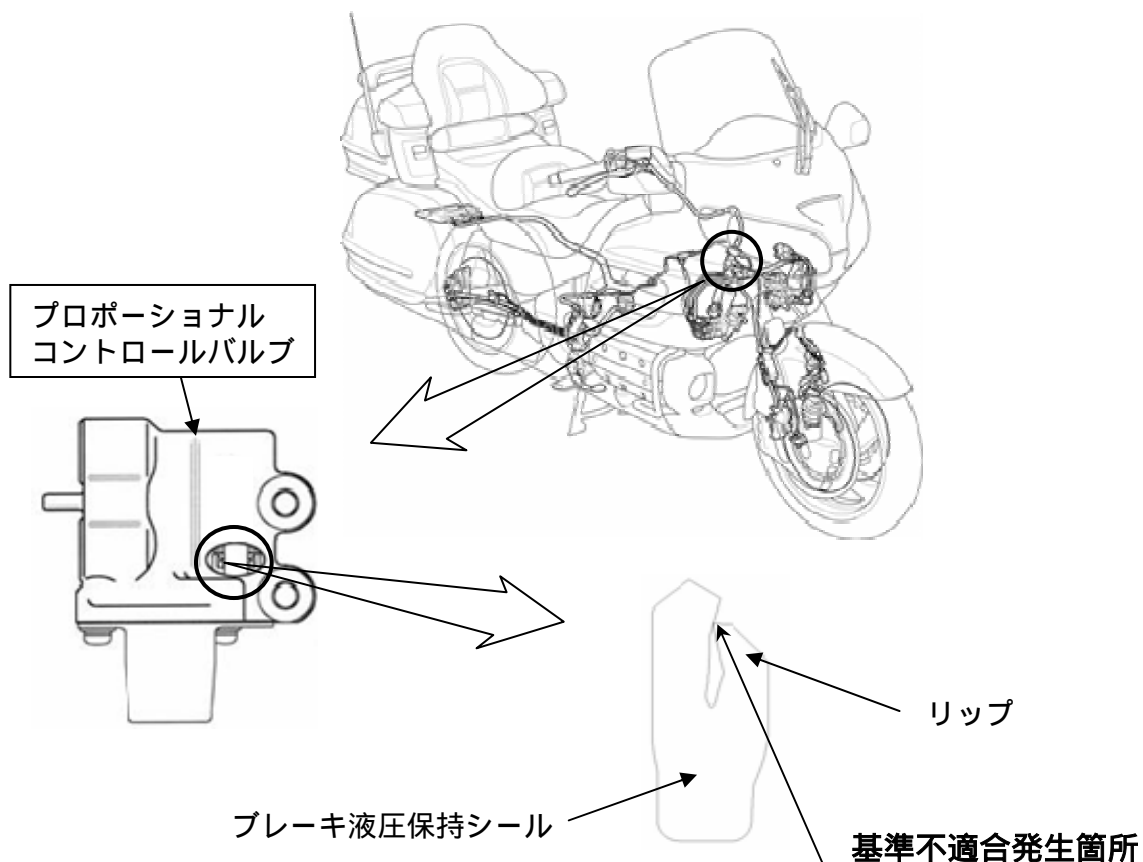

前後輪のブレーキが連動して作動する機能が付いた二輪車において、前後制動力配分をコントロールするプロポーションナルコントロールバルブ(PCV)内のブレーキ液圧保持シールのリップ加工寸法が不適切なため、リップの先端が潰れて液圧保持のシール機能が低下するものがある。そのため、ブレーキ液が漏れて後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、PCVの液圧保持状態を点検し、液圧が保持できないものはPCVを良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: 車台番号打刻位置付近に青色マーキングを行う。