


改善箇所説明図

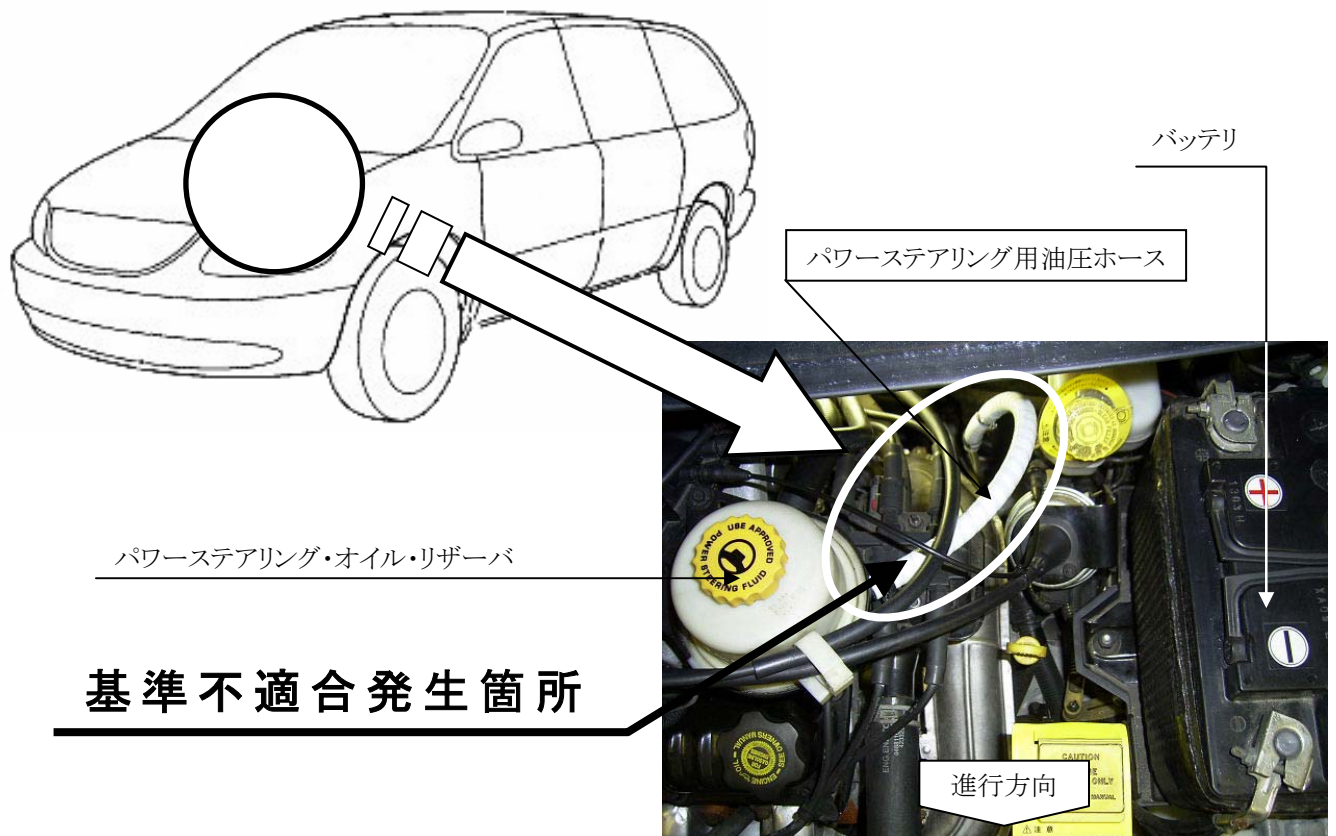


基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

改善前


ホース内部の耐圧ワイヤの編み上げ状態が粗い。

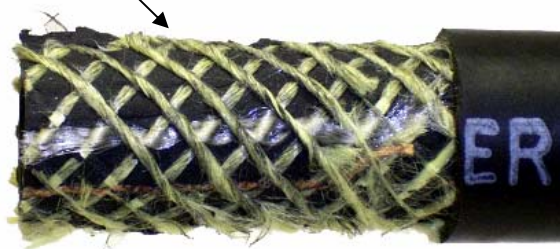

ホース表面のゴムを剥離した状態

改善後

ホース内部の耐圧ワイヤの編み上げ状態が細かい。

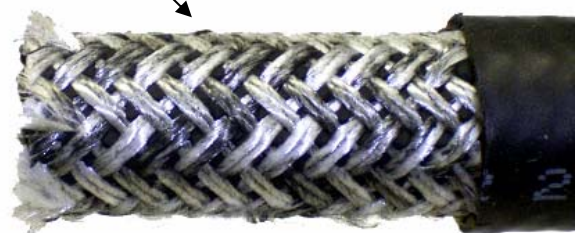

ホース表面のゴムを剥離した状態

パワーステアリング用油圧ホースの材質が不適切なため、極端な寒冷気候下でエンジン始動を繰り返すと、その際の油圧の急激な上昇により当該ホースの劣化が早期に進行し、ホース内部が損傷することがある。そのため、当該ホースに亀裂が発生し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、排気管に滴下し、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換する。

識別： パワーステアリング用油圧ホースに黄色ペイントを塗布する。