

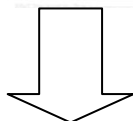


改善箇所説明図

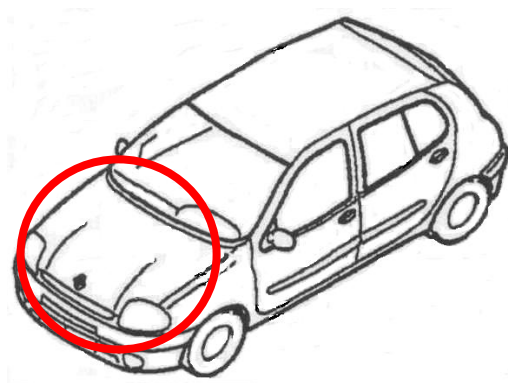

基準不適合発生箇所

クランクプーリーのダンパーラバーの耐久温度性能が不適切なため、想定以上の環境で使用すると当該ラバーに亀裂が生じることがある。そのため、クランクプーリーが正規回転せず補機ベルトが外れて噛み込む事があり、最悪の場合、原動機が損傷するおそれがある。

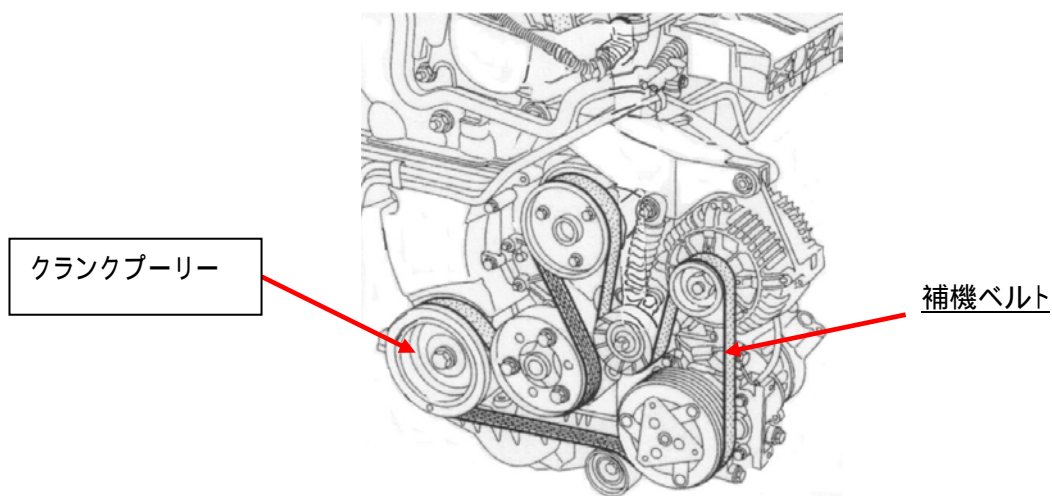

改善の内容

全車両、クランクプーリーを対策品に交換する。

注: は改善部品を示す

識別: 指定のステッカーを原動機室内に貼る。