


改善箇所説明図


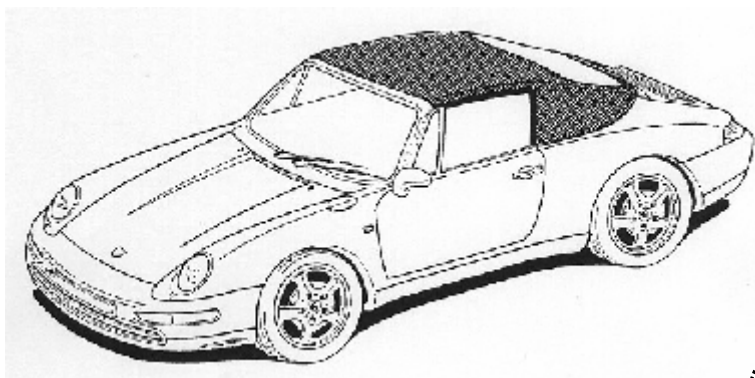


不具合発生箇所

幌型形状（コンバーチブル）の車両において、コンバーチブルトップロック用モータ内のドライブギアの強度が不足している為、開閉を繰り返すと当該ギアに亀裂が入るものがある。そのため、コンバーチブルトップを閉じた際に、ロック機構が確実にロックされず、走行中、突然開くことがあり、最悪の場合、コンバーチブルトップが脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両コンバーチブルトップ用ロック機構モータを同モータ内のギアの強度を上げた対策品に交換する。

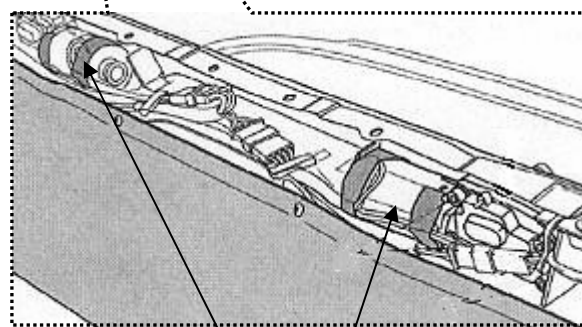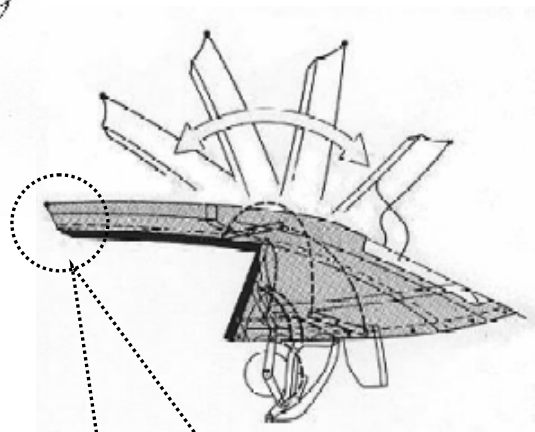

コンバーチブルトップロック用モータ

注：□は改善部品を示す。

識別：当該モータが、部品番号 911 624 055 03（左側用）及び 911 624 056 03（右側用）に交換されていれば対策品である。



部品番号表示部