

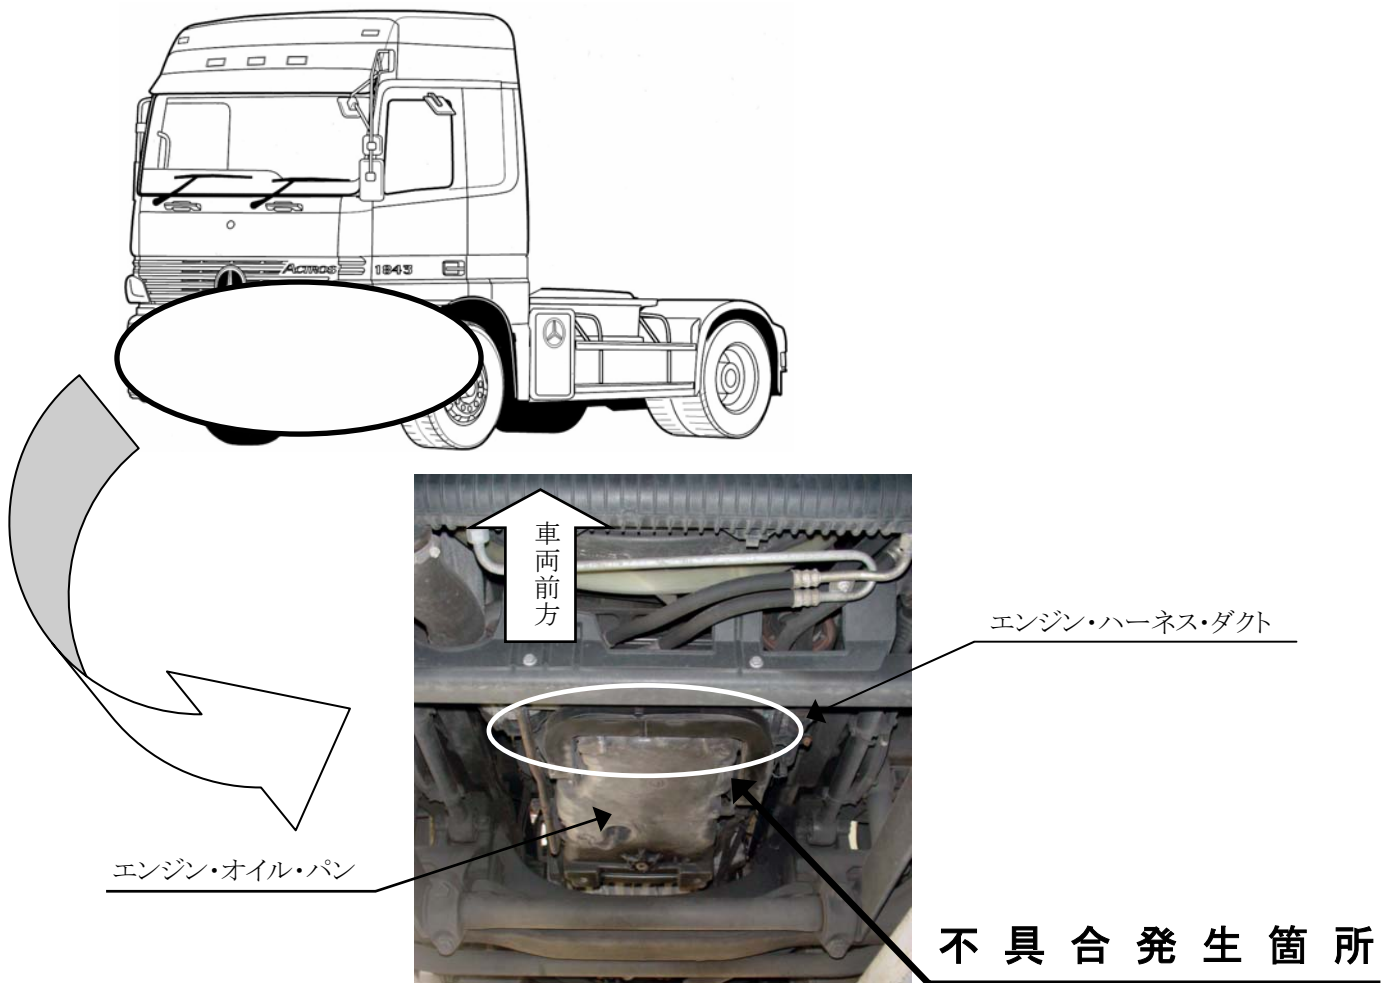


改善箇所説明図

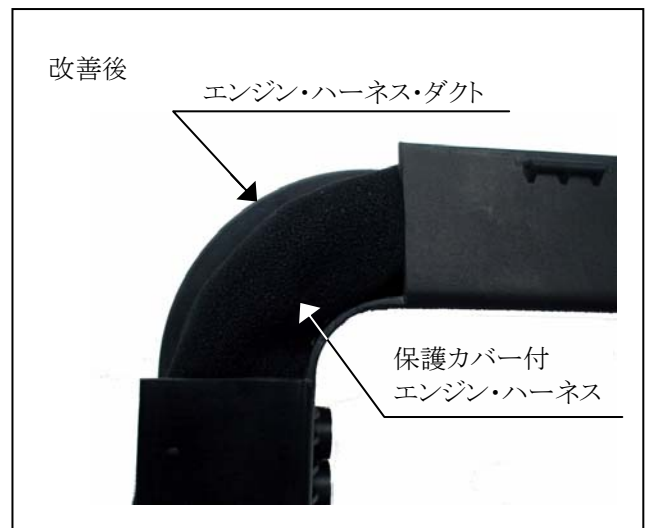

注： は交換部品を示す。

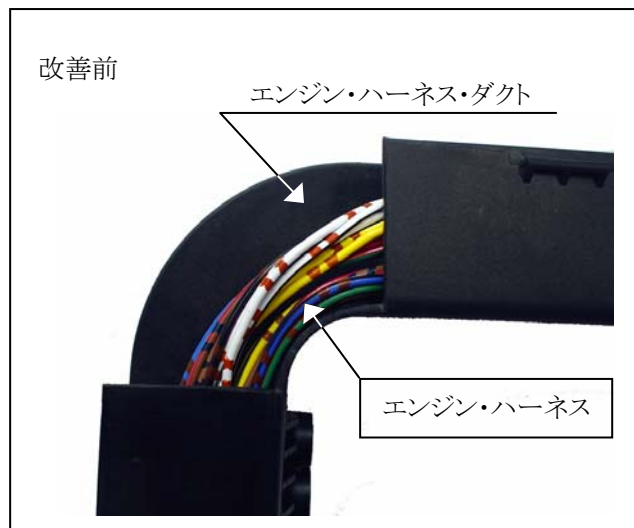

オルタネータからの電気配線の取り回しが不適切なため、車両の振動により車体と配線が干渉し、破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると充電できなくなり、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該配線を点検し、軽度の損傷であれば配線を修復し、保護カバーを取り付ける。また、重度の損傷であれば配線を対策品と交換する。

識別： インタークーラ右側取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。