


改善箇所説明図

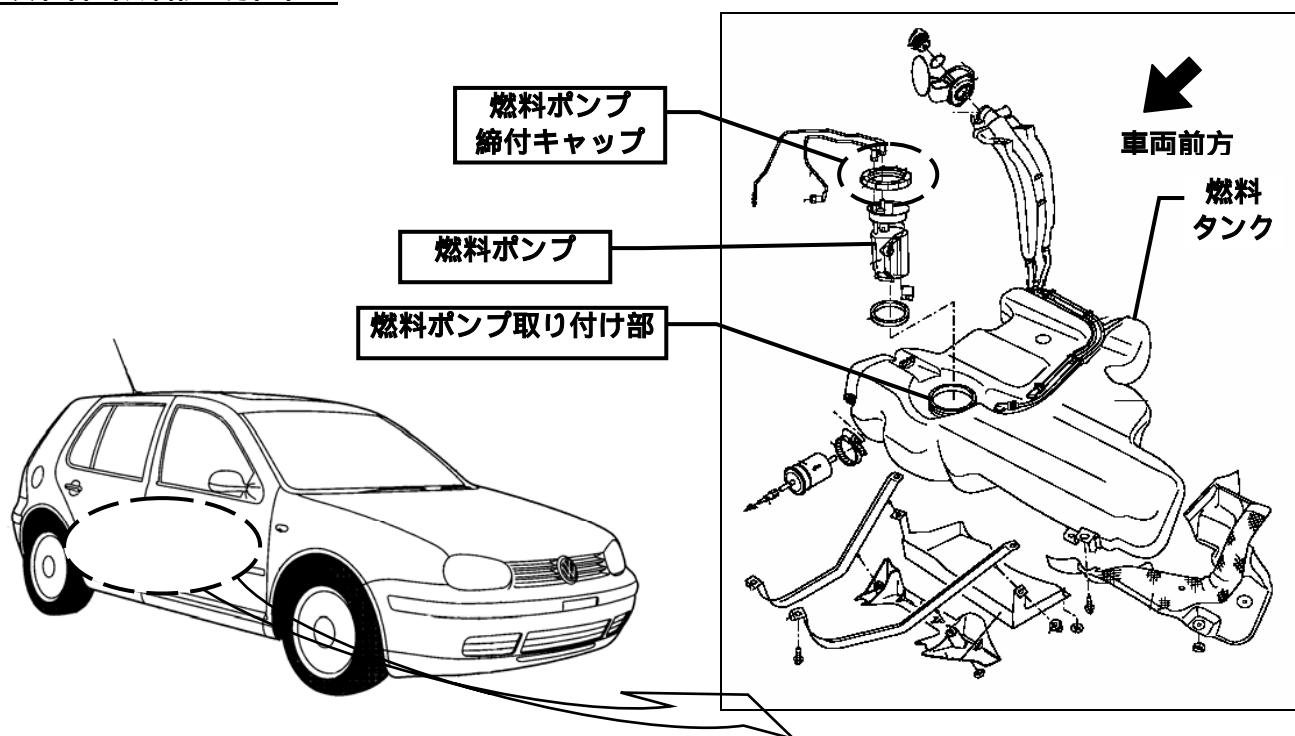

不具合発生箇所

燃料ポンプ取付け部の加工が不適切なため、燃料ポンプ締付キャップが正しく締め付けができないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該キャップが緩み、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ポンプ締付キャップを新品に交換するとともに、シール性を向上したパッキンに交換し、規定トルクで締付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「20K7、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。